

# **KERN**

**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## **Instrukce instalace Váží nosník**

### **KERN KFA V20**

Verze 1.4

02/2017

CZ



KFA V20-IA-cz-1712



# KERN KFA V20

Verze 1.4 02/2017

## Instrukce instalace vážního nosníku

### Obsah

<b>1</b>	<b>Technické údaje</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Přehled zařízení</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Základní instrukce (obecné informace)</b> .....	<b>5</b>
3.1	Dokumentace .....	5
3.2	Použití v souladu s předurčením .....	5
3.3	Použití v rozporu s předurčením .....	5
3.4	Záruka.....	5
3.5	Dohled nad kontrolními prostředky.....	6
<b>4</b>	<b>Základní bezpečnostní instrukce</b> .....	<b>6</b>
4.1	Dodržování instrukce obsluhy .....	6
4.2	Zaškolení obsluhy.....	6
<b>5</b>	<b>Transport a uskladnění</b> .....	<b>6</b>
5.1	Kontrola při převážení .....	6
5.2	Balení / zpětný transport.....	6
<b>6</b>	<b>Rozbalení, umístění a zprovoznění</b> .....	<b>7</b>
6.1	Místo pro provoz.....	7
6.2	Rozbalení a umístění.....	8
6.3	Zapojení displeje .....	9
<b>7</b>	<b>Provoz</b> .....	<b>9</b>
7.1	Nakládka/vykládka vážných nosníků .....	10
<b>8</b>	<b>Údržba, utilizace</b> .....	<b>11</b>
8.1	Denní kontrola .....	11
8.2	Čištění.....	11
8.3	Údržba, udržování provozního stavu.....	11
8.4	Utilizace .....	11
8.5	Pomoc v případě malých poruch.....	12
<b>9</b>	<b>Servisní dokumentace</b> .....	<b>13</b>
9.1	Přehled, instrukce zprovoznění, tolerance .....	13
9.2	Kontrola a kalibrace mezního zatížení .....	14
<b>10</b>	<b>Rozměr</b> .....	<b>15</b>
<b>11</b>	<b>Statického zatížení</b> .....	<b>19</b>

## 1 Technické údaje

Modell	Rozsah vážení Max. kg	Přesnost vážení d kg	Dodatečné vstupní zatížení kg	Délka displejového kabelu cca m	Délka kabelu spojovacího vážní nosníky cca m	Hmotnost netto ok. kg	Rozměr mm
KFA 600V20S	600	0.2	120	5	2.5	25	800x120x80
KFA 1500V20	1500	0.5	300	5	2.5	36	1200x120x100
KFA 3000V20	3000	1	500	5	2.5	36	1200x120x100
KFA 3000V20L	3000	1	500	5	1.5	65	2000x120x100
KFA 6000V20	6000	2	1000	5	1.5	85	1200x160x80
KFA 6000V20L	6000	2	1000	5	1.5	125	2100x160x85

## 2 Přehled zařízení



Obrázek vážního systému KERN KFA V20 + KFB-TM

- ❶ Přípojný kabel k displeji
- ❷ Spojovací kabel vážních nosníků
- ❸ Úchyt k usnadnění manipulace
- ❹ Patka vážních buněk a vážní buňky
- ❺ Kryt regulačního šroubu vážních buněk

### **3 Základní instrukce (obecné informace )**

#### **3.1 Dokumentace**

Předmětná instrukce instalace obsahuje veškeré údaje k umístění a zprovoznění vážních nosníků KERN KFA V20.

Po spojení s displejem vznikne vážní systém, jeho obsluha a konfigurace jsou popsány v instrukci obsluhy displeje, kterou nutno dodržovat.

#### **3.2 Použití v souladu s předurčením**

Vážní nosníky jsou určeny k vážení velkých, objemných nebo dlouhých předmětů. Patří do skupin „vah neautomatizovaných“. Výsledek vážení možno odečíst po dosažení stabilní hodnoty.

#### **3.3 Použití v rozporu s předurčením**

Vážní nosníky nesmí být dlouhodobě zatěžovány, jelikož by mohlo dojít k poškození měřicího mechanismu.

Vážní nosníky nelze vystavovat nárazům ani přetížení při zohlednění hmotnosti táry, což by rovněž mohlo způsobit poškození zařízení

Vážní nosníky musíme provozovat v prostředí bez nebezpečí výbuchu, jelikož jejich sériové provedení není nevybušné.

Konstrukci vážních nosníků nelze měnit, neboť může dojít k porušení bezpečnostních technických podmínek provozu, chybnému měření a rovněž ke zničení vážních nosníků.

Vážní nosníky musí být provozovány pouze v souladu s popsanými směrnicemi. Jiné použití vyžaduje písemný souhlas firmy KERN.

#### **3.4 Záruka**

Na zařízení se nevztahuje záruka v případech, když je zjištěno:

- nedodržování předepsané instrukce obsluhy
- použití v rozporu s předurčením
- provádění konstrukčních změn nebo otevírání
- mechanické poškození nebo poškození v důsledku působení médií či kapalin
- přirozené opotřebení
- nesprávné postavení nebo je zjištěna nesprávná elektrická instalace
- přetížení měřicího mechanismu

### 3.5 Dohled nad kontrolními prostředky

V rámci systému zajištění kvality vážení je třeba pravidelně kontrolovat technické parametry vážního systému a případně dostupné kontrolní závaží. Z toho důvodu je nutné, aby zodpovědný uživatel určil přiměřený časový harmonogram, druh a rozsah kontroly. Informace týkající se dohledu nad kontrolními prostředky vážních systémů a kontrolními závažími jsou dostupné na webových stránkách firmy KERN ([www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)). Kontrolní závaží a vážní systémy je možno rychle a levně kalibrovat v akreditované laboratoři pro kalibraci DKD (Deutsche Kalibrierdienst) firmy KERN (zohlednění normy závazné v daném státě).

## 4 Základní bezpečnostní instrukce

### 4.1 Dodržování instrukce obsluhy



Před umístěním a zprovozněním váhy je nutné se důkladně seznámit s předmětnou instrukcí obsluhy, a to i v případě předchozích zkušeností s váhami firmy KERN.

### 4.2 Zaškolení obsluhy

Zařízení může provozovat a stanoveným způsobem provádět údržbu pouze zaškolená obsluha

Instalaci displeje může provést pouze znalý specialista z předmětné branže

## 5 Transport a uskladnění

### 5.1 Kontrola při přejímce

Ihned po obdržení zásilky je nutné ověřit, zda nedošlo k případnému viditelnému poškození, totéž je nutno provést po rozbalení zásilky.

### 5.2 Balení / zpětný transport



- ⇒ Všechny části originálního balení je nutno zachovat pro případ eventuálního zpětného transportu.
- ⇒ Pro zpětný transport je nutno použít pouze originální balení.
- ⇒ Před transportem je nutno odpojit všechny připojené kabely i volně připojené části.
- ⇒ Pokud byla dodána zabezpečovací zařízení pro transport, je nutno je použít.
- ⇒ Všechny části, kupř. skleněný větrný kryt, desku váhy, adaptér apod. je nutno zabezpečit před skluzem a poškozením

## 6 Rozbalení, umístění a zprovoznění

### 6.1 Místo pro provoz

Vážní nosníky byly zkonstruovány tak, aby v normálních provozních podmínkách byly docilovány věrohodné výsledky vážení.

Volba správného místa usnadní přesné a rychlé vážení.

#### Kritéria výběru provozního místa:

- Vážní nosníky položit na stabilní, plochý povrch. Základy v místě provozu musí být dimenzovány vůči maximálnímu možnému provoznímu zatížení.
  - Vyvarovat se extrémních teplot a teplotních výkyvů, kupř. v případě postavení váhy v blízkosti topných těles nebo v místech na něž přímo působí slunečné paprsky;
  - Zabezpečit zařízení před působením průvanu způsobeného otevřenými okny a dveřmi;
  - během vážení nesmí být zařízení vystaveno otřesům;
  - zabezpečit zařízení před vysokou vlhkostí vzduchu, výpary a prachem;
  - zabezpečit váhu před dlouhodobým působením extrémní vlhkosti. V případě přenesení váhy do teplejšího prostředí může dojít v důsledku kondenzace k jejímu orosení. V tomto případě je třeba váhu odpojenou od napájení 2 hodiny aklimatizovat.
  - zabezpečit váhu před působením statických nábojů, které mají zdroj ve váženém materiálu a v nádobě váhy.
- 
- Neopírat vážní nosníky o stěnu.
  - Neposouvat vážní nosníky pod zatížením.
  - Odstranit z okolí zařízení agresivní chemické prostředky (kupř. kapaliny nebo plyny), které mohou působit na vnitřek i vnějšek zařízení a mohou poškodit.
  - Dodržovat stupeň ochrany IP zařízení.
  - V případě působení elektromagnetických polí (kupř. způsobených mobilními telefony nebo rádiovými zařízeními), statických nábojů a v případě nestabilního elektrického napájení je možný výskyt velkých chyb měření. V tomto případě je nutné váhu přemístit nebo zdroj rušení odstranit.

## 6.2 Rozbalení a umístění

### Rozbalení:

Vymout vážní nosníky včetně příslušenství z obalu, odstranit obal a položit nosníky v místě předpokládaného provozu. Ověřit, zda je dodávka kompletní a nepoškozená.

### Rozsah dodávky:

- 2 vážní nosníky včetně „přípojného kabelu k displeji ” a „spojovacího kabelu vážních nosníků”.
- 4 patky vážních buněk
- Instrukce obsluhy

### Umístění:

- ⇒ Před definitivním umístěním zamontovat 4 patky vážních buněk.
- ⇒ Ověřit, zda povrch provozního místa, hlavně v oblasti patek vážních buněk je rovný.
- ⇒ Položit vážní nosníky a ověřit, zda jsou ve vodorovné poloze a zda se všechny 4 patky dotýkají podloží. Malé výškové rozdíly možno vyrovnat pomocí regulace patek vážních buněk.
- ⇒ Před vyrovnáním odstraníme šroubky krytu (viz kapitola. 2, pozice ⑤) a vyrovnáme výškový rozdíl otáčením regulačními šroubky 4 vážních buněk. Vyrovnání zkontrolujeme kupř. pomocí vodováhy.
- ⇒ Během manipulace nesmí být zmáčknuty ani poškozeny oba dodané přípojné kabely.



### 6.3 Zapojení displeje

#### Upozornění

Přípojný kabel k displeji musí být chráněn před poškozením.

#### Popis přípojného kabelu:

Svorka	Barva	Stav
EXC+ [IN+]	červený	napětí +
SIG + [OUT+]	zelený	Signál +
SIG -[OUT-]	bílý	signál -
EXC -[IN- ]	černý	napětí -


## 7 Provoz

Informace o:


- **Sít'ovém napájení**  
Zařízení je napájeno pomocí přípojného kabelu k displeji.
- **Prvním zprovoznění**
- **Zapojení periferních zařízení**

a správném provozování se nacházejí v instrukci obsluhy (součást dodávky).

## 7.1 Nakládka/vykládka vážních nosníků

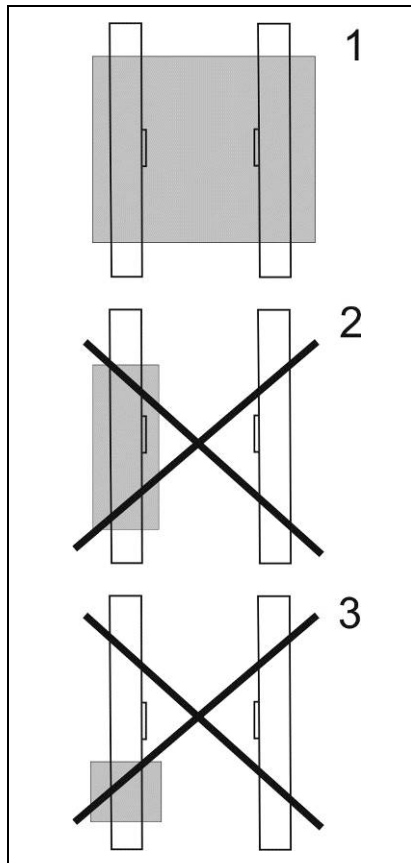

- Vážní nosníky jsou určeny provozu při rovnoměrném zatížení.

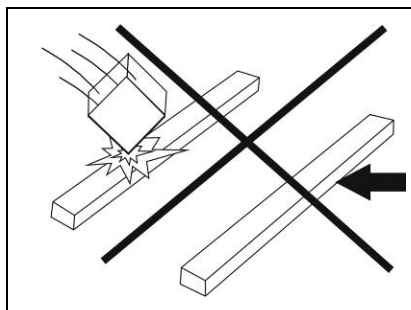

- Vyvarovat se padajících předmětů, náhlých zatížení (nárazových) a bočních nárazů.
  - Neposouvat nosníky pod zatížením.
- ⇒ Náklad položit na **oba** nosníky kupř. pomocí paletového zvedáče, pojízdného jeřábu nebo paletového vozíku. Ověřit, zda se náklad nekymácí v okamžiku nakládky na nosníky.
- ⇒ Před sejmutím nebo opětovným naložením je nutno náklad podržet minimálně 10 cm nad vážními nosníky.

## 8 Údržba, utilizace



Před zahájením všech údržbářských prací, čištění a oprav je nutno zařízení odpojit od sítě.

### 8.1 Denní kontrola

- ⇒ Ověřit, zda se všechny 4 patky dotýkají podloží.
- ⇒ Ověřit, zda žádný převod není poškozen.
- ⇒ Ověřit, zda vážní nosníky nejsou znečištěny, zvláště pod hranami.

### 8.2 Čištění

⚠ Pravidelně odstraňovat látky způsobující korozi.

⚠ Dodržovat stupeň ochrany IP.

⚠ Vážní buňky nesmí být zasaženy proudem vody nebo páry.

- ⇒ Vážní nosníky čistit měkkou utěrkou pomocí měkké utěrky napuštěné jemným čisticím prostředkem. Kapalina se nesmí dostat dovnitř zařízení, po vyčištění vytřít váhu do sucha pomocí měkké utěrky.

### 8.3 Údržba, udržování provozního stavu

- ⇒ Zařízení může obsluhovat a udržovat pouze přeškolený pracovník autorizovaný firmou KERN.
- ⇒ Vážní systém musí být pravidelně kalibrován, viz kapitola 3.5 „Dohled nad kontrolními prostředky“.

### 8.4 Utilizace

- ⇒ Utilizaci balení a zařízení nutno provést v souladu s lokálními závaznými předpisy v místě provozování.

## 8.5 Pomoc v případě malých poruch

V případě poruchy vážního systému je nutno zařízení na okamžik vypnout a odpojit od sítě. Poté proces vážení zopakovat.

Pomoc:

### Porucha

Zobrazení hmotnosti se stále mění.

### Možná příčina

- Průvan/pohyn vzduchu.
- Vibrace podloží.
- Vážní nosníky mají kontakt s cizími tělesy.
- Elektromagnetické pole/ statické náboje (volit jiné provozní místo/pokud je to možné, odstranit příčinu poruchy)

Výsledek vážení je evidentně chybný

- Po odtižení nosníků se na displeji nezobrazuje nula.
- Nepravidelná kalibrace.
- Velké teplotní výkyvy.
- Vážní nosníky nejsou umístěny ve vodorovné poloze.
- Elektromagnetické pole/ statické náboje (volit jiné provozní místo/pokud je to možné, odstranit příčinu poruchy)

V případě zobrazení jiných oznámení chyb nutno zařízení vypnout a opět zapnout. Když chyba nezmizí, obrátit se na výrobce.

## 9 Servisní dokumentace



- i**
- Předmětná kapitola je určena pouze pro specialisty vážních systémů!
  - V každém rohu vážních nosníků se nachází tensometrická vážní buňka.
  - Analogově číslicový měnič se nachází v displeji. Tam jsou rovněž ukládána všechna data specifická pro zařízení a předmětný stát.

### 9.1 Přehled, instrukce zprovoznění, tolerance


#### Instrukce kontroly a umístění:

Zatížení	600 kg	1500 kg
Přesnost vážení	200 g	500 g
Min.	4 kg	10 kg
Max.	600 kg	1500 kg
1/3 mezního zatížení	200 kg	500 kg
Tolerance	200 g	500 g



#### Údaje týkající se cejchování a tolerance v souladu s OIML (Mezinárodní organizace pro legální metrologii):

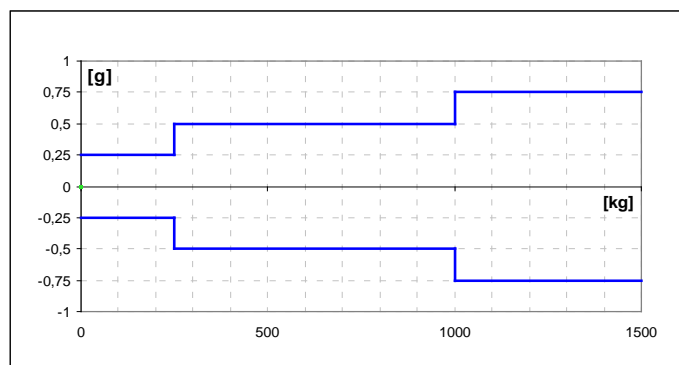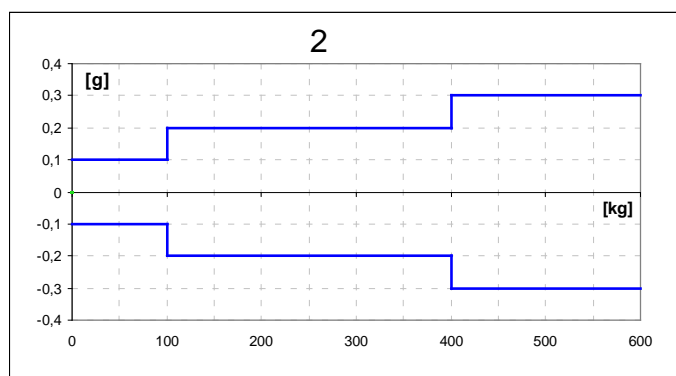

## 9.2 Kontrola a kalibrace mezního zatížení

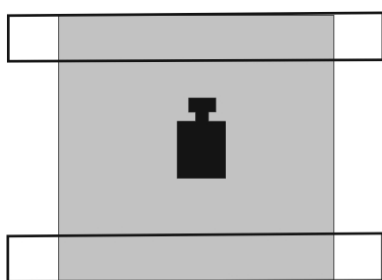

0.00 kg

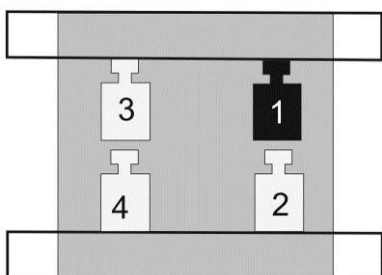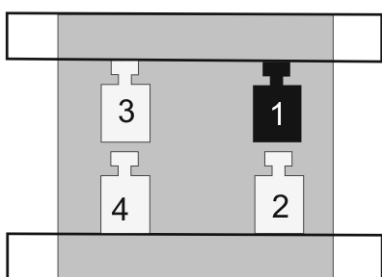

### Kontrola mezního zatížení:

- Položit pomocné zatížení, kupř. paletu na oba vážní nosníky. Volit pomocné zatížení tak, aby nedošlo k přetížení po dodání kontrolního závaží.

- Položit kontrolní závaží na střed palety a vytárovat váhu.

- Zobrazení váhy -0-.

- Kontrolní závaží umístit postupně ve 4 rozích.

- Odchytky, které je nutno zaznamenat jsou zobrazovány se znaménkem. Když se odchytky nacházejí mimo meze tolerance (viz kapitola 9.1), je nutno provést kalibraci.

### Kalibrace mezního zatížení:

Příprava:


- Za účelem lepší kontroly změn v průběhu kalibrace, je nutno pro kontrolní cíle volit v menu největší přesnost vážení.

- Otevřít přípojnou skříňku.

Zásada kalibrace:


Vynulovat roh (vážní buňku) s největší zápornou odchylkou. Tento roh se nesmí přemístit při mnohých dalších průbězích kalibrace.




### Kalibrace analogové desce

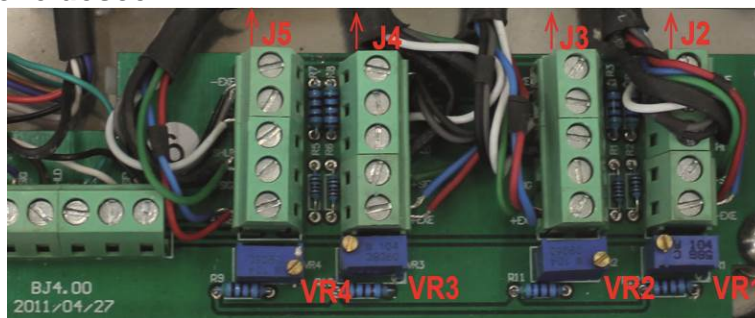

Kalibrace vážní buňky J2 se provede pomocí dvojice potenciometrů VR1.  
Kalibrace vážní buňky J3 se provede pomocí dvojice potenciometrů VR2.  
Kalibrace vážní buňky J4 se provede pomocí dvojice potenciometrů VR3.  
Kalibrace vážní buňky J5 se provede pomocí dvojice potenciometrů VR4.  
Otáčka vpravo způsobí zvětšení hodnoty, otáčka vlevo - zmenšení hodnoty.



## 10 Rozměr

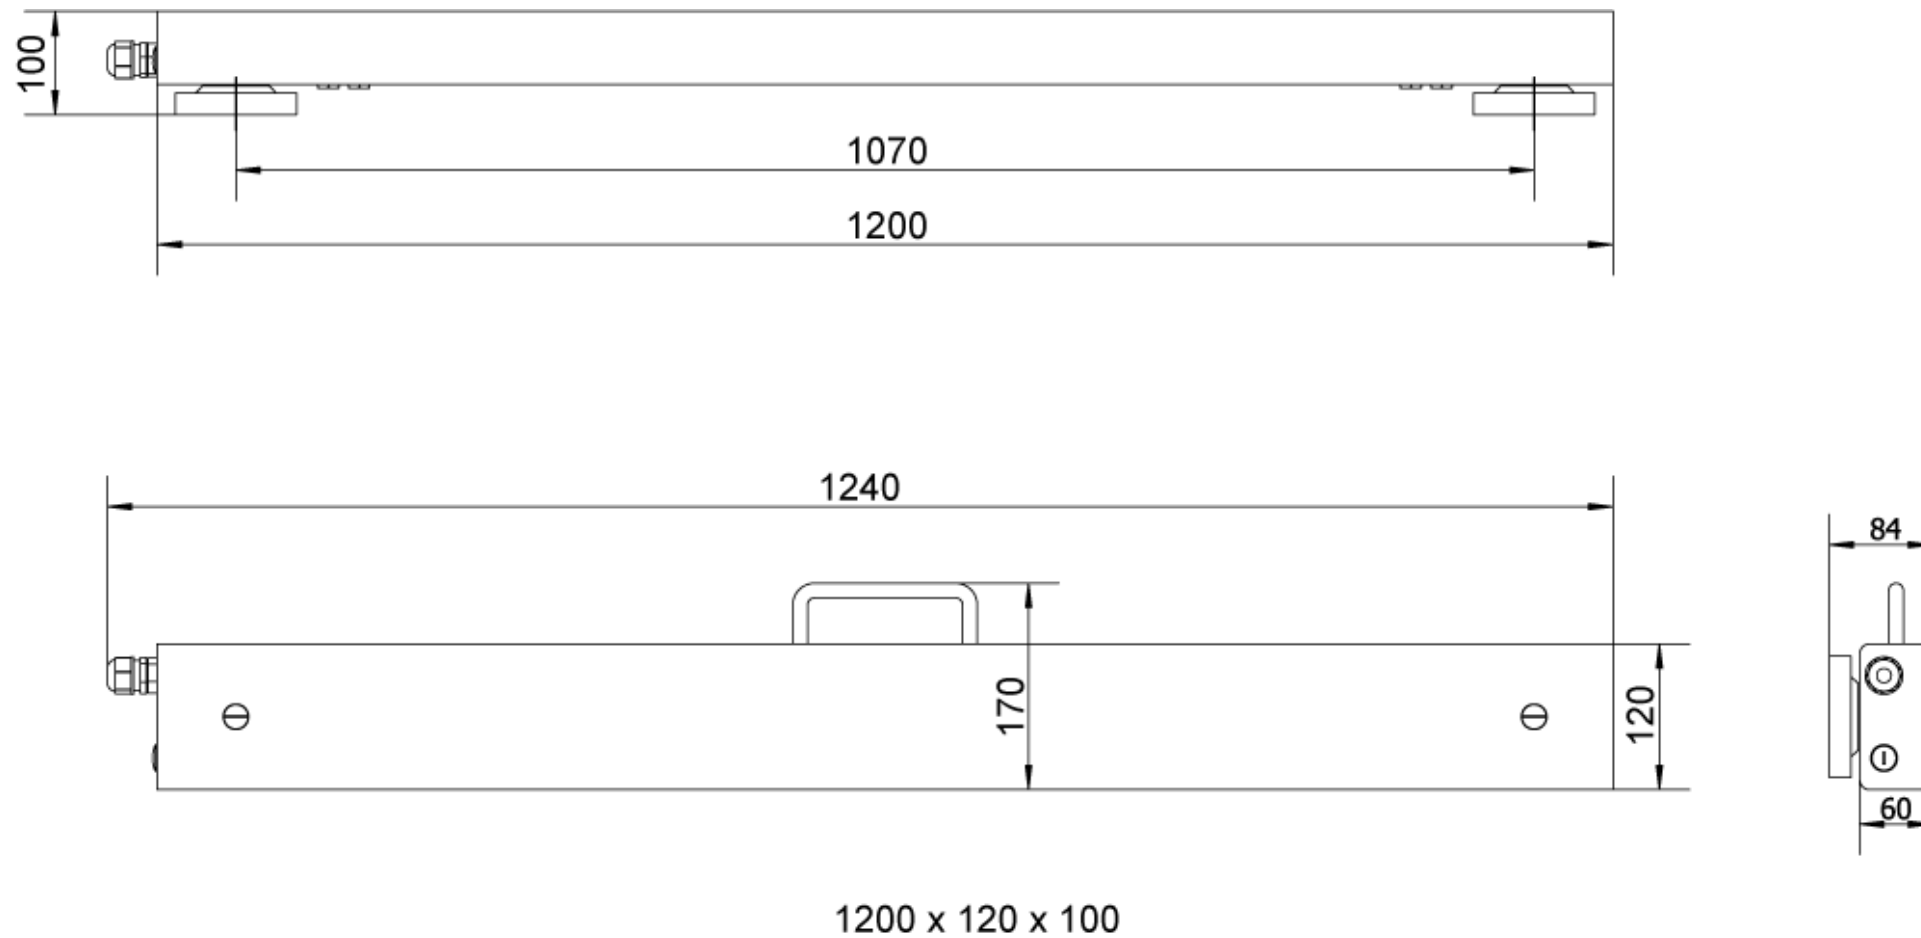

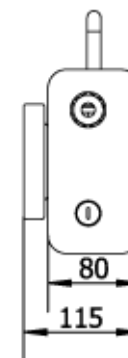
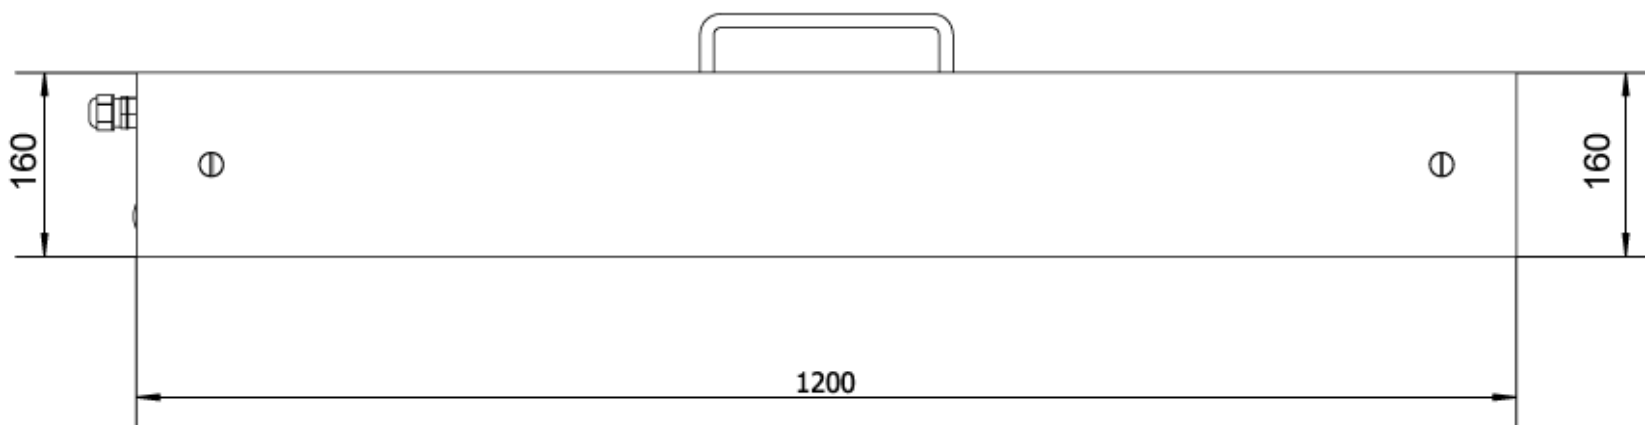
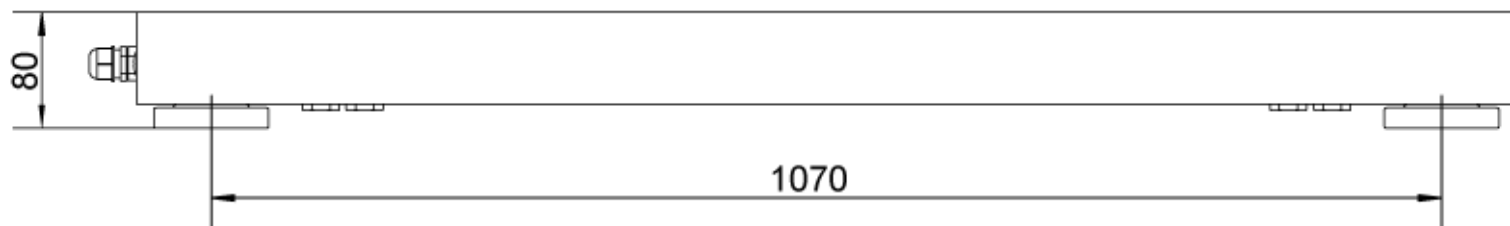


1200 x 160 x 80



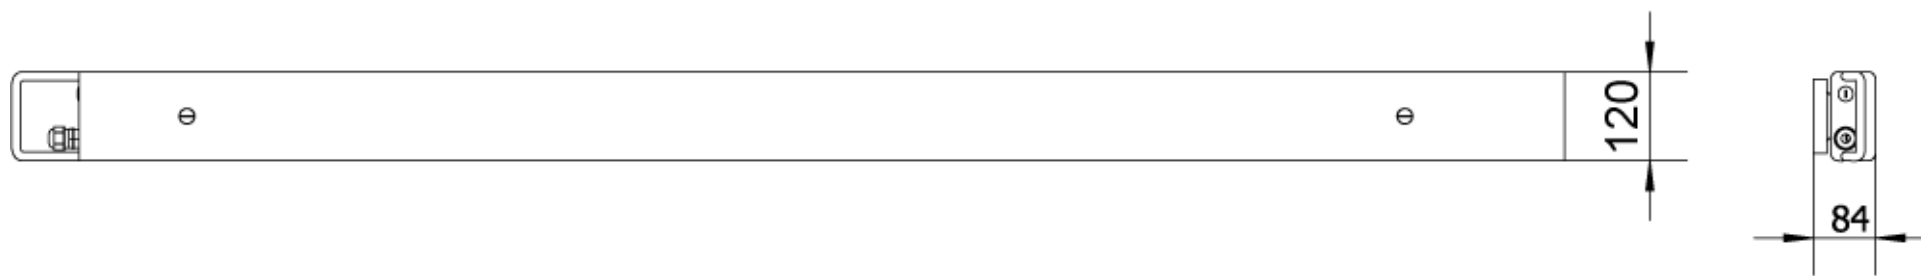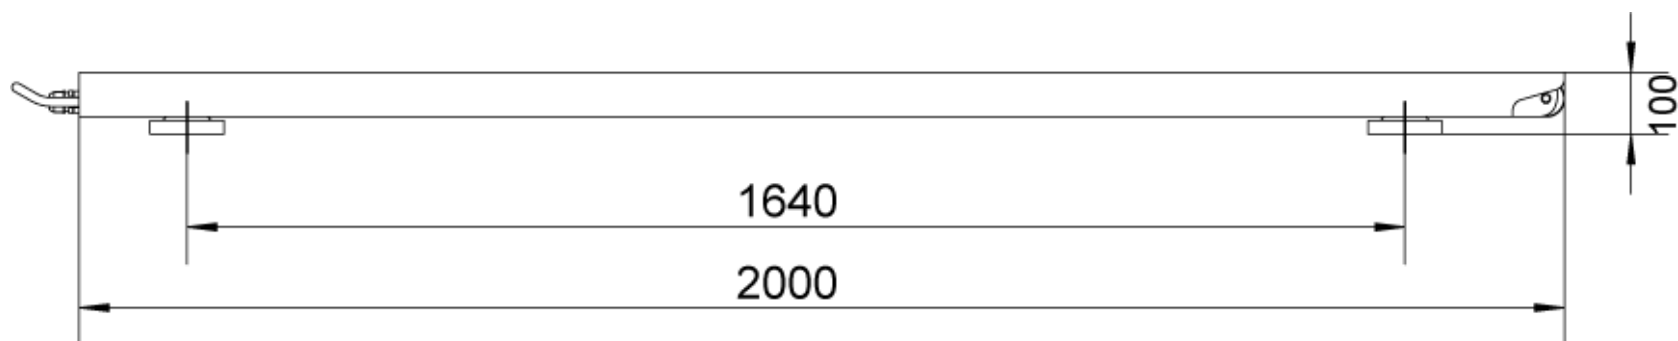

2000 x 120 x 100

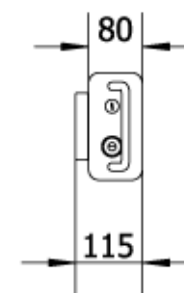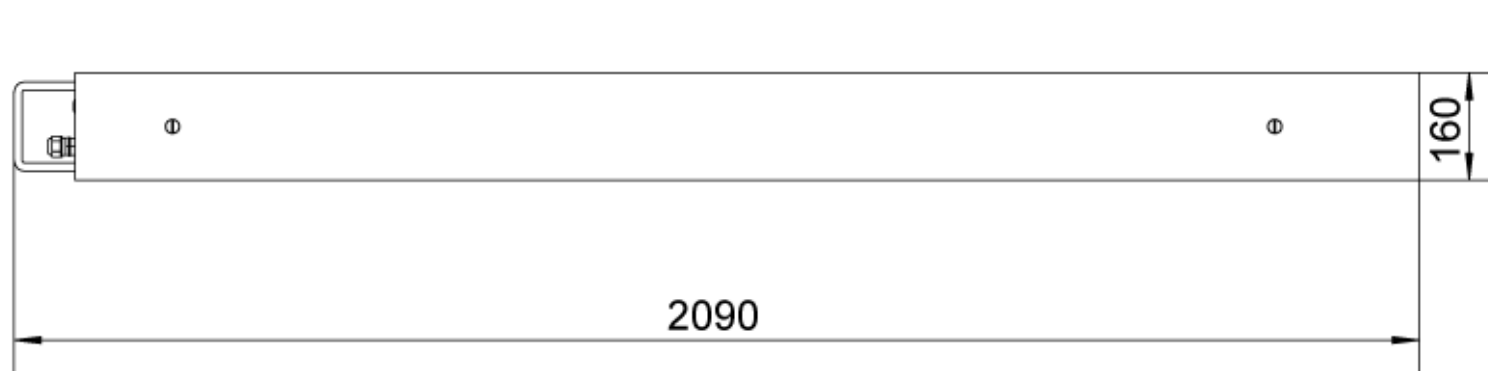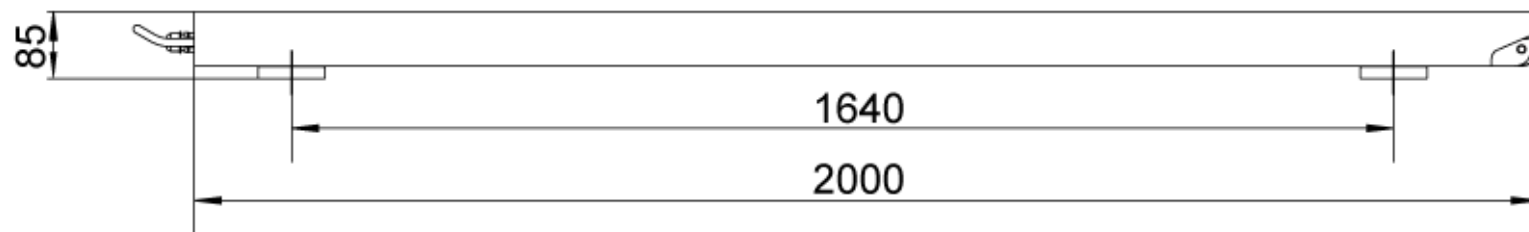

2000 x 160 x 85

## 11 Statického zatížení

Model Kern	Stálé zatížení ** (kg) **= dříve položené vstupní zatížení	Centrální přetížení zabezpečení cca (kg)	Mezní přetížení Zabezpečení cca (kg)	Obciążalność wężni buńkygo (kg)
KFA 600V20S	30	Schází údaje	Schází údaje	600 kg
KFA 1500V20	39	Schází údaje	Schází údaje	1000 kg
KFA 3000V20	39	Schází údaje	Schází údaje	1500 kg
KFA 3000V20L	55	Schází údaje	Schází údaje	1500 kg
KFA 6000V20	85	Schází údaje	Schází údaje	3000 kg
KFA 6000V20L	95	Schází údaje	Schází údaje	3000 kg

Typ Platformy	Rozměr platformy (mm)	Vážní buňka Typ	TC Číslo	Třída	E <sub>max</sub> -1 (kg)	E <sub>min</sub> -4 (g)	Y	n -3	Zatížení stále (kg)	T <sub>min</sub> -5	T <sub>max</sub> -6
KFA 600V20S	800 x120	H8C	TC8012	C3	600	0	20000	5000	30	-10	40
KFA 1500V20	1200x120	SQB	TC6911	C3	1000	0	10000	3000	36	-10	40
KFA 3000V20	1200x120	SQB	TC6911	C3	1500	0	10000	3000	36	-10	40
KFA 3000V20L	2000x120	SQB	TC6911	C3	1500	0	10000	3000	55	-10	40
KFA 6000V20	1200x120	SQB	TC6911	C3	3000	0	10000	3000	85	-10	40
KFA 6000V20L	2000x120	SQB	TC6911	C3	3000	0	10000	3000	95	-10	40