

KERN®

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen, Saksa
Sähköposti: info@kern-
sohn.com

Puhelin: +49-[0]7433-9933-0
Faksi: +49-[0]7433-9933-149
Kotisivu: www.kern-
sohn.com

Käyttö- ja asennusohje Näyttö

KERN KFS-TM

Versio 2.0
2019-11
FIN



KFS-TM-BA_IA-fin-1920



KERN KFS-TM

Versio 2.0 2019-11

Käyttö- ja asennusohje Näyttö

Sisältö

1	Tekniset tiedot	5
2	Rakenne	6
2.1	Lukemat.....	7
2.2	Näppäimistö.....	9
2.3	Äänimerkki.....	10
3	Yleistä	10
3.1	Tarkoituksenmukainen käyttö	10
3.2	Väärinkäyttö.....	10
3.3	Takuu	11
3.4	Punnituslaitteiden valvonta	11
4	Yleiset turvallisuusehdot	11
4.1	Käyttöohjemääräyksien noudattaminen	11
4.2	Henkilöstön kouluttaminen	11
5	Kuljetus ja varastointi	12
5.1	Vastaanottotarkastus	12
5.2	Pakkaus/palautus	12
6	Pakkauksesta purkaminen ja asettaminen	12
6.1	Asennus- ja käyttöpaikka	12
6.2	Toimitus / vakiotarvikkeet:.....	13
6.3	Pakkauksesta purkaminen / asettaminen.....	13
6.4	Sähköliitäntä	15
6.5	Kalibrointi.....	15
6.6	Linearisointi	18
6.7	Vakaus	20
7	Käyttö	22
7.1	Käynnistys	22
7.2	Sammutus	22
7.3	Nollaaminen.....	22
7.4	Normaali punnitseminen	22
7.4.1	„Pre-Tare”-toiminto	23
7.5	Punnitus taaralla.....	23


7.6	Kappalemäärän laskenta	24
7.6.1	Keskimääräisen kappalepainoarvon syöttö punnituksen avulla	25
7.6.2	Keskimääräisen kappalepainoarvon numeerinen syöttö	26
7.7	Summaus	27
7.7.1	Manuaalinen summaus	28
7.7.2	Automaattinen summaus	31
7.8	Toleranssitarkistus	33
7.8.1	Toleranssitarkistus tavoitekappalemäärän mukaan	36
7.8.2	Toleranssitarkistus tavoitepainoarvon mukaan	38
7.9	Pikavalintatoiminto	41
7.9.1	Pretare-toiminnon tunnuksen nimeäminen:	41
7.9.2	Tunnuksen nimeäminen viitepainoon	41
7.9.3	Toleranssiarvopunnitustunnuksen nimeäminen	42
7.10	Päivän ja kellonajan asettaminen näytön säästäjäksi	45
7.11	Ylikuormitusmittari (versio 1.00x)	48
7.11.1	Tallennettujen arvojen selaaminen:	48
7.11.2	Tallennettujen arvojen poisto:	49
8	Toimintovalikko	50
8.1	Vakauskelvottomat punnitusjärjestelmät	52
8.2	Vakauskepoiset punnitusjärjestelmät	55
9	Rajapinta RS-232C	58
9.1	Tekniset tiedot	58
9.2	Kauko-ohjauskomennot	59
9.3	Esimerkillisiä tulosteita	60
10	Huolto, kunnossapito ja hävitys	61
10.1	Puhdistus	61
10.2	Huolto ja kunnossapito	61
10.3	Hävitys	61
11	Vianetsintä	62
12	Näytön/punnituslevyn asennus	64
12.1	Tekniset tiedot	64
12.2	Punnitusjärjestelmän rakenne	64
12.3	Punnituslevyn kytkentä	65
12.4	Näytön asettaminen	66
12.5	Asetusvalikon rakenne:	68
13	Käyttö laskentajärjestelmänä	71
13.1	IFS-kappalelaskentavaa'an kytkentä EWJ-viitevaakaan lisävarustukseen kuuluvan CCA-A01 liitäntäjohdon avulla	71
13.2	Kappalepainon manuaalinen lähetys EWJ-viitevaa'alta IFS-kappalelaskentavaakaan 72	
13.3	Kappalepainon automaattinen lähetys EWJ-viitevaa'alta IFS-kappalelaskentavaakaan 74	
13.4	Laskentajärjestelmän kytkentä merkkivaloon CFS-A03 (lisävaruste)	75

13.5	Laskentajärjestelmän kytkentä tulostimeen (lisävaruste).....	75
14	Näytön/punnituslevyn asennus.....	76

1 Tekniset tiedot


KERN	KFS-TM
Näyttö	6-merkkinen
Painoyksiköt	g, kg
Näyttö	LCD, lukujen korkeus 16,5 mm, taustavalolla
Punnituskennot	80–100 Ω. max. 4 kpl, jokainen 350 Ω; herkkyys 2–3 mV/V
Punnitusalueen kalibrointi	suositeltu arvo ≥ 50% max.
Sähköliitäntä	syöttöjännite 220–240 V AC, 50 Hz
	virtalähde, lähtöjännite 12 V, 500 mA
Kotelo	260 × 150 × 65
Sallittu ympäristölämpötila	0°C ... +40°C
Nettopaino	1,5 kg
Akku (lisävaruste) Käyttö-/varausaika	40 h/12 h
Tuki seinäkiinnikkeellä	vakiovarustus
Tiedonsiirron lähtöliitäntä	rajapinta RS-232

2 Rakenne

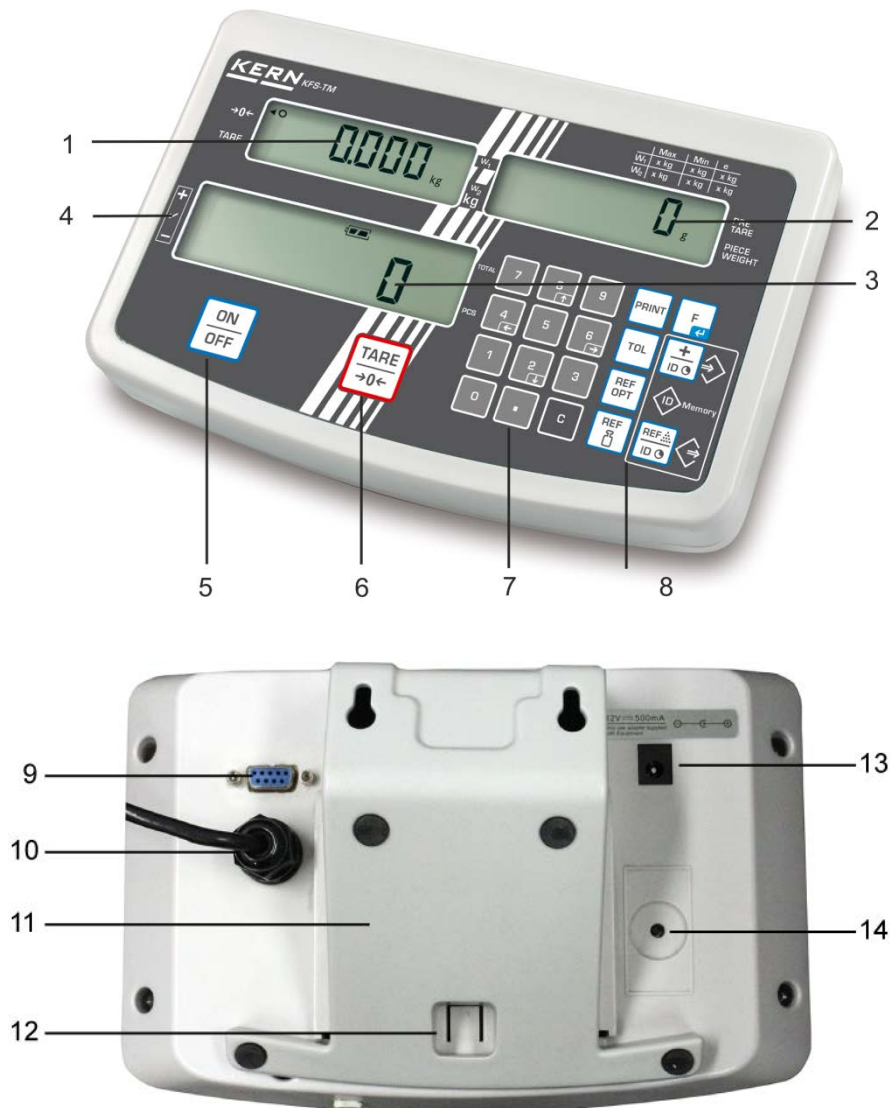

1. Painoilmais
2. Kappaleen keskimääräisen painon ilmais
3. Kappalemäärän ilmais
4. Toleranssimerkki, katso kohta 7.8
5. On/off-painike
6. Taaraus- ja nollauspainike
7. Numeropainikkeet
8. Toimintopainikkeet
9. Rajapinta RS-232
10. Punnituskennojen johdon tuloliitäntä
11. Tuki/seinäkiinnike
12. Tuen/jalustan toppari
13. Virtalähteen liitäntä
14. Kalibrointipainike

2.1 Lukemat

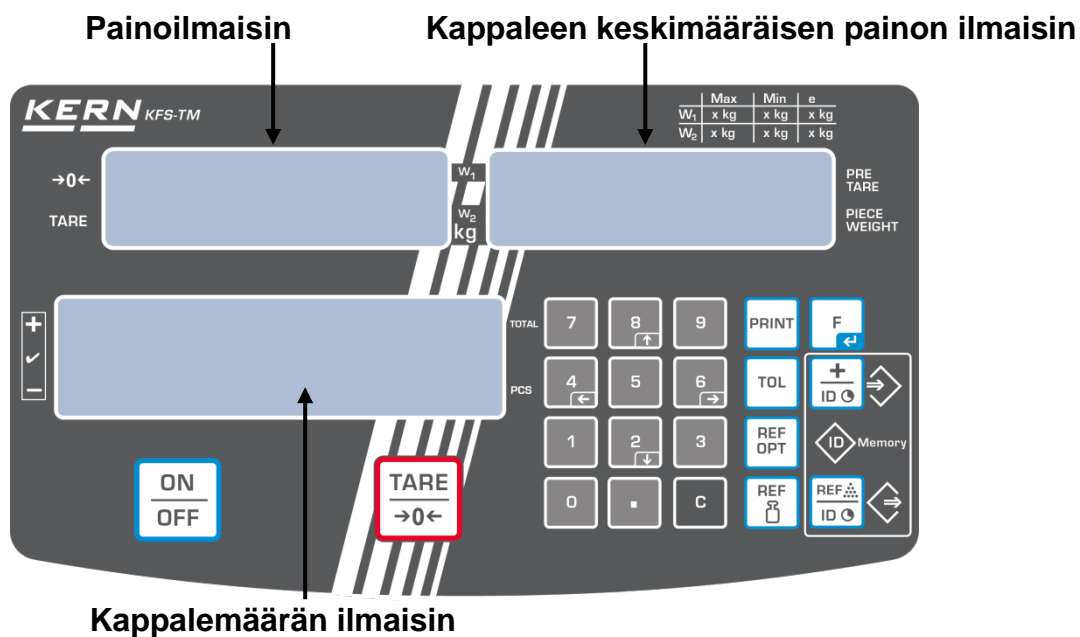

- **Painoilmaisain**

Tähän kohtaan ilmestyy punnittavan kohteen nettopaino kg:ssa.

Tietyn merkin vieressä oleva merkki [◀] osoittaa:

TARE	Nettopaino
○	Stabilointimerkki
→0←	Nollalukema

- **Kappaleen keskimääräinen paino**

Tähän kohtaan ilmestyy punnittavan kohteen keskimääräinen paino [g]:ssa. Käyttäjä syöttää tämän arvon numeropainikkeilla tai vaaka laskee sen punnituksen yhteydessä.


- **Kappalemäärän ilmaisun**

Tähän kohtaan ilmestyy tämänhetkinen kappalemäärä (PCS = kappaleet); summaustilassa se on punnittujen kappaleiden summa (katso kohta 7.7).














Tietyn merkin vieressä oleva merkki [◀] osoittaa:

TOTAL	Kokonaiskappalemäärä
+	Tavoitekappalemäärä ylittää toleranssin yläraja-arvoa
✓	Tavoitekappalemäärä toleranssialueella
-	Tavoitekappalemäärä alittaa toleranssialueen alaraja-arvoa

- **Muut lukemat**

	<ul style="list-style-type: none"> • Virransyöttö virtalähteen kautta • Varaustason ilmaisun (lisävaruste)
BUSY	<ul style="list-style-type: none"> • Punnitustietojen tallentaminen/laskeminen
LIGHT	<ul style="list-style-type: none"> • Kappaleen minimipainoa alittunut

2.2 Näppäimistö

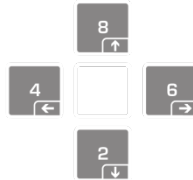Painike	Toiminto
	⇒ Päälle/pois päältä
	⇒ Taaraus (> 2% Max.) ⇒ Nollaus (< 2% Max.)
	⇒ Keskimääräisen kappalepainoarvon syöttö punnituksen avulla, katso kohta 7.6.1 ⇒ Arvo tallennetaan vaa'an muistiin.
	⇒ Kappalepainoarvon numeerinen syöttö, katso kohta 7.6.2
	⇒ Viitearvon optimointi
	⇒ Toleranssiraja-arvojen asettaminen/peruminen
	⇒ Lisäys summausmuistiin ⇒ Poistuminen valikolta / paluu punnitustilaan. ⇒ Kokonaispainon ilmaisim
	⇒ Lähettää painotiedot rajapinnan kautta
	⇒ Toimintovalikon avaaminen ⇒ Valinnan vahvistus valikossa
	⇒ Numeropainikkeet
	⇒ Desimaalipilkku
	⇒ Poistopainike
	⇒ Valikkonavigointiin ja desimaalipilkun asennon asettamiseen (numeerinen syöttö) tarkoitetut nuolipainikkeet

2.3 Äänimerkki

1 lyhyt	Painikkeen painamisen kuittaus
1 pitkä	Tallentaminen onnistunut
2 x lyhyt	Tiedot syötetty väärin
3 x lyhyt	Ei tietojen syöttöä
jatkuva	Toleranssitarkistus valikon asetuksen „F1.Co” mukaisesti, katso luku 8.

3 Yleistä

3.1 Tarkoituksenmukainen käyttö

Näyttö on tarkoitettu käytettäväksi vaa’an kanssa aineiden painon (painoarvon) mittaamiseen. Sitä on käytettävä ”manuaalisena” punnitusjärjestelmänä, joka tarkoittaa, että punnittava aine on asetettava käsin huolellisesti punnituslevyn keskelle. Painoarvon voi lukea sen vakautuessa.

3.2 Väärinkäyttö

Näyttöä ei saa käyttää dynaamiseen punnitsemiseen. Jos punnittavan aineen määrää pienennetään tai suurennetaan pieninkin verran, näytössä oleva vakausjärjestelmä voi näyttää väärän punnitustuloksen! (Esimerkki: vaa’an päällä olevasta astiasta valuu nestettä.)

Älä altista vaa’an punnituslevyä pitkäaikaiselle kuormitukselle. Se voi johtaa punnitusmekanismin vaurioitumiseen.

Vältä ehdottomasti vaa’an punnituslevyn iskemistä ja ylikuormittamista yli suurimman kuormituksen (Max) (taaralla vähennettynä). Ylikuormitus voi johtaa vaa’an tai näytön vaurioitumiseen.

Älä koskaan käytä näyttöä räjähdysvaarallisissa tiloissa. Vaa’an vakiovarusteinen versio ei ole räjähdysturvallinen.

Näytön rakennetta ei saa muuttaa. Se voi aiheuttaa virheellisiä punnitustuloksia sekä teknisten turvallisuusvaatimusten rikkomista ja näytön vaurioitumista.

Näyttöä on käytettävä ainoastaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Muita käyttötarkoituksia/sovellutuksia varten on haettava KERN:n kirjallinen lupa.

3.3 Takuu

Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:

- laitteen käyttöohjeen määräyksien laiminlyönti;
- käyttötarkoituksen vastainen käyttö;
- laitteen muuttaminen tai avaaminen;
- mekaaninen tai nesteiden tai aineiden aiheuttama vaurioituminen, luonnollinen kuluminen;
- väärä asettaminen tai väärän sähköverkon käyttö;
- mittausjärjestelmän ylikuormitus.

3.4 Punnituslaitteiden valvonta

Laadunvalvontajärjestelmän puitteissa tulee tarkistaa määräajoin näytön mittaustoimintaa sekä mahdollisesti käytettävissä referenssipainon teknisiä ominaisuuksia. Tätä varten vastaavan käyttäjän tulee määrätä sekä tarkastusaikavälin sekä -menetelmän ja -laajuuden. Mittauslaitteisiin (eli myös näyttöihin) liittyvät tarkastusohjeet sekä tarvittavat viitepainot ovat saatavilla KERN:n verkkosivulta (www.kern-sohn.com). Referenssipainoja ja näyttöjä voidaan kalibroida tai vaata nopeasti ja edullisesti DKD:n (Deutsche Kalibrierdienst) valtuutetussa KERN:n kalibrointilaboratoriossa (tietyissä maassa voimassaolevaan standardiin mukauttaminen).

4 Yleiset turvallisuusehdot

4.1 Käyttöohjemääräyksien noudattaminen

Ennen laitteen asettamista ja käynnistämistä lue huolellisesti tämä käyttöohje, vaikka teillä olisi jo kokemusta KERN-vaakojen käytöstä.

4.2 Henkilöstön kouluttaminen

Ainoastaan koulutetut työntekijät saavat käyttää ja huoltaa laitetta.

5 Kuljetus ja varastointi

5.1 Vastaanottotarkastus

Paketin vastaanoton yhteydessä pakkausta ja laitetta on tarkistettava välittömästi sen mahdollisten ulkopuolisten vaurioiden kannalta - sama pätee laitteeseen, kun se on otettu pakkauksesta.

5.2 Pakkaus/palautus



- ⇒ Kaikki alkuperäisen pakkauksen osat on säilytettävä mahdollisen palautuslähetyksen varalta.
- ⇒ Laitteen voi palauttaa vain alkuperäisessä pakkauksessaan.
- ⇒ Ennen lähetystä irrota kaikki johdot ja löysät/liikkuvat osat.
- ⇒ Asenna takaisin kuljetussuojat, mikäli käytettävissä.
- ⇒ Kaikkien osien, kuten esim. lasisuojan, punnituslevyn, virtalähteen jne. liikkuminen ja vaurioituminen on estettävä.

6 Pakkauksesta purkaminen ja asettaminen

6.1 Asennus- ja käyttöpaikka

Näyttö on rakennettu siten, että normaaleissa käyttöolosuhteissa sen avulla saatavat mittausarvot ovat luotettavat.

Oikea käyttöpaikka varmistaa näytön/punnituslevyn tarkan ja nopean toiminnan.

Asennuspaikan osalta noudata seuraavia sääntöjä:

- Näyttö ja punnituslevy on asetettava tukevalle ja tasaiselle alustalle.
- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja ja lämpötilan vaihtelua, joka aiheutuu esim. lähellä olevasta patterista tai välittömästä auringonsäteilystä.
- Suojaa näyttöä ja punnituslevyä auki olevista ikkunoista ja ovista aiheutuvalta läpivedolta.
- Vältä ravistamista punnittaessa.
- Suojaa näyttöä ja punnituslevyä korkealta ilmankosteudelta, höyryiltä ja pölyltä.
- Ei saa altistaa näyttöä pitkäaikaisesti voimakkaan kosteuden vaikutukselle. Ilmassa olevasta kosteudesta aiheutuva kondensointi voi syntyä, jos kylmä laite asetetaan huomattavasti lämpimämpään tilaan. Tällöin laite on katkaistava sähköverkosta ja jätettävä 2 tunniksi mukautumaan ympäristölämpötilaan.
- Vältä punnittavasta aineesta ja punnitusastiasta siirtyviä staattisia kuormia.

Mikäli ympäristössä on olemassa sähkömagneettisia kenttiä (esim. GSM-verkkoja tai radiolaitteita), staattisia kuormia tai epästabiilia virransyöttöä, suuri lukeman poikkeama (väärä punnitustulos) on mahdollinen. Tällöin on muutettava vaa'an sijaintia tai poistettava häiriöiden lähde.

6.2 Toimitus / vakiotarvikkeet:


- Näyttö, katso luku 2.
- Virtalähde
- Tuki seinäkiinnikkeellä
- Kansi
- Käyttöohje

6.3 Pakkauksesta purkaminen / asettaminen

Poista näyttö varovaisesti pakkauksestaan, poista muovipussi ja aseta laite sille tarkoitettuun paikkaan.

Vaaka on asetettava siten, että punnituslevy on vaakasuorassa.

Käyttö tuella ja seinäkiinnikkeellä

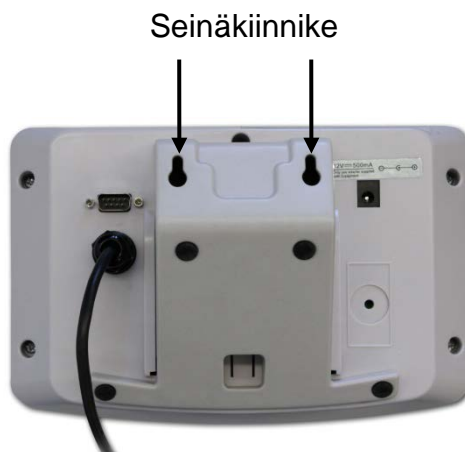

Työnnä tuki ohjainkiskoon [11] toppariin [12] asti, katso luku 2.

Käyttö jalustalla (lisävaruste)



(esimerkillinen kuva)

Jos näyttö on ajoittain nostettava, se voidaan asentaa lisävarusteena saatavilla olevaan jalustaan (KERN IFBA01/A02).

6.4 Sähköliitäntä

Laitteen virransyötöstä vastaa virtalähde. Virtalähteeseen merkityn jännitearvon tulee olla paikallisen sähköverkon jännitteen mukainen.

Käytä ainoastaan alkuperäisiä KERN-merkkisiä virtalähteitä. Muiden tuotteiden käyttö edellyttää KERN:n suostumusta.

6.5 Kalibrointi

Koska painovoiman kiihtyvyys ei ole sama joka paikassa maapallolla, fysiikan peruslainalaisuuksiin perustuvan jokainen näyttö ja siihen liitetty vaakalevy on mukautettava sen käyttöpaikan mukaiseen gravitaatiokiihtyvyyteen (paitsi jos punnitusjärjestelmä on jo kalibroitu tehtaalla käyttöpaikan mukaan). Kalibrointi on suoritettava käyttöönoton yhteydessä, vaa'an käyttöpaikan vaihtuessa sekä ympäristölämpötilan vaihdellessa. Lisäksi tarvittavan mittaustarkkuuden aikaansaamiseksi suositellaan kalibroimaan vaaka säännöllisesti myös punnitustilassa.




- Valmista tarvittava kalibrointipaino.
- Käytettävän kalibrointipainon paino riippuu punnitusjärjestelmän punnitusalueesta. Mahdollisuuksien mukaan kalibrointi on suoritettava kalibrointipainolla, jonka massa on lähellä punnitusjärjestelmän suurinta kuormitusarvoa. Lisätiedot kalibrointipainoista löytyvät osoitteesta: <http://www.kern-sohn.com>.
- Pidä huolta stabiileista käyttöolosuhteista. Varmista, että on kulunut tarvittava lämpenemisaika vaa'an stabilointiin.

 
Valikon avaaminen:

⇒ Kytke vaaka päälle ja paina -painiketta itsetarkistuksen aikana. Punnituslevylle ei voi jäädä mitään esineitä.


Tarvittaessa nolaa punnitusjärjestelmä painamalla -painiketta.



⇒ Punnitustilassa paina ja pidä n. 5–6 sekunnin ajan -painiketta painettuna, kunnes näytölle tulee FUNC ja sitten F0 iS n. Vapauta painiketta.



 ⇒ Paina muutaman kerran -painikkeita, kunnes näytölle tulee **F2 md**.



Jos kyseessä on vakauksenalainen punnitusjärjestelmä, paina kalibrointipainiketta!

⇒ Paina -painiketta ja valitse vaa'an tyyppi -painikkeella.

SIG r 0 = yksiasteikkoinen vaaka,

 
dUAL r = kaksiasteikkoinen vaaka,



dUAL i = useampi punnitusalue.

⇒ Vahvista painamalla -painiketta.



⇒ Paina pari kertaa -painiketta, kunnes **CAL**-toiminto ilmestyy.



⇒ Vahvasta painamalla -painiketta ja valitse tarvittava asetus painamalla .

LinEAR = linearisointi,

nonLin = Kalibrointi

Kalibrointiohje:

⇒ Vahvasta valikon asetus **nonLin** painamalla painiketta .

 


Punnituslevylle ei voi jäädä mitään esineitä.

⇒ Kun stabilointitarkistus on onnistunut, näytölle tulee „LoAd”.



⇒ Aseta varovasti asianmukainen kalibrointipaino punnituslevyn keskelle.



⇒ Onnistuneen kalibroinnin jälkeen vaaka suorittaa itsetarkistuksen. Itsetarkistuksen **aikana** poista kalibrointipaino, jolloin vaaka siirtyy automaattisesti takaisin punnitustilaan.

Linearisointivirheen tai väärän kalibrointipainon esiintyessä, näytölle tulee virheilmoitus, jolloin linearisointi on suoritettava uudelleen.

6.6 Linearisointi

Linearisuus tarkoittaa suurinta poikkeamaa plussalle tai miinukselle kalibrointipainon osoittamasta painoarvosta koko painoalueella. Jos linearisuuden poikkeama havaitaan mittauslaitteiden valvontatoimenpiteiden myötä, se on korjattavissa linearisoinnin avulla.






- Linearisoinnin voi suorittaa ainoastaan vaakoihin erikoistunut asiantuntija.
- Käytettävien referenssipainojen tulee olla vaa'an erittelyn mukaisia, katso kohta "Mittauslaitteiden valvonta".
- Pidä huolta stabiileista käyttöolosuhteista. Varmista, että on kulunut tarvittava lämpenemisaika vaa'an stabilointiin.
- Vaiheita **LOAD 1 - LOAD 4** linearisointiaikana suoritettaessa älä poista kalibrointipainoa, vaan suurena sitä. Päinvastaisessa järjestyksessä **LOAD 4 - LOAD 1** vaiheita suoritettaessa älä poista kalibrointipainoa, vaan pienennä sitä.
- Onnistuneen linearisoinnin jälkeen suorita kalibrointi, katso kohta "Mittauslaitteiden valvonta".

Taulukko 1: Kalibrointipainot „LOAD1–LOAD4”


MAX	LOAD 1	LOAD 2	LOAD 3	LOAD 4
3kg	0.5kg	1kg	2kg	3kg
6kg	1kg	2kg	4kg	6kg
15kg	3kg	5kg	10kg	15kg
30kg	5kg	10kg	20kg	30kg
60 kg	10kg	20kg	40kg	60kg
150 kg	30kg	50kg	100kg	150kg
300 kg	50kg	100kg	200kg	300kg
600 kg	100kg	200kg	400kg	600kg
1.5 t	300kg	500kg	1000kg	1500kg
3 t	500kg	1000kg	2000kg	3000kg

 ⇒ Avaa valikon kohta , linearisointivalikko, katso kohta 6.6.

  ⇒ Vahvasta valikon asetus *LinEAR* painamalla painiketta .




 Varmista, ettei punnituslevyllä ole mitään esineitä.




⇒ Kun stabilointitarkistus on onnistunut, näytölle tulee „LoAd 1”. Aseta varovasti ensimmäinen kalibrointipaino (n. 1/4 max.) punnituslevyn keskelle (katso taulukko 1).

 
Kun stabilointitarkistus on onnistunut, näytölle tulee „LoAd 2”.



 ⇒ Aseta varovasti toinen kalibrointipaino (n. 2/4 max.) punnituslevyn keskelle (katso taulukko 1). Kun stabilointitarkistus on onnistunut, näytölle tulee „LoAd 3”.



 ⇒ Aseta varovasti kolmas kalibrointipaino (n. 3/4 max.) punnituslevyn keskelle (katso taulukko 1). Kun stabilointitarkistus on onnistunut, näytölle tulee „LoAd 4”.



⇒ Aseta varovasti neljäs kalibrointipaino (n. 4/4 max.) punnituslevyn keskelle (katso taulukko 1).

Stabilointitarkistuksen onnistuessa vaaka suorittaa itsetarkistuksen ja siirtyy automaattisesti takaisin punnitustilaan.



- Linearisointivirheen tai väärän kalibrointipainon esiintyessä, näytölle tulee virheilmoitus, jolloin linearisointi on suoritettava uudelleen.

6.7 Vakaus

Yleistä:

2014/31EU -direktiivin mukaisesti vaaka on aina vaattava seuraaviin (lainmukaisiin) käyttötarkoituksiin:

- a) kauppapunnitukset, jos tavaran hinta määräytyy punnituksen perusteella;
- b) lääkkeiden tuotanto apteekeissa sekä lääkinnällisissä ja farmaseuttisissa laboratoriotutkimuksissa;
- c) viranomaisten tai viralliseen käyttöön;
- d) valmiiden pakkausten tuotanto.

Tarvittaessa ota yhteyttä aluehallintovirastoon.

Vakausohjeet:

Vakauksenalaisen vaa'an osalta on esitettävä EU-alueella voimassaoleva tyyppihyväksyntä. Mikäli vaakaa on tarkoitus käyttää yllämainitulla laillistusalueella, se on vaattava ja sen vakaus on uudistettava säännöllisesti.

Vaa'an vakauksen päivittäminen tapahtuu kansallisten määräyksien mukaisesti. Esim. Saksassa vakauksen voimassaoloaika on tavallisesti 2 vuotta.

Noudata kansallisia lainmääräyksiä!




- Punnitusjärjestelmän vakaus ilman sinetöintiä on mitätön.

Vakauksenalaisia punnitusjärjestelmiä koskevia vinkkejä

Vaattavissa punnitusjärjestelmissä pääsy F1, F2, F3 asetusvalikon kohtiin on estetty. Jos haluat avata lukituksen, vaihda asetus „on”:ksi „F3 APP”-asetusvalikon kohdassa (katso kohta. 12.4).


Kalibrointipainike ja sinetöinti

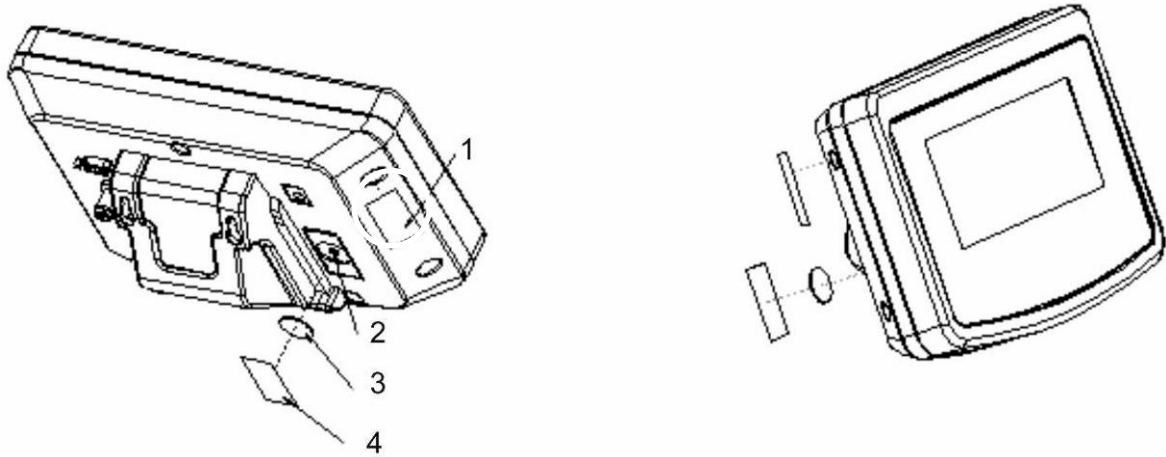

1. Itsetuhoutuva sinetöinti
2. Kalibrointipainike
3. Kalibrointipainikkeen suoja
4. Itsetuhoutuva sinetöinti


7 Käyttö

7.1 Käynnistys

- ⇒ Paina -painiketta, jolloin vaaka suorittaa itsetarkistuksen. Laite on käyttövalmis heti painon osoituksen jälkeen.




7.2 Sammutus

- ⇒ Paina -painiketta, jolloin taustavalo sammuu.

7.3 Nollaaminen

Nollaustoiminto korjaa punnituslevyllä olevien jätteiden vaikutusta painoarvoon. Nollausalue on $\pm 2\%$ Max.

- ⇒ Varmista, ettei punnitusjärjestelmä ole kuormitettu.
- ⇒ Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee nollalukema ja [◀]-merkki a -merkin viereen.



7.4 Normaali punnitseminen

- ⇒ Aseta punnittava kohde vaa'alle.
- ⇒ Odota, kunnes ilmestyy stabilointimerkki [O].
- ⇒ Lue punnitustulos.


i Ylikuormitussuoja

Vältä ehdottomasti vaa'an punnituslevyn ylikuormittamista yli suurimman kuormituksen (Max) taaralla pienennettynä. Ylikuormitus voi johtaa vaa'an vaurioitumiseen.

Jos suurin sallittu kuormitus ylittyy, vaaka näyttää „O-err” ja antaa äänimerkin. Vähennä vaa'alla olevaa kuormaa tai taaran painoa.

7.4.1 „Pre-Tare”-toiminto



Tämän toiminnon avulla voidaan syöttää tietty taara-arvo numeropainikkeiden avulla.

- ⇒ Syötä taara-arvo ja vahvista painamalla -painiketta.


Pretare-arvon poistaminen:

Poista kuorma punnituslevyltä ja paina -painiketta. Näytölle tulee nollalukema.

7.5 Punnitus taaralla

- ⇒ Aseta säiliö vaa’alle. Kun stabilointitarkistus on onnistunut, paina -painiketta. Näytölle tulee nolla ja  ilmestyy tare-merkin viereen. Astian paino tallennetaan vaa’an muistiin.





- ⇒ Punnitse punnittava aine. Näytölle ilmestyy nettopaino.
- ⇒ Kun säiliö poistetaan, vaaka osoittaa sen painoa negatiivisena arvona.
- ⇒ Taarauksen voidaan suorittaa mikä tahansa kertamäärä, esim. seoksen ainesosia punnittaessa (lisääminen). Rajoituksena on punnitusalueen maksimi painoarvo.
- ⇒ Jos haluat poistaa tallennetun taara-arvon, tyhjennä punnituslevy ja paina -painiketta.

7.6 Kappalemäärän laskenta

Kappalemäärän selvittämiseksi voidaan joko laskea säiliöön lisättäviä kappaleita tai säiliöstä poistettavia kappaleita. Jos laskettava kappalemäärä on suurehko, laske yhden kappaleen keskimääräinen paino ottamalla malliksi pieni kappalemäärä (viitekappalemäärä). Mitä isompi viitekappalemäärä, sitä parempi kappalemäärän laskentatarkkuus.

Jos kyseessä ovat pienet tai vaihtelevat kappaleet, viitemäärän tulee olla suhteellisen suuri.



- Kappaleen keskimääräinen paino voidaan määrittää ainoastaan stabiilien punnitusarvojen perusteella.
- Jos painoarvo alittaa nollaa, kappalemääräkenttään ilmestyy negatiivinen kappalemäärä.
- Jos näytölle tulee **LIGHT**, pienin kappalepaino on alitettu.
- Poista väärin syötetyt tiedot painamalla -painiketta.
- Keskimääräistä kappalepainon tarkkuutta voidaan suurentaa milloin tahansa seuraavien laskentaprosessien myötä. Tätä varten laita vaa'alle seuraavat kappaleet ja paina -painiketta. Viitearvon optimoinnin jälkeen vaaka antaa merkkiään. Lisäkappaleet suurentavat laskentapohjan, niin myös viitearvo on tarkempi.

7.6.1 Keskimääräisen kappalepainoarvon syöttö punnituksen avulla

Viitearvon asettaminen

 
⇒ Nollaa vaaka ja taaraa tyhjä punnitusastia tarvittaessa.



⇒ Viitekuormana punnituslevylle on laitettava tiedossa oleva määrä kappaleita.



⇒ Odota, kunnes ilmestyy stabilointimerkki ja syötä kappaleiden määrä numeropainikkeilla.



⇒ Vahvista painamalla REF ID -painiketta.



Vaaka laskee kappaleen keskiarvoisen kappalepainon.

Kappalemäärän laskenta

⇒ Tarvittaessa taaraa vaaka ja aseta punnittava aine vaa'an päälle ja lue kappalemäärä.



Viitearvon poistaminen


⇒ Paina C -painiketta, jolloin keskiarvoinen kappalepaino poistetaan.

7.6.2 Keskimääräisen kappalepainoarvon numeerinen syöttö

Viitearvon asettaminen


⇒ Syötä tiedossa oleva kappalepaino numeropainikkeilla ja vahvista painamalla

-painiketta.

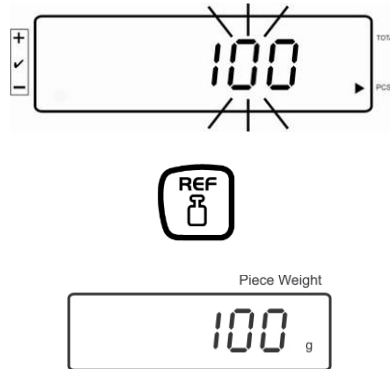

Kappalemäärän laskenta

⇒ Tarvittaessa taaraa vaaka ja aseta punnittava aine vaa'an päälle ja lue kappalemäärä.

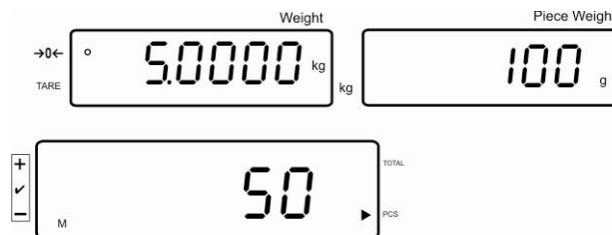


Viitearvon poistaminen

⇒ Paina -painiketta, jolloin keskiarvoinen kappalepaino poistetaan.


7.7 Summaus

Summaus painolukemalla:

Painon osoitus:	Punnituslevylle laitettu kuorma
Kappalepainoilmaisoin:	Valittu kappalepainoarvo
Kappalemäärän ilmaisoin:	Tämänhetkinen vaa'alle laitettu kappalemäärä

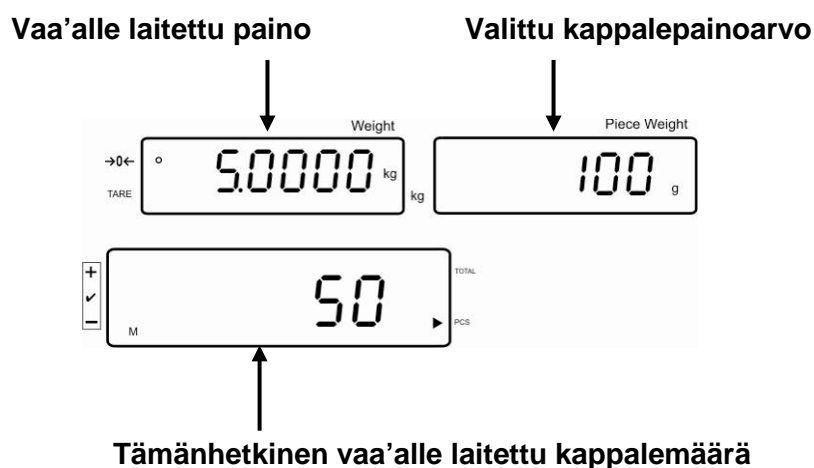


Summaus kappalelukemalla:

Paina -painiketta, jolloin lukema vaihtuu kappalemääräksi.


Painon osoitus:	Tämänhetkinen vaa'alle laitettu kappalemäärä
Kappalepainoilmaisoin:	Tämänhetkinen vaa'alle laitettu kappalemäärä + lisättyjen lukemien summa
Kappalemäärän ilmaisoin:	lisättyjen lukemien summa

Tämänhetkinen vaa'alle laitettu
kappalemäärä

Esinäkymä: Tämänhetkinen vaa'alle
laitettu kappalemäärä + tämänhetkinen
kokonaiskappalemäärä

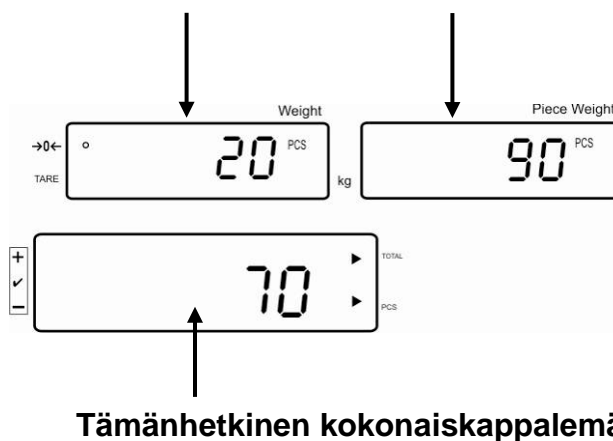


7.7.1 Manuaalinen summaus


Tällä toiminnolla lisätään painoarvoja summausmuistiin painamalla -painiketta. Jos vaakaan on kytketty lisävarusteinen tulostin, ne voidaan myös helposti tulostaa.

i Valikon asetukset:
„F12 AC” ⇨ „5 AC 1”, katso kohta 8
„F8 UA” ⇨ „4 UA 5”, katso kohta 8

⇒ Laske keskiarvoinen kappalepaino (katso kohta 7.6.1) tai syötä se käsin (katso kohta 7.6.2).

⇒ Aseta vaa'alle punnittava kohde A.

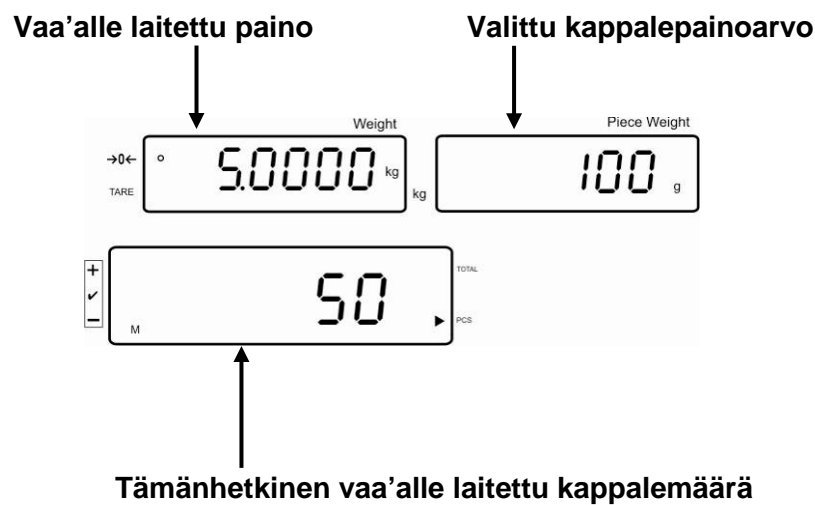


⇒ Odota, kunnes ilmestyy stabilointimerkki, ja paina -painiketta. Lukeman arvo (esim. 50 kappaletta) lisätään summausmuistiin. Jos vaakaan on kytketty lisävarusteinen tulostin, se myös tulostetaan.


⇒ Poista punnittava aine vaa'alta. Seuraava erä voidaan laittaa vaa'alle vasta, kun se näyttää ≤ nollaa.

⇒ Aseta vaa'alle punnittava kohde B.




⇒ Odota, kunnes ilmestyy stabilointimerkki, ja paina -painiketta. Lukeman arvo (esim. 20 kappaletta) lisätään summausmuistiin. Jos vaakaan on kytketty lisävarusteinen tulostin, se myös tulostetaan.

⇒ Hetkeksi näytöltä ilmenee: kokonaispaino, punnitusmäärä ja kokonaiskappalemäärä ([◀]-merkki **total**:n vieressä). Seuraava lukema muuttuu tämänhetkiseksi kappalemääräksi ([◀]-merkki PCS:n vieressä).

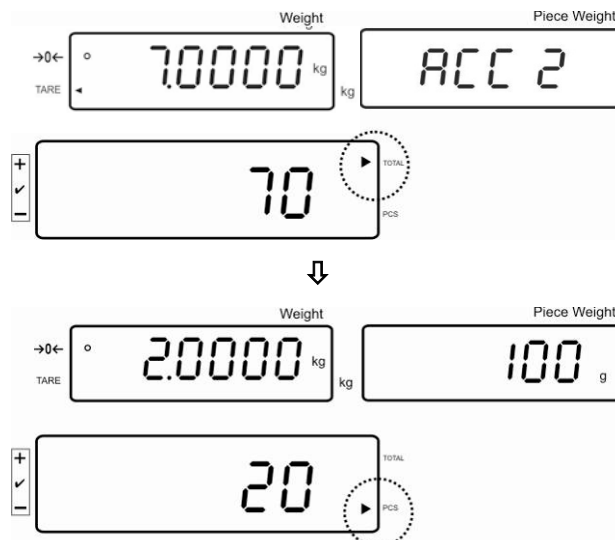


⇒ Tarvittaessa on lisättävä seuraava punnittava tavara yllä mainitulla tavalla. Punnituslevy on tyhjennettävä punnitusten välissä.
⇒ Prosessi voidaan toistaa 99 kertaa tai kunnes punnitusjärjestelmän punnitusalue ylittyy.



Summan näyttäminen ja tulostaminen „Total”:


⇒ Kun punnituslevy on tyhjä, paina -painiketta, jolloin näytölle 2 sekunniksi tulee: kokonaispaino, punnitusmäärä ja kokonaiskappalemäärä. Kun vaakaan on kytketty lisävarusteena saatavilla oleva tulostin, ne tulostetaan.

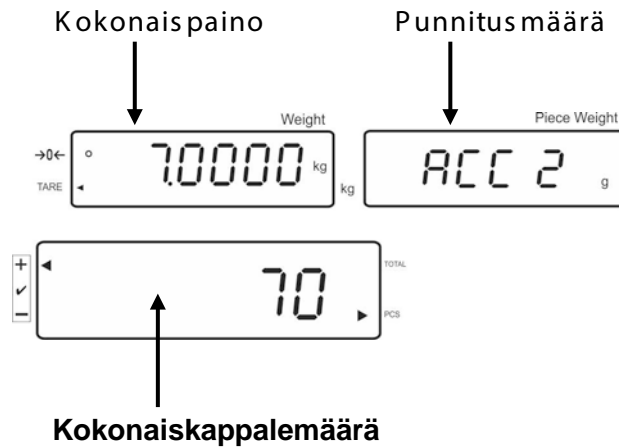Lukema:



Punnitustietojen poisto:

⇒ Paina -painiketta, jolloin näytölle 2 sekunniksi tulee: kokonaispaino, punnitusmäärä ja kokonaiskappalemäärä. Kun nämä tiedot ilmenevät näytöltä, paina -painiketta.

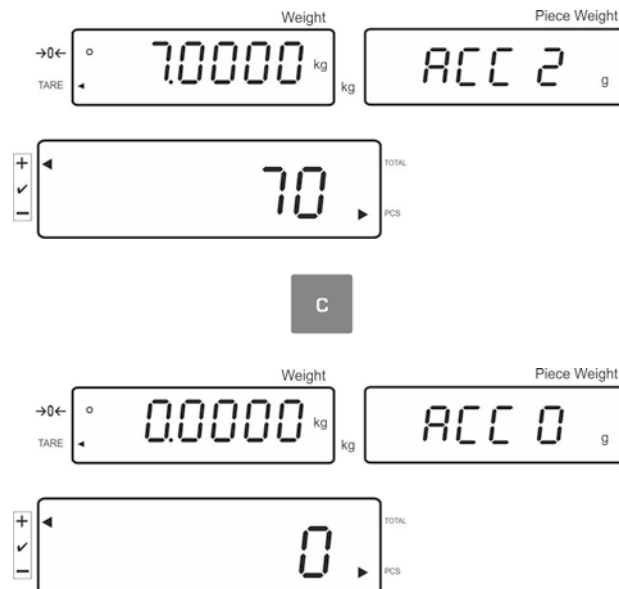

7.7.2 Automaattinen summaus

Tällä toiminnolla vaaka lisää painoarvoja automaattisesti summausmuistiin punnituslevyn tyhjentämisen jälkeen. Jos vaakaan on kytketty lisävarusteinen tulostin, ne voidaan myös helposti tulostaa.



Valikon asetukset:

„F12 AC” ⇨ „5 AC 0”, katso kohta 8

„F8 UA” ⇨ „4 UA 5”, katso kohta 8

Summaus:

- ⇒ Laske keskiarvoinen kappalepaino (katso kohta 7.6.1) tai syötä se käsin (katso kohta 7.6.2).
- ⇒ Aseta vaa'alle punnittava kohde A.
Stabilointitarkistuksen jälkeen vaaka antaa äänimerkin. Painoarvo lisätään summausmuistiin.
- ⇒ Poista punnittava aine vaa'alta. Tulostus on mahdollinen, kun vaakaan on kytketty lisävarusteena saatava tulostin.

Seuraava erä voidaan laittaa vaa'alle vasta, kun se näyttää \leq nollaa.

- ⇒ Aseta vaa'alle punnittava kohde B.
Stabilointitarkistuksen jälkeen vaaka antaa äänimerkin. Painoarvo lisätään summausmuistiin.

Poista punnittava aine vaa'alta.


Hetkeksi näytöltä ilmenee: kokonaispaino, punnitusmäärä ja kokonaiskappalemäärä ([◀]-merkki **total**:n vieressä).

Tulostus on mahdollinen, kun vaakaan on kytketty lisävarusteena saatava tulostin.



- ⇒ Tarvittaessa on lisättävä seuraava punnittava tavara yllä mainitulla tavalla.
Punnituslevy on tyhjennettävä punnitusten välissä.

Prosessi voidaan toistaa 99 kertaa tai kunnes punnitusjärjestelmän punnitusalue ylittyy.

Summan näyttäminen ja tulostaminen „Total”:

- ⇒ Kun punnituslevy on tyhjä, paina -painiketta, jolloin näytölle 2 sekunniksi tulee: kokonaispaino, punnitusmäärä ja kokonaiskappalemäärä. Kun vaakaan on kytketty lisävarusteena saatavilla oleva tulostin, ne tulostetaan.

Punnitustietojen poisto:

- ⇒ Paina -painiketta, jolloin näytölle 2 sekunniksi tulee: kokonaispaino, punnitusmäärä ja kokonaiskappalemäärä. Kun nämä tiedot ilmenevät näytöltä, paina -painiketta.

7.8 Toleranssitarkistus

Vaaka on varustettu tavoitearvotoiminnolla, jolla punnitus jatkuu, kunnes painoarvo tai kappalemäärä saavuttaa tietyn toleranssialueen mukaisen arvon. Tällä toiminnolla tarkistetaan myös, onko punnittava aine toleranssialueella. Vaaka ilmoittaa tavoitearvon saavuttamisesta merkkiäänellä (mikäli se on aktivoitu valikossa) ja näytölle tulevalla merkillä (◀-toleranssimerkki).

Valikkoasetukset, katso luku 8:

Tavoitekappalemäärä/ -paino ja toleranssialue	2 raja-arvoa	„F3 Pn” valikon asetukset, katso luku 8
Tarkka tavoitekappalemäärä/lisättävä tavoitepaino ilman toleranssiarvoja	1 raja-arvo	„F3 Pn” valikon asetukset, katso luku 8

Äänimerkki:


Äänimerkki toimii „F4 bU”-valikon asetusten mukaisesti, katso luku 8.


Vaihtoehdot:


- 14 bu0 Merkkiääni kytketty pois päältä
- 14 bu1 Vaaka antaa merkkiäänen, kun painoarvo on toleranssialueella.
- 14 bu2 Vaaka antaa merkkiäänen, kun painoarvo on toleranssialueen ulkopuolella.

Optinen signaali:

Näytöllä oleva toleranssimerkki [◀] osoittaa, onko punnittava kohde kahden toleranssiarvojen sisällä.

 ◀ Tavoitekappalemäärä/-paino ylittää toleranssin yläraja-arvoa

 ◀ Tavoitekappalemäärä/-paino on asetetulla toleranssialueella

 ◀ Tavoitekappalemäärä/-painoarvo alittaa toleranssialueen alaraja-arvoa

Kun ilmoitin CFS-A03 (lisävaruste) on liitetty, toleranssi-ilmoitukset ovat seuraavia:

Ilmoitin palaa:



punaiseksi	Tavoitekappalemäärä/-paino ylittää toleranssin yläraja-arvoa
vihreäksi	Tavoitekappalemäärä/-paino on asetetulla toleranssialueella
keltaiseksi	Tavoitekappalemäärä/-painoarvo alittaa toleranssialueen alaraja-arvoa

Toiminnon aktivointi


⇒ Valikkoasetus „F0 sel”, katso luku 8



 Pain ja pidä painiketta painettuna

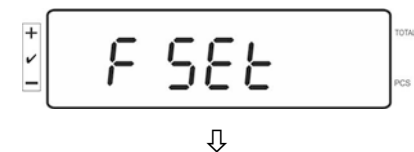


Toleranssitarkastus punnitusaikana

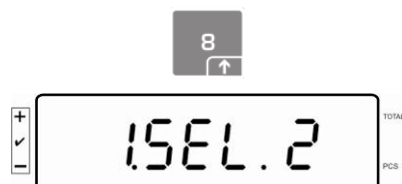



Toleranssitarkistus kappalemäärää laskettaessa


Raja-arvojen näyttäminen

1. Toleranssitarkistus tavoitepainoarvon mukaan

 
⇒ Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee tavoitepainoarvon alaraja-arvon asetus.



 
⇒ Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee tavoitepainoarvon yläraja-arvon asetus.




2. Toleranssitarkistus tavoitekappalemäärän mukaan

⇒ Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee tavoitekappalemäärän alaraja-arvon asetus.



 ⇒ Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee tavoitekappalemäärän yläraja-arvon asetus.



⇒ Voit palata punnitustoimintoon painamalla -painiketta.




7.8.1 Toleranssitarkistus tavoitekappalemäärän mukaan

⇒ Valikkoasetus „F0 sel/SEL 2”, katso kohta 7.8, ”Toiminnon aktivointi”.




Raja-arvojen asettaminen

⇒ Paina **TOL**-painiketta, jolloin näytölle tulee tavoitepainoarvon alaraja-arvon tämänhetkinen asetus.

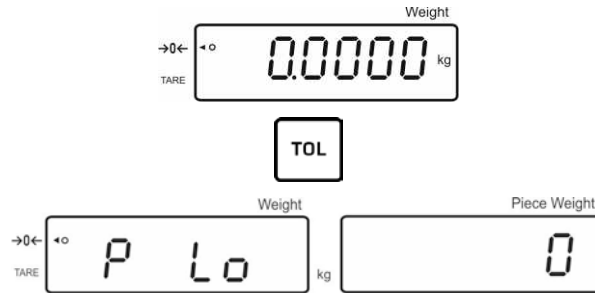

Tarvittaessa nolaa vaaka painamalla **C**-painiketta.


⇒ Syötä kappalemäärän alaraja-arvo (esim. 70 kappaletta) numeropainikkeilla ja vahvista painamalla **F**-painiketta.

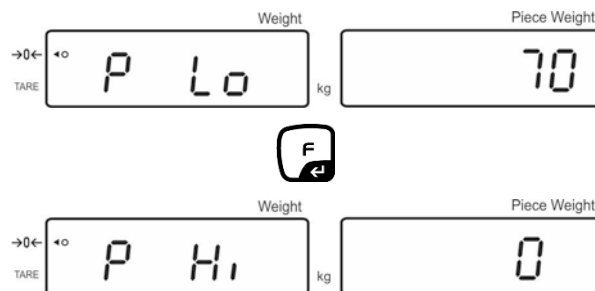

Näytölle tulee yläraja-arvon asetus.

Tarvittaessa poista se painamalla **C**-painiketta.


⇒ Syötä kappalemäärän yläraja-arvo (esim. 80 kappaletta) numeropainikkeilla ja vahvista painamalla **F**-painiketta.

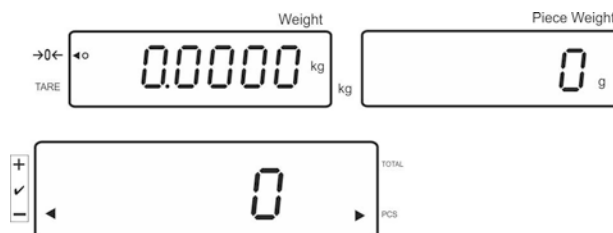


Toleranssitarkistuksen aktivointi

- ⇒ Laske kappalepaino, katso kohta 7.6.1 tai 7.6.2.
- ⇒ Laita punnittava kohde vaa'alle ja odota [◀]-toleranssimerkin ilmestymistä. Toleranssimerkin perusteella tarkista, onko punnittavan kohteen painoarvo toleranssinmukainen tai raja-arvojen ylä- tai alapuolella. Valikon asetuksen mukaisesti näyttö voi tällöin antaa äänimerkin.

Tavoitekappalemäärä on asetetun toleranssialueen alapuolella:

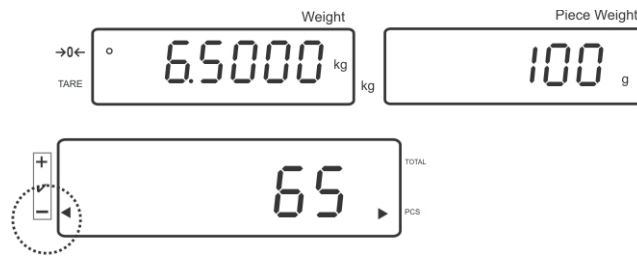

Tavoitekappalemäärä toleranssialueella:

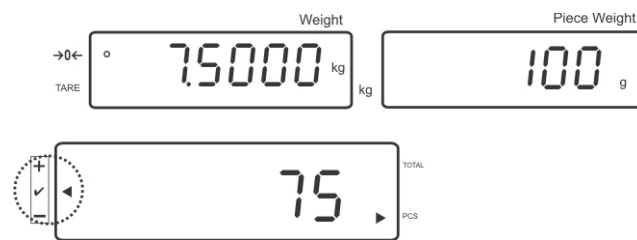


Tavoitekappalemäärä on asetetun toleranssialueen yläpuolella:




7.8.2 Toleranssitarkistus tavoitepainoarvon mukaan

 ⇒ Valikkoasetus „F0 sel/SEL 1”, katso kohta 7.8, ”Toiminnon aktivointi”.




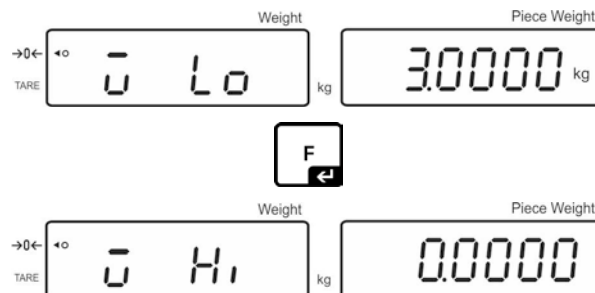
Raja-arvojen asettaminen

⇒ Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee tavoitepainoarvon alaraja-arvon tämänhetkinen asetus.





Tarvittaessa poista se painamalla -painiketta.

 
⇒ Syötä alaraja-arvo (esim. 3 kg) numeropainikkeilla ja vahvista painamalla -painiketta.



Näytölle tulee tavoitepainoarvon yläraja-arvon asetus.

Tarvittaessa poista se painamalla -painiketta.

⇒ Syötä yläraja-arvo (esim. 4 kg) numeropainikkeilla ja vahvista painamalla -painiketta.




Toleranssitarkistuksen aktivointi

- ⇒ Laita punnittava kohde vaa'alle ja odota [◀]-toleranssimerkin ilmestymistä. Toleranssimerkin perusteella tarkista, onko punnittavan kohteen painoarvo toleranssinmukainen tai raja-arvojen ylä- tai alapuolella. Valikon asetuksen mukaisesti näyttö voi tällöin antaa äänimerkin.

Tavoitepainoarvo toleranssialueen alapuolella:



Tavoitepaino on asetetulla toleranssialueella:

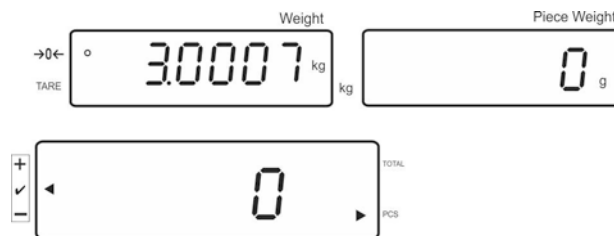

Tavoitepainoarvo toleranssialueen yläpuolella:






7.9 Pikavalintatoiminto

Pretare- sekä kalibrointipainoihin on nimettävissä tunnus (00-99).




Käytettävissä ainoastaan vakauskelvottomien mallien osalta!

Asetusvalikon (katso kohta 12.5) F3 APP -kohdassa valitse „off”-asetus.



7.9.1 Pretare-toiminnon tunnuksen nimeäminen:

- ⇒ Syötä pretare-arvo numeropainikkeilla ja vahvista painamalla -painiketta.
- ⇒ Paina ja pidä -painiketta painettuna, kunnes näytölle tulee „00”.
- ⇒ Syötä tunnus (00-99) numeropainikkeilla ja vahvista painamalla -painiketta.



7.9.2 Tunnuksen nimeäminen viitepainoon

- ⇒ Syötä kalibrointipaino numeropainikkeilla ja vahvista painamalla -painiketta.
- ⇒ Paina ja pidä -painiketta painettuna, kunnes näytölle tulee „00”.
- ⇒ Syötä tunnus (00-99) numeropainikkeiden avulla ja tallenna se painamalla -painiketta.

Viimeksi tallennetun viitepainoarvon lataaminen:

- Paina -painiketta muutaman kerran, kunnes näytölle tulee „00”. Syötä tallennettu tunnus numeropainikkeilla ja vahvista painamalla -painiketta. Näytölle tulee viitepainoarvo.

Viimeksi tallennetun viitepainoarvon lataaminen:

- Paina -painiketta muutaman kerran, kunnes näytölle tulee „00”. Syötä tarvittava tunnus numeropainikkeilla ja vahvista painamalla -painiketta. Näytölle tulee vastaava toiminto tai viitepaino.

 
 
 
7.9.3 Toleranssiarvopunnitustunnuksen nimeäminen

Toiminnon aktivointi


⇒ Valikkoasetus „F0 sel”, katso luku 8




Pain ja pidä painiketta painettuna



Toleranssitarkastus punnituksessa

 

 
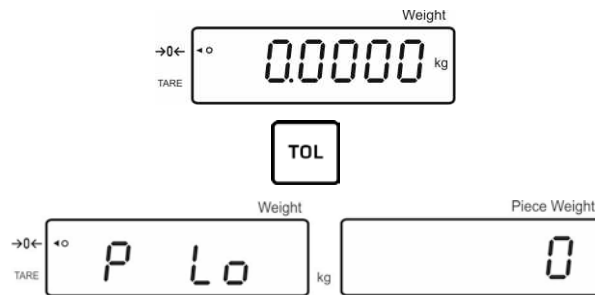
Toleranssitarkistus kappalemäärää laskettaessa





Vaaka palaa punnitustilaan -painiketta painettaessa.


Raja-arvojen asettaminen

- ⇒ Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee tavoitepainoarvon alaraja-arvon tämänhetkinen asetus.





Tarvittaessa nolaa vaaka painamalla -painiketta.

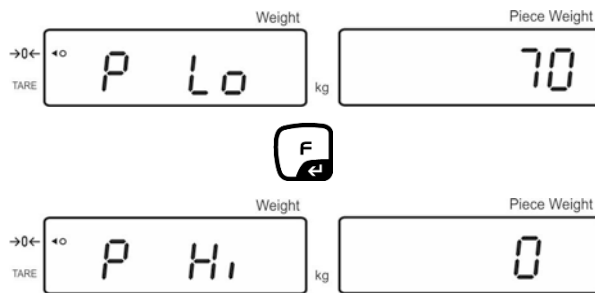
- ⇒ Syötä kappalemäärän alaraja-arvo (esim. 70 kappaletta) numeropainikkeilla ja vahvista painamalla -painiketta.





Näytölle tulee yläraja-arvon asetus.

Tarvittaessa poista se painamalla -painiketta.

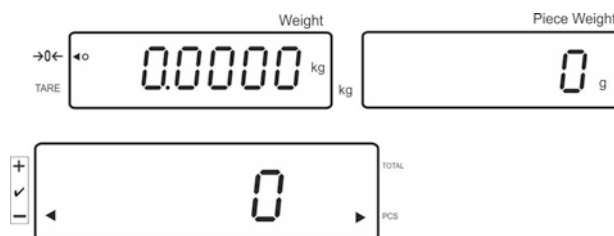



- ⇒ Syötä kappalemäärän yläraja-arvo (esim. 80 kappaletta) numeropainikkeilla ja vahvista painamalla -painiketta.



- ⇒ Paina ja pidä -painiketta painettuna, kunnes näytölle tulee „00”.

- ⇒ Syötä tunnus (00-99) numeropainikkeiden avulla ja tallenna se painamalla -painiketta.

Tallennetun arvon lataaminen tunnuksen avulla:

- Paina -painiketta muutaman kerran, kunnes näytölle tulee „00”. Syötä tarvittava tunnus numeropainikkeilla ja vahvista painamalla -painiketta.
- Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee alaraja-arvo.
- Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee yläraja-arvo.

7.10 Päivän ja kellonajan asettaminen näytön säästäjäksi

Vaaka on varustettu päivämäärä- (2 eri muotoa) ja kellonaikatoiminnolla. Nämä asetukset on tarkoitettu näytönsäästäjän käyttöön, jos ne aktivoidaan valikossa (F13/F14 ti – SLP on). Näytönsäästäjä kytkeytyy päälle automaattisesti 10 minuutin kuluttua viime käytöstä.

Esimerkki — näytönsäästäjä:

Vuosi		Kuukausi	
Päivä		Päivä	
→0← TARE	Weight 20 15 kg	07.04	Pre-Tare Piece Weight
+ ✓ -	TOTAL 12 33 PCS		
Tunti - minuutti			

 


Valikon asetukset:


„F13/F14 ti” ⇔ „Y m d” tai „D m y”, katso luku 8

Päivämäärän asettaminen:


- Punnitusilassa paina ja pidä -painiketta painettuna, kunnes näytölle tulee „F0 SEL”.



 
Paina -painiketta muutaman kerran, kunnes näytölle tulee valikon kohta „F 13/F14 ti”.



 
Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee „SLP on”.



 Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee „d n y”.




 
Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee „SET YE”.




Näytölle tulee vilkkuen lukuarvo. Syötä vuosi numeropainikkeilla. Kahta ensimmäistä numeroa „20” ei voi muuttaa. Vasemmalle puolelle syötä ensin vuosikymmenen ja vuosi:

 esim. „1”, ja sitten „5”, eli 2015.



 
Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee „SET YE”.



Päivän ja Kuukauden syöttöä varten,



 
Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee „SET dA”.




Näytölle tulee vilkkuen „00.00” (esimerkki); nyt voit syöttää päivän ja kuukauden, vasemmalta puolelta aloittaen.

Esimerkki: 08.04.

 
Syötä arvot 0-8-0-4.




(esimerkki)9

 Vahvista painamalla -painiketta, jolloin näytölle tulee „SET dA”.
Vuosi, kuukausi ja päivä on asetettu.

Kellonajan asettaminen:

 Painamalla -painiketta valitse „fSet ti”, jossa asetetaan **Kellonaika**.



Vahvista painamalla -painiketta, jolloin näytölle tulee „SET dA”.

 


Näytölle tulee vilkkuen viimeksi asetettu kellonaika.

Syötä kellonaika numeropainikkeilla seuraavassa järjestyksessä:

Esimerkki: Kellonaika 12:48: syötä 1-2-4-8.

Paina ,
kellonaika on asetettu.

Painamalla muutaman kerran -painiketta voit palata punnitustilaan.

- „D m y”-muotoinen päivämäärä on syötettävä samalla tavalla.



 
Sammuttaaksesi näytönsäästäjän valitse „SLP off”.

7.11 Ylikuormitusmittari (versio 1.00x)


Vaakaan voidaan tallentaa 30 punnitusarvoa ylikuormituksella. Ylikuormitusarvon tulee olla > 105% *Max.* -arvosta.

7.11.1 Tallennettujen arvojen selaaminen:

Punnitusstilassa paina ja pidä -painiketta painettuna, kunnes näytölle tulee:




 Syötä lukuarvo 1-30 -alueelta numeropainikkeiden avulla.



(esimerkki)

 
Näytölle tulee tallennettu ylikuormitusarvo:




(esimerkki)


7.11.2 Tallennettujen arvojen poisto:


Yksittäisten arvojen poisto:

Mikäli haluat poistaa tallennetun arvon, paina -painiketta itsetarkistuksen aikana.


Näytölle tulee hetkeksi tallennettujen ylikuormitusarvojen määrä:

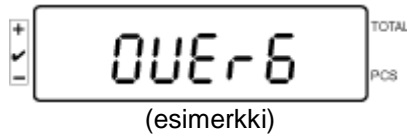

 
Kun painat ja pidät -painiketta painettuna, näytölle tulee seuraava arvo:



Mikäli haluat poistaa tietyn arvon, syötä vastaava lukuarvo 1–30 -alueelta numeropainikkeiden avulla.

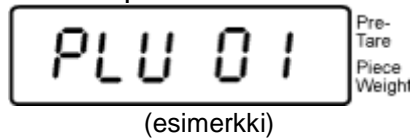


Hetken päästä näytölle tulee:

 


Tällöin arvo on poistettu.

Kaikkien tallennettujen arvojen poisto:

Mikäli haluat poistaa kaikki tallennetut arvot, paina -painiketta itsetarkistuksen aikana.

Näytölle tulee hetkeksi tallennettujen ylikuormitusarvojen määrä:

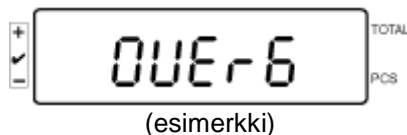




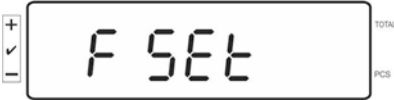
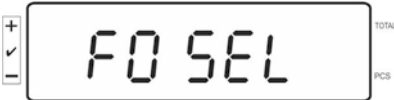



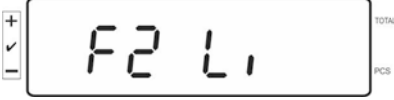

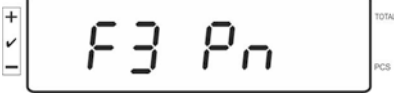
Kun painat ja pidät -painiketta painettuna, näytölle tulee seuraava lukema:











Tällöin kaikki tallennetut arvot on poistettu.

8 Toimintovalikko

Navigointi valikossa:

<p>Valikon avaaminen</p>	<p>Punnitusilassa paina ja pidä -painiketta painettuna, kunnes näytölle tulee FSE t. Vapauta painiketta. Näytölle tulee valikon ensimmäinen kohta „F0.SEL”.</p>  <p style="text-align: center;"></p> <p>Paina ja pidä painiketta painettuna</p>  <p style="text-align: center;">↓</p> 
<p>Valikon kohdan valinta</p>	<p>-painikkeella voidaan valita tarvittava valikon kohta.</p>  <p style="text-align: center;"></p>  <p style="text-align: center;"></p>  <p style="text-align: center;">jne.</p>




<p>Asetusten muuttaminen</p>	<p>Vahvasta valittu valikon kohta painamalla -painiketta, jolloin näytölle tulee tämänhetkinen asetus.</p> <p>Valitun valikkokohtan asetus on muutettavissa -painikkeella.</p> <div style="text-align: center;">    </div>
<p>Asetuksen vahvistaminen</p>	<p>Vahvasta muutettu asetus painamalla -painiketta, jolloin laite siirtyy takaisin valikolle.</p>
<p>Paluu punnitustilaan</p>	<p>Voit palata punnitustoimintoon painamalla -painiketta.</p> <div style="text-align: center;">  </div>

8.1 Vakauskelvottomat punnitusjärjestelmät

(asetusvalikossa **F3 APP** on asetettava „off”:ksi)

Alivalikon kohta	Käytettävissä olevat asetukset	
F0 SEL Toleranssitarkistuksen aktivointi	1 SEL0	Toleranssitarkistus ei ole aktiivinen
	1 SEL1	Toleranssitarkistus punnituksessa
	1 SEL2*	Toleranssitarkistus kappalemäärää laskettaessa
F1 Co Toleranssimerkin näyttöehdot	11 Co0	Toleranssimerkki on näkyvillä aina, myös kun vaaka ei vielä osoita stabilointimerkkiä
	11 Co 1*	Toleranssimerkki on näkyvillä ainoastaan stabilointitarkistuksen yhteydessä
F2 Li Toleranssialue	12 Li 0	Toleranssimerkki ilmestyy ainoastaan nollapisteen yläpuolella
	12 Li 1*	Vaaka osoittaa toleranssimerkkiä koko punnitusalueella
F3 Pn Raja-arvojen määrä	13 Pn 0	1 raja-arvo (OK/-)
	13 Pn 1*	2 raja-arvoa (+/OK/-)
F4 bU Äänimerkki	14 bu0*	Äänimerkki toleranssitarkistuksen yhteydessä kytketty pois päältä
	14 bu1	Vaaka antaa merkkiään, kun painoarvo on toleranssialueella.
	14 bu2	Vaaka antaa äänimerkin, kun painoarvo on toleranssialueen ulkopuolella
F5 Ao Nollauspisteen automaattinen korjaus (Zero Tracking)	2 Ao0	Nollauspisteen automaattinen korjaus kytketty pois päältä
	2 Ao1	Nollauspisteen automaattinen korjaus kytketty päälle, 0,5d
	2 Ao2*	Nollauspisteen automaattinen korjaus kytketty päälle, 1d
	2 Ao3	Nollauspisteen automaattinen korjaus kytketty päälle, 2d
	2 Ao4	Nollauspisteen automaattinen korjaus kytketty päälle, 4d
F6 At „Autotare”-toiminto	on	„Autotare”-toiminto kytketty päälle
	off	„Autotare”-toiminto kytketty pois päältä
F7 AP Automaattinen sammutus, kun vaaka toimii akkuvirralla	3 Ap0*	AUTO OFF-toiminto kytketty pois päältä
	3 Ap1	Jos laite tai punnituslevy on joutilaana 3 minuutin ajan, laite sammuu

 F8 UA RS-232 -liitännän käyttö	4 UA0	Tiedonsiirto rajapinnan välityksellä on kytketty pois päältä	
	4 UA1*	Tietojen jatkuva tulostaminen	
	4 UA2	Stabiilien punnitustietojen jatkuva tulostaminen	
	4 UA3	Tietojen tulostus stabiilin painoarvon yhteydessä Tietoja ei tulosteta epästabiilin painoarvon yhteydessä. Tulostus käynnistyy uudelleen painoarvon vakautuessa.	
	4 UA4	Kauko-ohjauskomennot, katso kohta 9.2 Tulostus PRINT-painiketta painettaessa	
	4 UA5	Tulostimen vakioasetus, tulostus PRINT-painiketta painettaessa	
		id on/off	Muistisisällön tulostus päällä/pois päältä
		dt on/off	Päiväyksen tulostus päällä/pois päältä
		G on/off	Bruttopainon tulostus päällä/pois päältä
		n on/off	Nettopainon tulostus päällä/pois päältä
		C on/off	Tulostusraportti päällä/pois päältä
PCC on(off)		Kappalemäärän tulostus päällä/pois päältä	
Wu on/off		Painoyksikön tulostus päällä/pois päältä	
t on/off	Taara-arvon tulostus		
4 UA6	TP-UP tai LP-50 -tulostimen valinta		
F9 bl. Tiedonsiirtonopeus	41 bl 0	1200 bps	
	41 bl1	2400 bps	
	41 bl2	4800 bps	
	41 bl3	9600 bps	
F10 PA Pariteetti	42 Pr0*	Ei pariteettibittä	
	42 Pr1	Käännetty pariteetti	
	42 Pr2	Yksinkertainen pariteetti	
F11 S0	Sd0 on*	Automaattinen tulostus nollalukeman yhteydessä on päällä	
	Sd0 of	Automaattinen tulostus nollalukeman yhteydessä on pois päältä	

F12 AC	5 AC 0	Automaattinen summaus, katso kohta 7.7.2 Tällä toiminnolla vaaka lisää painoarvoja automaattisesti summausmuistiin punnituslevyn tyhjentämisen jälkeen. Jos vaakaan on kytketty lisävarusteinen tulostin, ne voidaan myös helposti tulostaa.	
	5 AC 1*	Manuaalinen summaus, katso kohta 7.7.1 Tällä toiminnolla lisätään painoarvoja summausmuistiin painamalla  -painiketta. Jos vaakaan on kytketty lisävarusteinen tulostin, ne voidaan myös helposti tulostaa.	
F13 bk Näytön taustavalo	5 bkL0	Taustavalo on kytketty pois päältä	
	5 bkL1	Taustavalo kytketty automaattisesti päälle ainoastaan punnituslevyä kuormitettaessa tai painiketta painettaessa	
	5 bkL2	Taustavalo jatkuvasti päällä.	
F14 ti Päiväys ja kellonaika/ näytönsäästäjä	SLP on	Näytönsäästäjä kytketty päälle	
		Päivän ja kellonajan asetus	
		D m y	SEt YE – vuosi
		dd mm yyyy (pp KK vvvv)	SEt dA – kuukausi ja päivä
			Set ti — kellonaika
	Y m d	SEt YE – vuosi	
yyyy mm dd (vvvv KK dd)	SEt dA – kuukausi ja päivä		
	Set ti — kellonaika		
	SLP off	Näytönsäästäjä kytketty pois päältä	
F15 tA Rajoitettu taarausalue		Paina  -painiketta, jolloin näytölle tulee tämänhetkinen asetus. Valitse tarvittava asetus navigointipainikkeilla. Aktiivinen luku vilkkuu. Vahvista syöttämäsi arvo painamalla  -painiketta.	
SAmPLE Laskentajärjestelmä		Laskentajärjestelmän asetukset	
	rS232	Yhteys viitevaakaan	
	SCALE	Laskenta ainoastaan IFS-vaa'alla	




Oletusasetukset merkitty *:lla.

8.2 Vakauskepoiset punnitusjärjestelmät

(asetusvalikossa **F3 APP** on asetettava „on”:ksi)


Alivalikon kohta	Käytettävissä olevat asetukset	
F0 SEL Toleranssitarkistuksen aktivointi	1 SEL0	Toleranssitarkistus ei ole aktiivinen
	1 SEL1	Toleranssitarkistus punnituksessa
	1 SEL2*	Toleranssitarkistus kappalemäärää laskettaessa
F1 Co Toleranssimerkin näyttöehdot	11 Co0	Toleranssimerkki on näkyvillä aina, myös kun vaaka ei vielä osoita stabilointimerkkiä
	11 Co 1*	Toleranssimerkki on näkyvillä ainoastaan stabilointitarkistuksen yhteydessä
F2 Li Toleranssialue	12 Li 0	Toleranssimerkki ilmestyy ainoastaan nolapisteen yläpuolella
	12 Li 1*	Vaaka osoittaa toleranssimerkkiä koko punnitusalueella
F3 Pn Raja-arvojen määrä	13 Pn 0	1 raja-arvo (OK/-)
	13 Pn 1*	2 raja-arvoa (+/OK/-)
F4 bU Äänimerkki	14 bu0*	Äänimerkki toleranssitarkistuksen yhteydessä kytketty pois päältä
	14 bu1	Vaaka antaa merkkiään, kun painoarvo on toleranssialueella.
	14 bu2	Vaaka antaa äänimerkin, kun painoarvo on toleranssialueen ulkopuolella
F5 Ao Nollauspisteen automaattinen korjaus (Zero Tracking)	2 Ao0	Nollauspisteen automaattinen korjaus kytketty pois päältä
	2 Ao1	Nollauspisteen automaattinen korjaus kytketty päälle, 0,5d
	2 Ao2*	Nollauspisteen automaattinen korjaus kytketty päälle, 1d
	2 Ao3	Nollauspisteen automaattinen korjaus kytketty päälle, 2d
	2 Ao4	Nollauspisteen automaattinen korjaus kytketty päälle, 4d
F6 AP Automaattinen sammutus, kun vaaka toimii akkuvirralla	3 Ap0*	AUTO OFF-toiminto kytketty pois päältä
	3 Ap1	Jos laite tai punnituslevy on joutilaana 3 minuutin ajan, laite sammuu

 F7 UA RS-232 -liitännän käyttö	4 UA0	Tiedonsiirto rajapinnan välityksellä on kytketty pois päältä	
	4 UA1*	Tietojen jatkuva tulostaminen	
	4 UA2	Stabiilien punnitustietojen jatkuva tulostaminen	
	4 UA3	Tietojen tulostus stabiilin painoarvon yhteydessä Tietoja ei tulosteta epästabiilin painoarvon yhteydessä. Tulostus käynnistyy uudelleen painoarvon vakautuessa.	
	4 UA4	Kauko-ohjauskomennot, katso kohta 9.2 Tulostus PRINT-painiketta painettaessa	
	4 UA5	Tulostimen vakioasetus, tulostus PRINT-painiketta painettaessa	
		id on/off	Muistisisällön tulostus päällä/pois päältä
		dt on/off	Päiväyksen tulostus päällä/pois päältä
		G on/off	Bruttopainon tulostus päällä/pois päältä
		n on/off	Nettopainon tulostus päällä/pois päältä
		C on/off	Tulostusraportti päällä/pois päältä
PCC on(off)		Kappalemäärän tulostus päällä/pois päältä	
Wu on/off		Painoyksikön tulostus päällä/pois päältä	
t on/off	Taara-arvon tulostus		
4 UA6	TP-UP tai LP-50 -tulostimen valinta		
F8 bl. Tiedonsiirtonopeus	41 bl 0	1200 bps	
	41 bl1	2400 bps	
	41 bl2	4800 bps	
	41 bl3	9600 bps	
F9 PA Pariteetti	42 Pr0*	Ei pariteettibittiä	
	42 Pr1	Käännetty pariteetti	
	42 Pr2	Yksinkertainen pariteetti	
F10 S	Sd0 on*	Automaattinen tulostus nollalukeman yhteydessä on päällä	
	Sd0 of	Automaattinen tulostus nollalukeman yhteydessä on pois päältä	

F11 AC	5 AC 0	Automaattinen summaus, katso kohta 7.7.2 Tällä toiminnolla vaaka lisää painoarvoja automaattisesti summausmuistiin punnituslevyn tyhjentämisen jälkeen. Jos vaakaan on kytketty lisävarusteinen tulostin, ne voidaan myös helposti tulostaa.	
	5 AC 1*	Manuaalinen summaus, katso kohta 7.7.1 Tällä toiminnolla lisätään painoarvoja summausmuistiin painamalla  -painiketta. Jos vaakaan on kytketty lisävarusteinen tulostin, ne voidaan myös helposti tulostaa.	
F12 bk Näytön taustavalo	5 bkL0	Taustavalo on kytketty pois päältä	
	5 bkL1	Taustavalo kytkeytyy automaattisesti päälle ainoastaan punnituslevyä kuormitettaessa tai painiketta painettaessa	
	5 bkL2	Taustavalo jatkuvasti päällä.	
F13 ti Päiväys ja kellonaika/ näytönsäästäjä	SLP on	Näytönsäästäjä kytketty päälle	
		Päivän ja kellonajan asetus	
		D m y	SEt YE – vuosi
		dd mm yyyy (pp KK vvvv)	SEt dA – kuukausi ja päivä
			Set ti — kellonaika
	Y m d	SEt YE – vuosi	
yyyy mm dd (vvvv KK dd)	SEt dA – kuukausi ja päivä		
	Set ti — kellonaika		
	SLP off	Näytönsäästäjä kytketty pois päältä	
F14 tA Rajoitettu taarausalue		Paina  -painiketta, jolloin näytölle tulee tämänhetkinen asetus. Valitse tarvittava asetus navigointipainikkeilla. Aktiivinen luku vilkkuu. Vahvista syöttämäsi arvo painamalla  -painiketta.	
SAmPLE Laskentajärjestelmä		Laskentajärjestelmän asetukset	
	rS232	Yhteys viitevaakaan	
	SCALE	Laskenta ainoastaan IFS-vaa'alla	

Oletusasetukset merkitty *:lla.

9 Rajapinta RS-232C

RS-232 -liitännän avulla tiedot ovat siirrettävissä valikonasetuksen mukaan joko automaattisesti tai painamalla -painiketta.

Tiedonsiirto tapahtuu asynkronisesti ASCII-koodin avulla.

Punnitusjärjestelmän ja tulostimen liittämiseksi toisiinsa on täytettävä seuraavat ehdot:

- Näyttö on kytkettävä tulostimen liitännään asianmukaisen johdon avulla. Yhteistoiminnan häiriöttömyys varmistetaan ainoastaan käyttäen KERN-merkkistä tiedonsiirtojohtoa.
- Näytön ja tulostimen tiedonsiirtoparametrien (nopeus, bitit ja pariteetti) tulee olla yhdenmukaisia.


9.1 Tekniset tiedot

RS232:

Main Board Connector (ISP Connector)	DB9 Connector	RS232 Output
RXD	Pin 2	Pin 2
TXD	Pin 3	Pin 3
GND	Pin 5	Pin 5
VCC	Pin 4	Pin 4

Kun ilmoitin CFS-A03:

Main Board Connector (J-alarm Connector)	DB9 Connector	Alarm Light Relay Connection
VB	Pin 1	VB
GND	Pin 5	GND
LOW	Pin 6	IN4
OK	Pin 8	IN1
HI	Pin 7	IN2

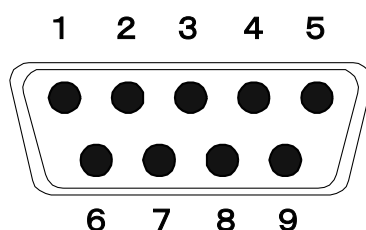


9-napainen D-sub-pikkuliitântä


9.2 Kauko-ohjauskomennot

Komento	Toiminto
S	RS232 -rajapinnan avulla lähetetään stabiili painoarvo
W	RS232 -rajapinnan avulla lähetetään stabiili tai epästabiili painoarvo
T	Vaa'an taaraus, tietoja ei lähetetä
Z	Nollalukema, tietoja ei lähetetä
P	RS232 -rajapinnan avulla lähetetään kappalemäärä

9.3 Esimerkillisiä tulosteita

Tulostus käynnistetään painamalla -painiketta:

01/01/2019	08:30
ID:	2
G:	5.004kg
N:	5.004kg
T:	0.000kg
C:	0.000kg
PCS:	500pcs
UW:	10g

Tulostus käynnistetään painamalla -painiketta:

Summauksen yhteydessä

01/01/2019	09:30
ID:	4
G:	5.998kg
N:	5.088kg
T:	0.900kg
C:	0.000kg
PCS:	5pcs
UW:	100g

Yhteensä:

01/01/2019	10:30
NO:	4
C:	19.368kg
PCS:	153pcs

10 Huolto, kunnossapito ja hävitys

10.1 Puhdistus

Ennen puhdistuksen aloittamista katkaise laite sähköverkosta.

Ei saa käyttää syövyttäviä aineita (liuottimet jne.), vaan laitetta on pestävä ainoastaan miedolla saippualliuoksella kosteutetulla kankaalla. Varo, ettei nestettä pääse laitteen sisään ja puhdistuksen jälkeen pyyhi laite kuivaksi pehmeällä kankaalla.

Löysät jäännökset / pulveri on poistettava huolellisesti siveltimellä tai käsi-imurilla.

Punnittava aine on poistettava vaa'alta välittömästi.

10.2 Huolto ja kunnossapito

Ainoastaan koulutetut ja KERN:n valtuuttamat teknikot saavat käyttää ja huoltaa laitetta.

Ennen laitteen avaamista se on katkaistava sähköverkosta.

10.3 Hävitys

Pakkauksen ja laitteen hävitystä on suoritettava laitteen käyttöpaikalla voimassaolevan kansallisen tai alueellisen lainsäädännön mukaisesti.

Jos laite antaa muitakin virhekoodeja, sammuta se ja kytke päälle uudelleen. Jos virheilmoitus on edelleen näkyvillä, ota yhteyttä valmistajaan.

11 Vianetsintä

Jos ohjelman käyntiaikana syntyy vaikeuksia, laite on sammutettava ja katkaistava sähköverkosta. Seuraavaksi punnitusprosessi on aloitettava uudelleen.

Häiriö

Mahdollinen syy

Näyttö ei pala.

- Laite ei ole kytketty päälle.
- Katkaistu liitäntä sähköverkkoon (virtajohto vaurioitunut).
- Sähkökatko.
- Väärin asennetut tai purkautuneet akut/paristot.
- Ei paristoa/akkuja.

Painolukema vaihtelee jatkuvasti.

- Veto/liikkuva ilma.
- Pöydän/alustan tärinä.
- Punnituslevy ottaa kiinni muihin esineisiin
- Sähkömagneettiset kentät/staattiset kuormat (asetä vaaka muuhun paikkaan/mikäli mahdollista, sammuta häiriöitä aiheuttava laite).

Punnitustulos on selkeästi virheellinen.

- Lukema ei nolaudu.
- Väärä kalibrointi.
- Punnituslevy ei ole vaakasuorassa.
- Voimakas lämpötilavaihtelu.
- Lämpenemisaikaa ei noudatettu.
- Sähkömagneettiset kentät/staattiset kuormat (asetä vaaka muuhun paikkaan/mikäli mahdollista, sammuta häiriöitä aiheuttava laite).

Virheilmoitus

Mahdollinen syy

o-Err

- Punnitusalue ylitetty

u-Err

- Liian pieni alkukuorma, esim. punnituslevyn puute

b-Err

- Sisäisen muistin virhe

1-Err

- Väärä kalibrointipaino

2-Err

- Väärä kalibrointi

l-Err

- Kappalepaino on liian pieni

Err 3

- Kalibrointivirhe
- Kuljetusaikaista suojaa ei ole poistettu

Jos laite antaa muitakin virhekoodeja, sammuta se ja kytke päälle uudelleen. Jos virheilmoitus on edelleen näkyvillä, ota yhteyttä valmistajaan.

12 Näytön/punnituslevyn asennus



Punnitusjärjestelmän asennuksen/asettamisen voi suorittaa ainoastaan vaakoihin erikoistunut asiantuntija.

12.1 Tekniset tiedot

Syöttöjännite	5
Herkkyys	2–3 mV/V
Resistanssi	80–100 Ω, max. 4 kpl punnituskennoa, jokainen 350 Ω

12.2 Punnitusjärjestelmän rakenne

Näyttö on kytkettävissä mihin tahansa punnituslevyyn, joka on erittelyn mukainen. Punnituskennoja valittaessa käyttäjällä tulee olla tietoa seuraavista parametreista:


- **Vaa'an punnitusalue**
Tavallisesti se vastaa painavinta punnittavaa kohdetta.
- **Alustava kuorma**
Alustava kuorma vastaa kaikkien sellaisten osien kokonaispainoa, jotka voivat olla asennettu punnituskennon päälle, esim. alustan yläosa, punnituslevy jne.
- **Täydellinen nollausalue**
Se koostuu käynnistyksestä nollausalueesta ($\pm 2\%$) ja ZERO-painikkeella käytettävästä nollauksesta (2%). Kokonaisnollausalue on 4% vaa'an punnitusalueesta.

Vaa'an punnitusalueen, alustavan kuorman ja nollausalueen summa osoittaa punnituskennon tarvittavaa kapasiteettia.
Välttääksesi punnituskennon ylikuormittumista lisää siihen turvavara.

- **Minimi tarvittava tulostarkkuus**





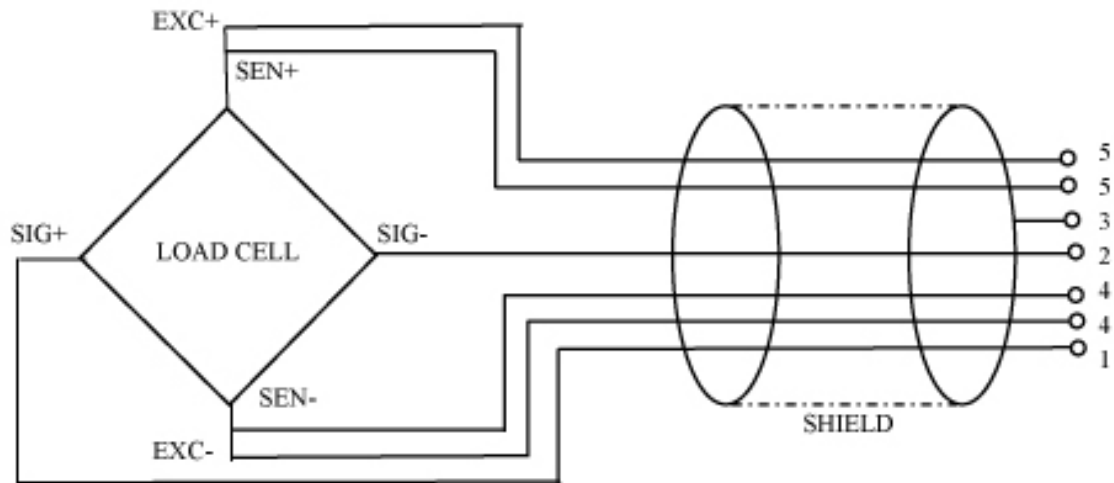



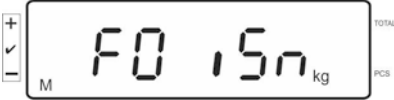

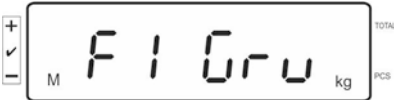


12.3 Punnituslevyn kytkentä








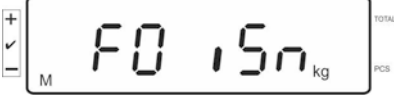



- ⇒ Katkaise näyttö sähköverkosta.
- ⇒ Juota punnituskennon johtimet piirilevyyn kiinni.
- ⇒ Kytkennät on esitetty alla olevassa kuvassa.

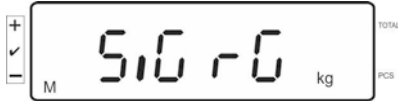



12.4 Näytön asettaminen



Navigointi valikossa:


Valikon avaaminen	<p>Kytke vaaka päälle ja paina -painiketta itsetarkistuksen aikana.</p>  <p>Ensimmäisen valikon kohdan avaamiseksi paina ja pidä n. 5–6 sekunnin ajan -painiketta painettuna, kunnes näytölle tulee Func ja sitten F0 15n. Vapauta painiketta.</p>    <p style="text-align: center;">↓</p> 
Valikon kohdan valinta	<p>Painamalla -painiketta voidaan valita tarvittava valikon kohta.</p>      <p style="text-align: center;">jne.</p>

<p>Asetusten muuttaminen</p>	<p>Vahvista valittu valikon kohta, esim. F2 dm, painamalla -painiketta, jolloin näytölle tulee tämänhetkinen asetetus.</p> <p>Valitun valikkokohtan asetetus on muutettavissa -painikkeella.</p>     
<p>Asetuksen vahvistaminen</p>	<p>Vahvista muutettu asetetus painamalla -painiketta, jolloin laite siirtyy takaisin valikolle.</p>
<p>Asetuksen peruminen</p>	<p>Paina -painiketta, jolloin laite siirtyy takaisin valikolle.</p>
<p>Paluu punnitustilaan</p>	<p>Palaa punnitustilaan painamalla muutaman kerran -painiketta.</p> 

12.5 Asetusvalikon rakenne:

Päävalikon osio	Alivalikon kohta	Asetukset/selite	
F0 iSn	–	Näytön sisäresoluutio	
F 1 Grv	–	Ei dokumentaatiota	
F2 dm	510 r0	Yksiasteikkoinen vaaka	
		Vahvasta painamalla  -painiketta ja valitse seuraavat valikon kohdat painamalla  -painiketta.	
		dESC	Desimaalipisteen asema, vaihtoehdot 0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000, 0.00000
		inC	Tulostarkkuus, vaihtoehdot: 1, 2, 5, 10, 20, 50.
		inC 1	
		inC 2	
		inC 5	
		inC 10	
inC 20			
CAP	Vaa'an punnitusalue (Max)		
		Asetusten muuttamisen jälkeen punnitusjärjestelmä on kalibroitava.	
CAL	nonLin	Kalibrointi - katso kohta 6.5	
	LinEAr	Linearisointi, katso kohta 6.6	


	dUAL r	Kaksiasteikkoinen vaaka			
		Vahvista painamalla  -painiketta ja sitten valitse seuraavat			
		valikon kohdat painamalla  .			
		dESC		Desimaalipisteen asema, vaihtoehdot 0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000, 0.00000	
		inC	div 1	inC 1	1. punnitusalueen tulostarkkuus vaihtoehdot: 1, 2, 5, 10, 20, 50.
				inC 2	
				inC 5	
				inC 10	
				inC 20	
				inC 50	
div 2	inC 1	2. punnitusalueen tulostarkkuus vaihtoehdot: 1, 2, 5, 10, 20, 50.			
	inC 2				
	inC 5				
	inC 10				
	inC 20				
	inC 50				
	CAP	CAP 1	Vaa'an punnitusalue (Max) - 1. punnitusalue		
		CAP 2	Vaa'an punnitusalue (Max) - 2. punnitusalue		
	Asetusten muuttamisen jälkeen punnitusjärjestelmä on kalibroitava.				
		CAL	nonLin	Kalibrointi - katso kohta 6.5	
LinEAR			Linearisointi, katso kohta 6.6		

	<i>dUAL</i> ,	Moniasteikkoinen vaaka		
		Vahvasta painamalla  -painiketta ja valitse seuraavat valikon kohdat.		
	<i>dEC</i> ,	Desimaalipisteen asema, vaihtoehdot 0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000.		
	inC	div 1	inC 1	1. punnitusalueen tulostarkkuus vaihtoehdot: 1, 2, 5, 10, 20, 50.
			inC 2	
			inC 5	
			inC 10	
			inC 20	
			inC 50	
	div 2	inC 1	2. punnitusalueen tulostarkkuus vaihtoehdot: 1, 2, 5, 10, 20, 50.	
inC 2				
inC 5				
inC 10				
inC 20				
inC 50				
CAP	CAP 1	Vaa'an punnitusalue (Max) - 1. punnitusalue		
	CAP 2	Vaa'an punnitusalue (Max) - 2. punnitusalue		
Asetusten muuttamisen jälkeen punnitusjärjestelmä on kalibroitava.				
CAL	nonLin	Kalibrointi, katso kohta 6.5		
	LinEAR	Linearisointi, katso kohta 6.6		
F3 APP	Paina kalibrointipainiketta.			
	on	Vaattavien punnitusjärjestelmien osalta pääsy asetusvalikolle on estetty.		
	off	Vapaa pääsy asetusvalikkoon (vakauskelvottomat järjestelmät)		

Jos kyseessä on vakauksenalainen käyttö, **F1 Grv** ja **F2 dm** kohdat on estetty.

13 Käyttö laskentajärjestelmänä

13.1 IFS-kappalelaskentavaa'an kytkentä EWJ-viitevaakaan lisävarustukseen kuuluvan CCA-A01 liitäntäjohdon avulla

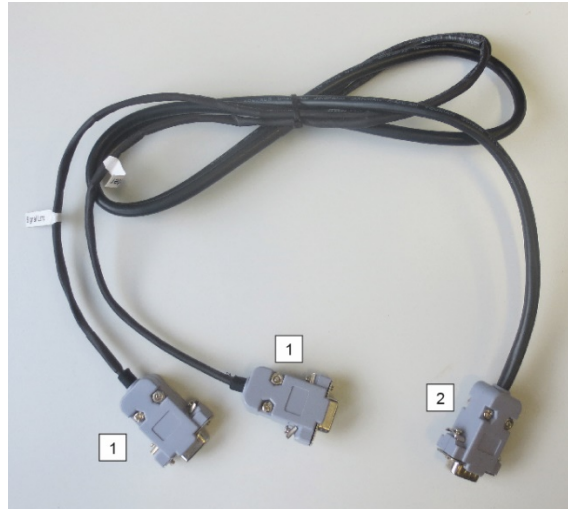

TCCA-A01-A -tiedonsiirtokaapeli:

1 (liittimet ohuella johdolla)
<ul style="list-style-type: none">• EWJ-vaa'an RS-232 -liitin• Tulostimen liitin
2 (liittimet paksulla johdolla)
<ul style="list-style-type: none">• IFS-vaa'an liitin

TCCA-A02-B -tiedonsiirtokaapeli:

1 (liittimet ohuella johdolla)
<ul style="list-style-type: none">• EWJ-vaa'an RS-232 -liitin• CFS-A03 -merkkivalon liitin
2 (liittimet paksulla johdolla)
<ul style="list-style-type: none">• IFS-vaa'an liitin



Merkkivaloa ja tulostinta voi käyttää samanaikaisesti.

13.2 Kappalepainon manuaalinen lähetys EWJ-viitevaa'alta IFS-kappalelaskentavaakaan

Syötä seuraavat asetukset valikkoon:

- ⇒ Kytke vaaka päälle ja paina MODE-painiketta itsetarkistuksen aikana, jolloin näytölle tulee „F1 Unt”.
- ⇒ Paina MODE-painiketta muutaman kerran, kunnes näytölle tulee „F3 Com”.
- ⇒ Vahvista painamalla 0-painiketta, jolloin näytölle tulee „RS 232”.
- ⇒ Paina uudelleen 0-painiketta, jolloin näytölle tulee „P Send”.
- ⇒ Paina uudelleen 0-painiketta, jolloin näytölle tulee „mAnUAL/Auto*”.
- ⇒ Paina uudelleen 0-painiketta, jolloin näytölle tulee „9600”. Vahvista painamalla 0-painiketta.
- ⇒ Näytölle tulee „F3 Com”. Voit palata punnitustoimintoon painamalla PRINT/ESC-painiketta.

*



- mAnUAL: Kappalepaino lähetetään IFS-vaakaan PRINT-painiketta painettaessa
- AUto: Kappalepaino lähetetään automaattisesti IFS-vaakaan

Keskiarvoisen osapainon määrittäminen:

- ⇒ Aseta EWJ-vaa'an punnituslevylle kuorma, jonka yhtä painavien osien määrä on tiedossasi.
- ⇒ Paina PCS-painiketta, jolloin näytölle tulee viimeksi syötetty kappalemäärä, esim. ”SP 10”.
- ⇒ Painamalla MODE-painiketta valitse sopiva kappalemäärä, esim. „SP 100” ja vahvista painamalla „0” -painiketta. Näytölle tulee „-----” ja sitten asettamasi kappalemäärä, esim. 200.



- Viitepainon optimointi ei ole mahdollista, sillä kappalepaino määritetään EWJ-vaa'an avulla.
- Viitepainon optimointi on mahdollinen ainoastaan edellyttäen, että kappalepainoa määritetään IFS-vaa'an avulla.

Keskiarvoisen osapainon lähetys IFS-kappalelaskentavaakaan:

- ⇒ Kytke IFS-vaaka päälle painamalla ON/OFF-painiketta. Paina F-painiketta punnitustilassa, jolloin näytölle tulee valikko.
- ⇒ Paina 2-painiketta muutaman kerran, kunnes näytölle tulee „SAmPLE”.
- ⇒ Vahvasta painamalla F-painiketta. Näytölle tulee „rS232/SCALE**”.
- ⇒ Paina uudelleen F-painiketta, jolloin näytölle tulee uudelleen „SAmPLE”.
- ⇒ Voit palata punnitustoimintoon painamalla „+/ID”-painiketta.
- ⇒ Aseta punnittava kohde IFS-vaakan punnituslevylle, jolloin näytölle ilmestyy sen painoarvo.
- ⇒ Paina PRINT/ESC-painiketta, jolloin kappaleen painoarvo lähetetään IFS-vaakaan.
- ⇒ Vastaava kappalemäärä lasketaan ja näytetään automaattisesti.

*



- rS232: Käyttö laskentajärjestelmänä
- SCALE: Käyttö ainoastaan IFS-alustavaakana

13.3 Kappalepainon automaattinen lähetys EWJ-viitevaa'alta IFS-kappalelaskentavaakaan

Syötä seuraavat asetukset valikkoon:

- ⇒ Kytke vaaka päälle ja paina MODE-painiketta itsetarkistuksen aikana, jolloin näytölle tulee „F1 Unt”.
- ⇒ Paina MODE-painiketta muutaman kerran, kunnes näytölle tulee „F3 Com”.
- ⇒ Vahvasta painamalla 0-painiketta, jolloin näytölle tulee „RS 232”.
- ⇒ Paina uudelleen 0-painiketta, jolloin näytölle tulee „P Send”.
- ⇒ Paina 0, valitse ”Auto/mANUAL*” ja vahvasta painamalla uudelleen 0.
- ⇒ Näytölle tulee „b 9600”. Vahvasta painamalla 0 ja palaa punnitusmoodiin painamalla PRINT/ESC-painiketta.

*



- mAnUAL: Kappalepaino lähetetään IFS-vaakaan PRINT-painiketta painettaessa
- AUto: Kappalepaino lähetetään automaattisesti IFS-vaakaan


Keskiarvoisen osapainon määrittäminen:

- ⇒ Aseta EWJ-vaa'an punnituslevylle kuorma, jonka yhtä painavien osien määrä on tiedossasi.
- ⇒ Paina PCS-painiketta, jolloin näytölle tulee viimeksi syötetty kappalemäärä, esim. ”SP 10”.
- ⇒ Painamalla MODE-painiketta valitse sopiva kappalemäärä, esim. „SP 100” ja vahvasta painamalla „0” -painiketta. Näytölle tulee „-----” ja sitten asettamasi kappalemäärä, esim. 200.


Keskiarvoisen osapainon lähetys IFS-kappalelaskentavaakaan:

- ⇒ Kytke IFS-vaaka päälle painamalla ON/OFF-painiketta. Paina F-painiketta punnitusilassa, jolloin näytölle tulee valikko.
- ⇒ Paina B-painiketta muutaman kerran, kunnes näytölle tulee „SAmPLE”.
- ⇒ Vahvasta painamalla F-painiketta. Näytölle tulee „rS232”.
- ⇒ Paina uudelleen F-painiketta, jolloin näytölle tulee uudelleen „SAmPLE”.
- ⇒ Voit palata punnustoimintoon painamalla „+/-”-painiketta.
- ⇒ Aseta punnittava kohde IFS-vaa'an punnituslevylle, jolloin näytölle ilmestyy sen painoarvo.
- ⇒ Keskiarvoinen kappaleen painoarvo lähetetään automaattisesti IFS-vaakaan.
- ⇒ Vastaava kappalemäärä lasketaan ja näytetään automaattisesti.

13.4 Laskentajärjestelmän kytkentä merkkivaloon CFS-A03 (lisävaruste)

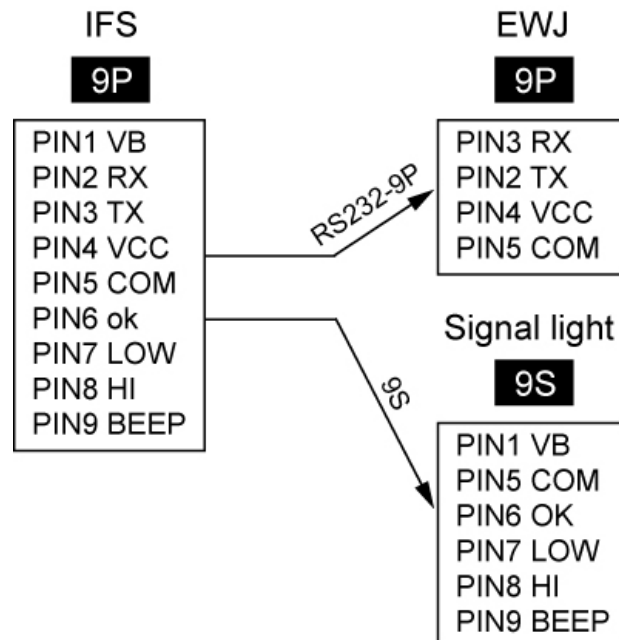

13.5 Laskentajärjestelmän kytkentä tulostimeen (lisävaruste)

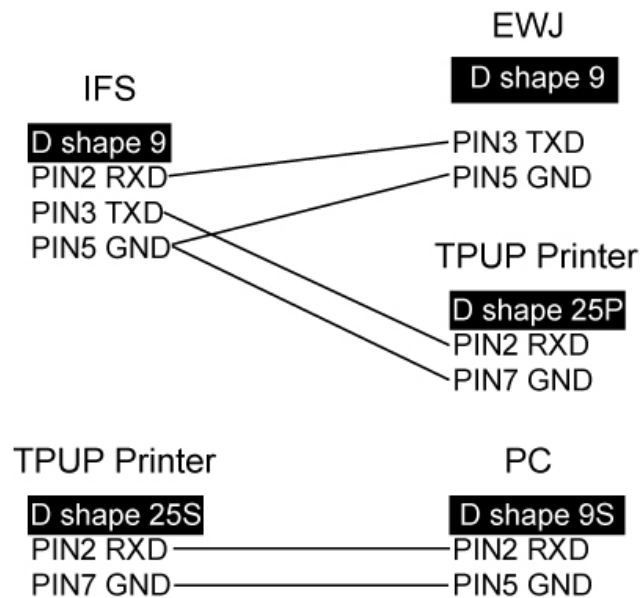

14 Näytön/punnituslevyn asennus

Meidän voimassaoleva EY/EU vaatimustenmukaisuusvakuutuksemme on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

www.kern-sohn.com/ce

i Kalibroitavan (= standardinmukaiseksi todistetun) vaa'an vaatimustenmukaisuusvakuutus toimitetaan laitteen kanssa.