



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Installatieaanwijzing voor het weegschaalplatform

KERN KFP V40

Versie 1.2
10/2014
NL



KFP V40-IA-nl-1412



KERN KFP V40

Versie 1.2 10/2014

Installatieaanwijzing voor het weegschaalplatform

Inhoudsopgave

1	Algemene informatie	3
2	Technische gegevens	3
3	Basisopmerkingen	3
3.1	Documentatie	3
3.2	Gebruik volgens bestemming	3
3.3	Afwijkend gebruik	4
3.4	Garantie	4
3.5	Toezicht over controlemiddelen	4
4	Veiligheid grondrichtlijnen	5
4.1	Richtlijnen van de gebruiksaanwijzing nakomen.....	5
4.2	Personeelscholing	5
5	Vervoer en opslag	5
5.1	Controle bij ontvangst.....	5
5.2	Verpakking / retourvervoer	5
6	Uitpakken, installeren en aanzetten	6
6.1	Plaats van installatie, gebruikslocatie.....	6
6.2	Uitpakken, leveringsomvang	7
6.3	Instelling, waterpas zetten.....	8
6.4	De afleeseenheid aansluiten	9
7	Bedrijf	9
7.1	Bedrijfsbeperkingen.....	10
7.2	Gebruik met oprijdplaten	10
7.3	Het weegschaalplatform laden/lossen.....	10
8	Onderhoud, behouden van werkprestatie, verwijderen	11
8.1	Dagelijkse controle	11
8.2	Reinigen	11
8.3	Onderhoud, behouden van werkprestatie	11
8.4	Verwijderen.....	11
8.5	Hulp bij kleine storingen	12
9	Service documentatie	13
9.1	Overzicht, instellinginstructie, toleranties	13
9.2	Controle en justeren van de randlast	14
10	Instellingen van de voorlast, statische last en overbelasting	16

1 Algemene informatie

Deze installatieaanwijzing bevat alle gegevens noodzakelijk voor het instellen en de inbedrijfzetting van het weegschaalplatform **KERN KFP 1500V40M**.

2 Technische gegevens

Model	Weeg- bereik Max. kg	Aflees- baarheid d g	IJKwaarde g	Minimale last Min. kg	Leiding- lengte ca. m	Netto gewicht ca. kg
KFP 600V40SM	600	200	200	4	5	85
KFP 1500V40SM	1500	500	500	10	5	85
KFP 1500V40M	1500	500	500	10	5	150
KFP 3000V40M	3000	1000	1000	20	5	150

3 Basisopmerkingen

3.1 Documentatie

Deze installatieaanwijzing bevat alle gegevens noodzakelijk voor het instellen en de inbedrijfzetting van de weegschaalplatforms KERN KFP V40.

Na aansluiting bij de aflezing, verder te noemen het weegsysteem, dient voor bediening en configuratie de gebruiksaanwijzing van de aflezing te worden gebruikt.

3.2 Gebruik volgens bestemming

De door u aangekochte weegschaal dient ter bepaling van het gewicht (de weegwaarde) van het gewogen materiaal. Hij dient te worden beschouwd als een "niet-zelfstandige weegschaal" d.w.z. de gewogen voorwerpen dienen met de hand voorzichtig te worden geplaatst in het midden van het weegschaalplateau. De weegwaarde kan na bereiken van een stabiele aanduidingwaarde worden afgelezen.

3.3 Afwijkend gebruik

Het weegschaalplatform niet aan langdurige belasting blootstellen. Het kan beschadiging van het meetmechanisme veroorzaken.

Stoten en overbelasting van het weegschaalplatform boven aangegeven maximale last (max.), met bestaande tarravaortrek, absoluut mijden. Het kan beschadiging van het weegschaalplatform veroorzaken.

Nooit in ruimtes met explosiegevaar gebruiken. Serie-uitvoering is geen explosiebestendige uitvoering.

Geen wijzigingen in de constructie van het weegschaalplatform aanbrengen. Het kan tot foutieve weegresultaten, inbreuk op technische veiligheidsvoorwaarden als ook tot beschadiging van de weegschaal leiden.

Het weegschaalplatform mag enkel conform beschreven richtlijnen worden gebruikt. Andere gebruiksbereiken / toepassingsgebieden vereisen schriftelijke toestemming van de firma KERN.

3.4 Garantie

De garantie vervalt ingeval van:

- niet naleven van onze richtlijnen zoals in de gebruiksaanwijzing bepaald;
- gebruik niet volgens beschreven toepassingen;
- aanpassingen in de constructie van het toestel;
- mechanische beschadiging of door werking van media, vloeistoffen;
- gewoon verbruik;
- onjuiste plaatsing of onjuiste elektrische installatie;
- overbelasting van het meetsysteem.

3.5 Toezicht over controlemiddelen

In het kader van kwaliteitsverzekeringssysteem dienen regelmatig technische meeteigenschappen van het weegsysteem en eventueel beschikbare controlelegewichten te worden gecontroleerd. Daarvoor dient de bevoegde gebruiker een juist tijdsinterval als ook aard en omvang van dergelijke controle te bepalen. Informatie betreffende toezicht over controlemiddelen zoals weegsystemen als ook over noodzakelijke controlelegewichten zijn toegankelijk op de website van de firma KERN (www.kern-sohn.com). De controlelegewichten en weegsystemen kan men snel en goedkoop ijken in een kalibratielaboratorium van de firma KERN geaccrediteerd door DKD (Deutsche Kalibrierdienst) (terugzetten naar de norm geldende in bepaald land).

4 Veiligheid grondrichtlijnen

4.1 Richtlijnen van de gebruiksaanwijzing nakomen



Vóór plaatsen en aanzetten van de weegschaal dient men de gebruiksaanwijzing nauwkeurig te lezen, ook indien u al ervaring met KERN weegschalen hebt.

4.2 Personeelscholing

Het toestel mag enkel door geschoolde medewerkers worden bediend en onderhouden.

De aflezing mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een vakkundige met een grondige kennis van het omgaan met de weegschalen.

5 Vervoer en opslag

5.1 Controle bij ontvangst

Onmiddellijk na ontvangst van het pakket controleren of er geen zichtbare beschadigingen aanwezig zijn, hetzelfde betreft het toestel na het uitpakken.

5.2 Verpakking / retourvervoer



- ⇒ Alle delen van de originele verpakking dienen te worden behouden voor het geval van eventueel retourvervoer.
- ⇒ Alleen originele verpakking bij retourvervoer gebruiken.
- ⇒ Vóór versturen dienen alle aangesloten kabels en losse/bewegende onderdelen te worden afgekoppeld.
- ⇒ Indien aanwezig dient de vervoerbescherming opnieuw te worden aangebracht.
- ⇒ Alle elementen tegen wegglijden en beschadiging beveiligen.

6 Uitpakken, installeren en aanzetten

6.1 Plaats van installatie, gebruikslocatie

De weegschaalplatformen zijn op dergelijke manier geconstrueerd dat er in normale gebruiksomstandigheden geloofwaardige weegresultaten worden bereikt.

De keuze van juiste locatie van het weegsysteem verzekert een precieze en snelle werking.

Op de plaats van installatie dient men volgende regels op te volgen:

- Het weegschaalplatform op stabiele, effen oppervlakte plaatsen.
De grond op de plaats van lokalisatie moet geschikt zijn voor houden van een last van maximaal geladen weegschaalplatform in de steunpunten. Tegelijk dient hij stabiel te zijn zodat er tijdens weging geen trillingen voorkomen.
- Zo mogelijk zullen er in de plaats van installatie geen trillingen voorkomen, bv. van nabije machines.
- Het weegschaalplatform mag niet in een omgeving worden geplaatst met explosiegevaar.
- Extreme temperaturen als ook temperatuurverschillen bij bv. plaatsing bij verwarming of in plaatsen met directe werking van zonnestrallen mijden.
- Tegen directe werking van tocht beveiligen die door open ramen en deuren wordt veroorzaakt.
- Het weegschaalplatform uitsluiten in een droge omgeving plaatsen, tegen hoge luchtvochtigheid, dampen en stof beschermen.
- Het toestel niet aan langdurige werking van grote vochtigheid blootleggen.
Ongewenst dauwen (condensatie van luchtvocht op het toestel) kan voorkomen indien een koud toestel in een veel warmere ruimte wordt geplaatst. In dergelijk geval dient het van netwerk gescheiden toestel ca. 2-godzinnej uur acclimatisering aan de omgevingstemperatuur te ondergaan.
- Bij wegen stoten mijden.
- Statische ladingen mijden die van gewogen materiaal, weegschaalcontainer en windscherm komen.
- Ver van chemische middelen (bv. vloeistoffen of gassen) houden die agressief op de interne en externe weegschaaloppervlaktes kunnen uitwerken en deze beschadigen.
- De IP-beschermingsklasse van het toestel behouden.
- In geval van elektromagnetische velden (bv. van mobiele telefoons of radioapparatuur), statische ladingen als ook instabiele elektrische voeding zijn grote onregelmatigheden in weergave mogelijk (foutief weegresultaat). Men dient in dat geval de weegschaal te verplaatsen of de storingsbron verwijderen.

6.2 Uitpakken, leveringsomvang



- + **Gevaar voor de rug!**
Het weegschaalplatform is relatief zwaar. Om het van de verpakking uit te halen en naar de gewenste instelplaats te vervoeren altijd juiste hijsapparatuur gebruiken.
- + **Niet onder de last lopen, gevaar van verwondingen!**


Leveringsomvang:

- Het weegschaalplatform met de gemonteerde aansluitkabel
- 4 voetjes van de weegcellen
- Gebruiksaanwijzing

Controleren of de inhoud van de verpakking compleet is.


Afhankelijk van de variant dient de constructie van de weegschaalplatforms de volgende apparatuur (opties) te omvatten:

(A) 2 Oprijplaten

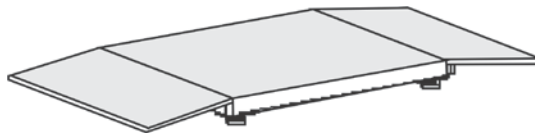


of

(B) 1 oprijplaat met 1 set van plaatvoeten

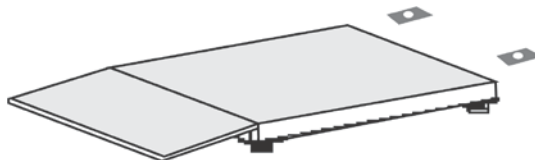

of

(C) 2 sets van plaatvoeten

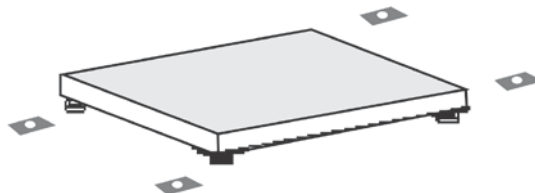

6.3 Instelling, waterpas zetten

Enkel een precies waterpas gestelde weegbrug garandeert precieze weegresultaten. De weegbrug dient bij eerste installatie en na elke plaatswijziging waterpas te worden gesteld.

Instelling van het weegschaalplatform:

1. Voor de definitieve plaatsing 4 voetjes van de weegcellen monteren.
2. Het weegschaalplatform gelijkmatig instellen en controleren of het waterpas is gesteld en of alle 4 voetjes de grond aanraken. Het weegschaalplatform waterpas zetten door de voetjes van de weegcellen te draaien. Daarvoor externe apparatuur voor waterpas zetten gebruiken, bv. een waterpas.
3. Men dient daarbij op te letten dat de aansluitkabel bij het hijsen of plaatsen niet geperst of beschadigd wordt.

Instelling van het weegschaalplatform met oprijplaten en/of plaatvoeten:

- ⇒ Voordat de 2^{de} stap wordt uitgevoerd (zie "Instelling van het weegschaalplatform" dient de plaatsing van de platen of de voeten te worden bepaald en ze dienen te worden bevestigd.
- ⇒ Het weegschaalplatform op de locatie gelijk neerzetten. In het bereik van de instelling van het weegschaalplatform, en in het bijzonder in het bereik van de voetjes van de weegcellen, dient men bijzonder te letten op de vlakheid en de lijnrechte instelling van de plaatvoeten en de oprijplaten. Kleine hoogteverschillen kunnen met de voetjes van de weegcellen worden gecompenseerd. Daarvoor externe apparatuur voor waterpas zetten gebruiken, bv. een waterpas.
- ⇒ Men dient daarbij op te letten dat de aansluitkabel bij het hijsen of plaatsen niet geperst of beschadigd wordt.



- + **Het weegschaalplatform dient met behulp van een waterpas te worden ingesteld.**
- + **Alle voeten dienen gelijkmatig aan te liggen.**

Geijkte weegsystemen:

Bij geijkte weegsystemen dient de weegschaalonderbouw vast aan de grond te worden bevestigd. Het is noodzakelijk om de reproduceerbaarheid van de meetresultaten te verzekeren. De bevestiging kan op een willekeurige manier worden uitgevoerd, door bevestiging van de oprijplaten of twee paar plaatvoeten of door een combinatie van deze twee opties.

6.4 De afleeseenheid aansluiten

Let op

De aansluitkabel van de afleeseenheid zo plaatsen dat hij tegen beschadiging wordt beschermd.

Omschrijving van de aansluitkabel:


Klem	Kleur	Toestand
EXC+ [IN+]	rood	spanning +
SIG + [OUT+]	groen	signaal +
SIG -[OUT-]	wit	signaal -
EXC -[IN-]	zwart	spanning -

7 Bedrijf

Informatie betreffende:

- **de netwerkspanning** (De elektrische voeding wordt uitgevoerd met behulp van een aansluitkabel van de afleeseenheid.),
- **de eerste inbedrijfstelling,**
- **het aansluiten van de randapparatuur,**
- **justeren, linearisatie en ijking** (Voor ijking zijn enkel complete weegschalen geschikt, d.w.z. de weegschaalplatformen met de juiste afleeseenheid).

en het juiste bedrijf zijn te vinden in de gebruiksaanwijzing in de leveringsomvang van de afleeseenheid.




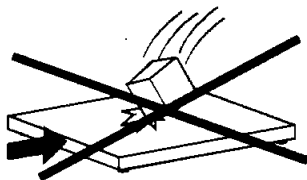


Om aanhoudend optimale effectiviteit te verzekeren, dient men:

- Vallende lasten, abrupte belastingen (slagen) en kantstoten mijden!
- In de weegmodus alle voorwerpen in het midden van het weegschaalplatform te plaatsen, ze kunnen niet aan de kanten van het platform en de platen hangen.
- Justeren in regelmatige tijdsintervallen controleren.

7.1 Bedrijfsbeperkingen

  - De weegschaalplatformen worden zeer stevig geconstrueerd. Ze zullen echter de belastinggrenzen aangegeven in onderstaande tabel niet overschrijden.
- Afhankelijk van de manier waarop de lasten worden overgenomen, bedraagt de toegelaten statische belasting, d.w.z. de maximale toegelaten belasting:

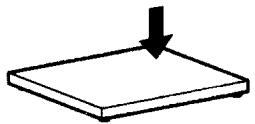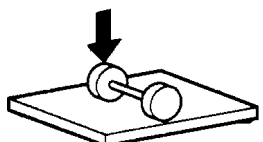	Weegbereiken	1500kg
	Bij centrale belasting	4500kg
	Bij zijbelasting	3000kg
	Bij belasting aan één kant	1500kg
	Bij belasting van één wiel	800kg

7.2 Gebruik met oprijdplaten

- De weegplaat van het weegschaalplatform is een actief deel, de oprijdplaten zijn passief, d.w.z. dat alle wielen van het transportvoertuig in de loop van het weegproces op de weegplaat dienen te staan.
- De luchtspleet tussen de weegplaat en de oprijdplaten dient vrij te zijn. Daarom dient de luchtspleet regelmatig te worden gecontroleerd en gereinigd, in het bijzonder bij het wegvan weegmateriaal in de vorm van korrels of kleine elementen.

7.3 Het weegschaalplatform laden/lossen

- De last op de weegschaal met palletwagen, geleidingsrail of vorkheftruck plaatsen. Zeker gaan dat de last tijdens plaatsing op de weegschaal niet kantelt.
- Voordat men de last afneemt of opnieuw plaatst, deze tenminste 10 cm boven de weegschaal houden.

8 Onderhoud, behouden van werkprestatie, verwijderen



Voordat met alle werkzaamheden wordt gestart verbonden met onderhoud, reinigen en reparatie, dient het toestel van de bedrijfsspanning te worden ontkoppeld.

8.1 Dagelijkse controle

- ⇒ Controleren of alle 4 voetjes de grond aanraken.
- ⇒ Controleren of de aansluitkabel voor de afleeseenheid en de voedingkabel van de afleeseenheid niet beschadigd zijn.
- ⇒ Controleren of de weegschaal vrij van vuil is, in het bijzonder onder de weegschaalranden.

8.2 Reinigen

- ⇒ De corrosieve stoffen regelmatig verwijderen.
- ⇒ De IP-beschermingsklasse behouden.
- ⇒ De weegcellen tegen spetterend water beschermen.
- ⇒ Bij gebruik van optionele oprijplaten of plaatvoeten dient de luchtspleet aan de rand van het weegschaalplatform vrij van vuil te zijn.
- ⇒ De oppervlaktes met een vochtig doekje reinigen.
- ⇒ Enkel de algemeen gebruikelijke reinigingsmiddelen gebruiken.
- ⇒ Geen straalwas of hogedrukreinigers gebruiken.

8.3 Onderhoud, behouden van werkprestatie

- ⇒ Het toestel mag enkel door geschoolde en door de firma KERN gekeurde medewerkers worden bediend en onderhouden.
- ⇒ Controleren of het weegsysteem regelmatig gekalibreerd wordt, zie hoofdstuk 3.5 "Toezicht over controlemiddelen".

8.4 Verwijderen

- ⇒ Verpakking en toestel dienen conform de landelijke of regionale wetgeving geldig op de gebruikslocatie van het toestel te worden verwijderd.

8.5 Hulp bij kleine storingen

Bij storingen van programmaloop dient de weegschaal kort te worden uitgeschakeld en van netwerk gescheiden. Vervolgens het weegproces opnieuw starten.

Hulp:

Storing

Gewichtsaanduiding verandert continu.

Mogelijke oorzaak

- Tocht/luchtbeweging.
- Tafel-/grondvibratie.
- De weegschaalplatform is in contact met vreemde lichamen.
- Elektromagnetische velden/statische ladingen (andere instellingplaats voor de weegschaal kiezen/indien mogelijk het apparaat uitzetten dat storingen veroorzaakt)

Weegresultaat is duidelijk foutief

- Geen nulaanduiding bij ontlaste weegschaal
- Onjuist justeren.
- Grote temperatuurschommelingen.
- Heet weegschaalplatform staat niet vlak.
- Elektromagnetische velden/statische ladingen (andere instellingplaats voor de weegschaal kiezen/indien mogelijk het apparaat uitzetten dat storingen veroorzaakt).

Ingeval andere foutmeldingen voorkomen, de weegschaal uit- en opnieuw aanzetten. Indien de foutmelding nog steeds voorkomt, bij de producent melden.

9 Servicedocumentatie


- i**
- Dit hoofdstuk is voorzien enkel voor een weegschaalvakkundige!
 - In elke hoek van het weegschaalplatform bevindt zich een tensometrische weegcel (DMS).
 - De analoog-digitaalomzetter bevindt zich in de afleeseenheid. Daar worden tevens alle gegevens opgeschreven specifiek voor de weegschaal en voor het land.

9.1 Overzicht, instellinginstructie, toleranties


De instructie voor controle en instelling:

Bereik	1500 kg
Afreesbaarheid	500 g
Min.	10 kg
Max.	1500 kg
1/3 van de randlast	500 kg
Tolerantie	500 g

Gegevens verbonden met de ijking en de toleranties conform OIML (de Internationale Organisatie voor Wettelijke Metrologie)

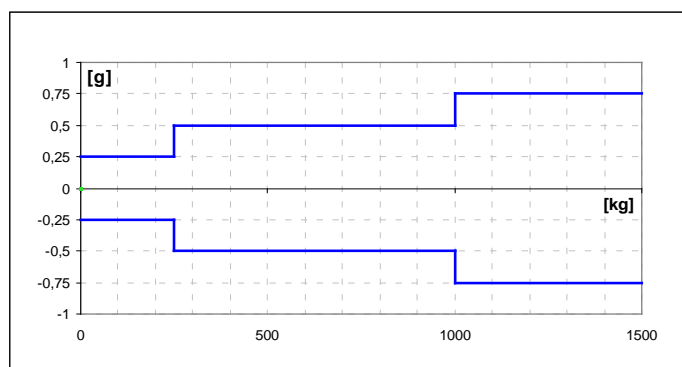

9.2 Controle en justeren van de randlast

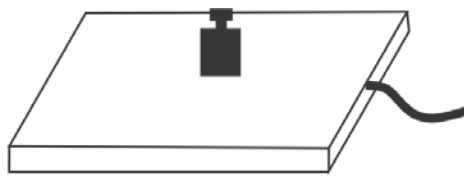


Controle van de randlast:

- De controlegewichten in het midden van het weegplateau plaatsen en de weegschaal tarreren.



0.00 kg

- De weegschaalaanduiding -0-.

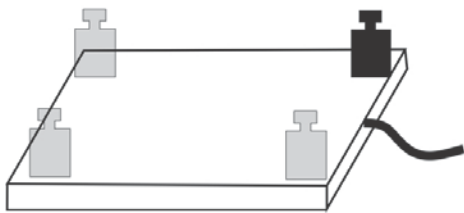


- De controlegewichten achter elkaar in 4 hoeken plaatsen.
- De afwijkingen worden nu met het waardeteken afgelezen, de getoonde waarden noteren. Indien de afwijkingen buiten de toleranties staan (zie hoofdstuk 9.1), is het justeren noodzakelijk.

Justeren van de randlast:

Vorbereiden:

- Voor een betere controle van de wijzigingen verkregen tijdens het justeren, dient in het configuratiemenu de hoogste nauwkeurigheid van het aflezen te worden gekozen.
- De aansluitbox openen.

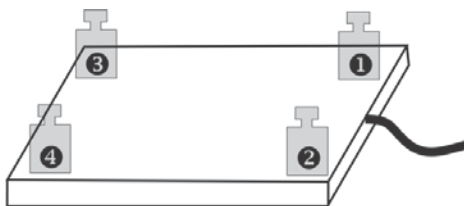

Justeerregel:

De hoek (weegcel) met de grootste negatieve afwijking op nul zetten. Deze hoek zelfs bij meervoudig justeren niet omzetten.

Justeren op de analogeplaat






1.



2.



3.

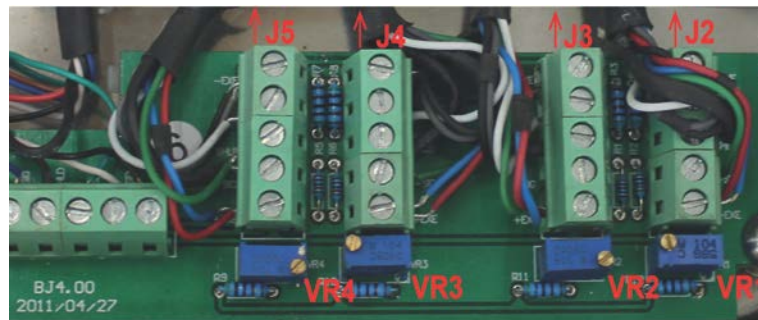

4.

De weegcel J2 wordt met behulp van de potentiometer VR1 gejusteerd.
De weegcel J3 wordt met behulp van de potentiometer VR2 gejusteerd.
De weegcel J4 wordt met behulp van de potentiometer VR3 gejusteerd.
De weegcel J5 wordt met behulp van de potentiometer VR4 gejusteerd.
Door naar rechts te draaien wordt de waarde vergroot, door naar links te draaien - verminderd.

10 Instellingen van de voorlast, statische last en overbelasting

Model Kern	Statische belasting** (kg) **= de eerder geplaatste voorlast	Centrale overbelasting van de zekering ca. (kg)	Randoverbelasting van de zekering ca. (kg)	Lastvermogen van de weegcel (kg)
KFP 600V40SM	90	NA	N/A	500kg
KFP 1500V40SM	90	NA	N/A	1000kg
KFP 1500V40M	120	NA	N/A	1000kg
KFP 3000V40M	120	NA	N/A	1500kg

Soort platform	Afmetingen platform (mm)	Weegcel Type	TC Nr.	Klasse	Max. Voorlast (kg)	E _{max} -1 (kg)	E _{min} -4 (g)	Y	n -3	Statische belasting (kg)	T _{min} -5	T _{max} -6	Lengte van de kabel (m)
KFP 600V40SM	1000x1000x80	CZL-8C-0.5T	D09-03.19	C3	300	500	0	10000	3000	300	-10	40	5
KFP 1500V40SM	1000x1000x80	SQB	TC6911	C3	750	1000	0	10000	3000	750	-10	40	5
KFP 1500V40M	1500x1250x90	SQB	TC6911	C3	750	1000	0	10000	3000	750	-10	40	5
KFP 3000V40M	1500x1250x80	SQB	TC6911	C3	1500	1500	0	10000	3000	1500	-10	40	5