

D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com

Telefone: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

# Manual de instruções Balanças para determinar o número de peças

## **KERN CIB**

Versão 1.0 2020-09





## **KERN CIB**

Versão 1.0 2020-09

## Manual de instruções Balanças para determinar o número de peças

## Índice

| 1   | Especificações técnicas   | 4                                      |
|---|---|--|
| 2<br>2.1<br>2.1.1<br>2.1.2<br>2.1.3<br>2.1.4<br>2.2   | Visão geral do dispositivo  Visão geral das indicações  Indicador de peso  Indicador de peso de referência  Indicador de número de peças  Indicador de alimentação da fonte de alimentação de rede  Visão geral do teclado  | (                                      |
| 3<br>3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4   | Instruções básicas (informações gerais)   | . 11<br>11<br>11                       |
| 4<br>4.1<br>4.2   | Instruções básicas de segurança  Cumprimento das instruções contidas no manual  Formação do pessoal   | 12                                     |
| 5<br>5.1<br>5.2   | Transporte e armazenamento  Controlo na entrega  Embalagem / transporte de retorno  | 12                                     |
| <b>6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.6 6.6.1</b>                                  | Desembalar, configurar e colocar em serviço  Lugar de instalação, local de uso  Desempacotamento, conteúdo da entrega  Colocação.  Fonte de alimentação  Trabalhar com energia da bateria  Primeira colocação em serviço.  Ligação  Desligamento.  Indicador de zero da balança  Indicador de estabilização  Ajuste  Menu de ajuste   | 13<br>14<br>14<br>14<br>16<br>16       |
| <b>7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5</b> .1 <b>7.5</b> .2 <b>7.5</b> .3 <b>7.5</b> .4 <b>7.6 7.6</b> .1 | Determinar o número de peças  Determinação do peso de referência por pesagem Inserção do peso de referência em formato numérico Apagamento de peso de referência Otimização automática do valor de referência Salvar / chamar peso de referência Salvar com botões numéricos Chamar com botões numéricos Salvar com botões de acesso rápido Chamar com botões de acesso rápido Determinar o número de peças com o número alvo de peças Definir o número alvo de peças com controle de tolerância - função "Fill to targe 25 | 19<br>20<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24 |

| 7.7.1 | Inserção do intervalo de tolerância                    | 25 |
|-------|--|----|
| 8     | Tarar  |    |
| 8.1   | Determinação da tara por método de pesagem             |    |
| 8.2   | Inserção da tara em formato numérico (função PRE-TARE) | 28 |
| 9     | Adição   | 29 |
| 9.1   | Adição - "Número de peças"                             |    |
| 9.2   | Adição - "Massa"                                       |    |
| 9.3   | Apagamento de valores salvos                           | 31 |
| 10    | Menu   | 32 |
| 10.1  | Navegação no menu                                      | 32 |
| 10.2  | Visão geral do menu de funções "UF 1-10"               | 33 |
| 11    | Trabalho   |    |
| 11.1  | Função de desligamento automático - "UF-3"             |    |
| 11.2  | Luz de fundo do ecrã - "UF-4"                          | 36 |
| 12    | Manutenção, estado fiável, eliminação                  | 38 |
| 12.1  | Limpeza  | 38 |
| 12.2  | Manutenção, estado fiável                              |    |
| 12.3  | Eliminação   |    |
| 12.4  | Mensagens de erro                                      | 38 |
| 13    | Ajuda em caso de avarias menores                       | 39 |
| 14    | Declaração de conformidade                             | 40 |
|       |  |    |

3

## 1 Especificações técnicas

| KERN  | TCIB<br>3K-4-A   | TCIB<br>6K-4-A | TCIB<br>15K-3-A | TCIB<br>30K-3-A |
|---|--|----------------|-----------------|-----------------|
| Escala elementar (d)  | 0,2 g  | 0,5 g          | 1 g             | 2 g             |
| Faixa de pesagem (Máx.)   | 3 kg   | 6 kg           | 15 kg           | 30 kg           |
| Reprodutibilidade   | 0,2 g  | 0,5 g          | 1 g             | 2 g             |
| Linearidade   | ±0,4 g   | ±1,0 g         | ±2 g            | ±4 g            |
| Tempo de elevação do sinal  | 2 s  | 2 s            | 2 s             | 2 s             |
| Peso de ajuste recomendado (classe), fora do fornecimento   | 3 kg (M1)  | 5 kg (M1)      | 15 kg (M1)      | 30 kg (M1)      |
| Unidade de pesagem  | kg   | kg             | kg              | kg              |
| Peso mínimo da peça p<br>ara determinação da contagem<br>de peças<br>em condições de laboratório* | 0,1 g  | 0,2 g          | 0,5 g           | 1 g             |
| Peso mínimo da peça p<br>ara determinação da contagem<br>de peças<br>em condições normais**       | 1 g  | 2 g            | 5 g             | 10 g            |
| Tempo de aquecimento (até a temperatura de serviço)   | 30 min.  |                |                 |                 |
| Número de peças<br>de referência  | escolhido livremente   |                |                 |                 |
| Peso líquido (kg)   | 4 kg   |                |                 |                 |
| Condições do ambiente admissíveis   | de -10 °C a +40°C  |                |                 |                 |
| Humidade do ar  | de 15% a 85% (sem condensação)   |                |                 |                 |
| Prato da balança,<br>aço inoxidável   | 315 × 215 mm   |                |                 |                 |
| Dimensões da balança (L × P × A)  | 350 × 330 × 120 mm   |                |                 |                 |
| Fonte de alimentação  | adaptador CA 100-240 V, 50/60 Hz;<br>balança 12 V, 1000 mA                                   |                |                 |                 |
| Bateria   | sem luz de fundo do ecrã:<br>tempo de operação ca. 160 h / tempo de carregamento ca.<br>14 h |                |                 |                 |
|   | com luz de fundo do ecrã:<br>tempo de operação ca. 90 h / tempo de carregamento ca.<br>14 h  |                |                 |                 |

## 2 Visão geral do dispositivo








- 1. Prato da balança
- 2. Teclado
- 3. Ecrã
- 4. Indicador de status de carga da bateria
- 5. Nível
- 6. Pé ajustável

- 7. Reservatório da bateria
- 8. Tomada da fonte de alimentação de rede
- 9. Chave de ajuste

## 2.1 Visão geral das indicações

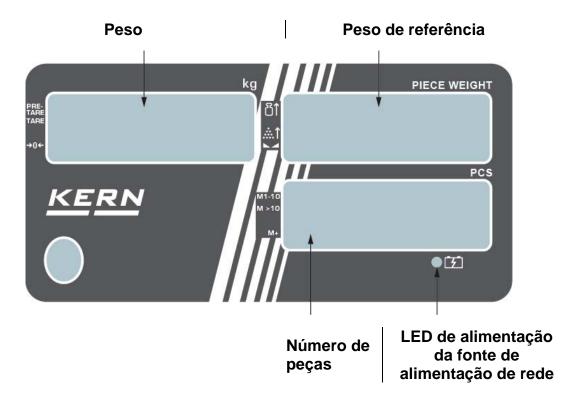

## 2.1.1 Indicador de peso

O peso do material a ser pesado é mostrado aqui.

## O triângulo◀ exibido ao lado do símbolo apropriado significa:

| PRE-<br>TARE | Valor de tara na memória           |
|--------------|------------------------------------|
| TARE         | Material a pesar colocado e tarado |
| <b>→0←</b>   | Indicador de zero                  |

## 2.1.2 Indicador de peso de referência

O peso de referência da amostra é exibido aqui. Este valor é inserido pelo usuário ou calculado pela balança.

## O triângulo◀ exibido ao lado do símbolo apropriado significa:

| <u> </u>   | O peso de referência colocado é muito pequeno para determinar o valor de referência.   |
|------------|--|
| <b>.</b> 1 | O número de referência colocado é muito pequeno para determinar o valor de referência. |
|            | Indicador de estabilização   |

## 2.1.3 Indicador de número de peças

O número de todas as peças colocadas é exibida imediatamente aqui.


## O triângulo exibido ao lado do símbolo apropriado significa:

| M1-10 | Locais memória 01-10     |
|-------|--------------------------|
| M>10  | Locais memória 11-20     |
| M+    | Dados na memória da soma |

## 2.1.4 Indicador de alimentação da fonte de alimentação de rede

| verde verde próximo a este símbolo indique a fonte de alimentação está conectada corretamento da bateria. |
|---|
|---|

## 2.2 Visão geral do teclado

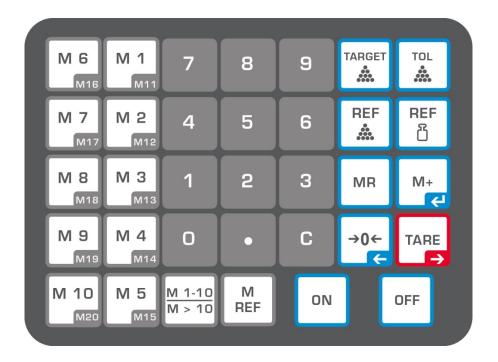

| Seleção          | Função  |
|------------------|---|
| M 1 M 10 M20     | Botões de acesso rápido para locais de memória 1-20   |
| M 1-10<br>M > 10 | Botão para alternar entre os botões de acesso rápido 1–10 e 11–20   |
| M                | <ul><li>Adição à memória da soma</li><li>Chamar a memória da soma</li></ul>   |
| ON OFF           | Ligação ou desligamento da balança  |
| 0 _ 9            | Botões numéricos  |
|                  | Ponto decimal   |
| С                | <ul><li>Botão de apagamento</li><li>Retorno a modo de pesagem</li></ul>   |
| TARGET           | Chamada da função de determinação do número de peças com peso alvo  |
| TOL              | Chamada da função de determinação do número de peças com controle de tolerância   |
| REF<br>Å         | <ul> <li>Inserção do peso de referência por pesagem</li> <li>Exibição do peso de referência salvo recentemente</li> </ul> |
| REF<br>රි        | <ul> <li>Registo de pesos de referência na memória</li> <li>Chamada dos pesos de referência registados</li> </ul>         |
| MR               | Chamar a memória da soma  |

| M+                                   | <ul><li>Adição à memória da soma</li><li>Chamar a memória da soma</li></ul> |
|--------------------------------------|---|
| 4                                    | No menu: confirmação da configuração selecionada                            |
| →0←                                  | Botão de zerar  |
| No menu: retrocesso rápido dos ecrãs |   |
| <b>←</b>                             | Ponto decimal: à esquerda   |
| TARE                                 | Botão de tarar  |
|                                      | No menu: avanço rápido dos ecrãs  |
| -7                                   | Ponto decimal: à direita  |

## 3 Instruções básicas (informações gerais)

#### 3.1 Uso compatível

A balança comprada é usada para determinar o peso (valor de pesagem) do material a ser pesado. Deve ser tratada como uma "balança automática", ou seja, o material a ser pesado deve ser cuidadosamente colocado no centro do prato de pesagem. O valor de pesagem pode ser lido após a estabilização.

#### 3.2 Uso incompatível

- A balança não se destina à pesagem dinâmica, isto é, a remoção ou a adição de pequenas quantidades de material a pesar. O mecanismo de "compensaçãoestabilização" incorporado na balança pode exibir resultados de pesagem incorretos! (Exemplo: fluxo lento de líquido de um recipiente colocado na balança)
- Não sujeite o prato de pesagem a uma carga prolongada. Isso pode danificar o mecanismo de medição.
- Os impactos e sobrecargas acima da carga máxima indicada (*Max*) da balança devem ser estritamente evitadas, subtraindo a carga de tara já existente. Isso poderia danar a balança.
- Nunca use a balança em salas com risco de explosão. A versão serial não é uma versão à prova de explosão.
- Não faça alterações estruturais na balança. Isso pode resultar na exibição de resultados de pesagem incorretos, violação das condições técnicas de segurança, bem como danos à balança.
- A balança só deve ser operada de acordo com as instruções descritas. Outras áreas de uso/aplicação exigem o consentimento por escrito da KERN.

#### 3.3 Garantia

A garantia expira no caso de:

- incumprimento das nossas instruções contidas no manual;
- uso incompatível com as aplicações descritas;
- fazer modificações ou abrir o dispositivo;
- danos mecânicos e danos devido à ação de agentes, líquidos e desgaste natural;
- configuração incorreta ou instalação elétrica inadequada;
- sobrecarga do mecanismo de medição.

## 3.4 Supervisão sobre medidas de controlo

Como parte do sistema de garantia de qualidade, as características técnicas de medição da balança e, se aplicável, o peso padrão de calibração disponível devem ser verificados em intervalos regulares. Para este propósito, o utilizador responsável deve determinar o ciclo apropriado, assim como o tipo e âmbito de tal controlo. Informações sobre a supervisão de medidas de controlo, como as balanças e os pesos padrão de calibração necessários, estão disponíveis na homepage da KERN (<a href="https://www.kern-sohn.com">www.kern-sohn.com</a>). Pesos padrão e balanças podem ser calibrados de maneira rápida e barata num laboratório de calibração acreditado da KERN (em referência ao padrão estatal).

## 4 Instruções básicas de segurança

## 4.1 Cumprimento das instruções contidas no manual



⇒ Antes de instalar e colocar em funcionamento o dispositivo, leia atentamente este manual de instruções, mesmo que já tenha experiência com os balanças KERN.

## 4.2 Formação do pessoal

O dispositivo pode ser operado e mantido apenas por trabalhadores treinados.

## 5 Transporte e armazenamento

### 5.1 Controlo na entrega

Imediatamente após o recebimento do pacote, verifique se ele tem algum dano externo visível - o mesmo se aplica ao dispositivo após o desempacotamento.

#### 5.2 Embalagem / transporte de retorno



- ⇒ Todas as partes da embalagem original devem ser mantidas para possível transporte de retorno.
- ⇒ Somente a embalagem original deve ser usada para o transporte de retorno.
- □ Desconecte todos os cabos conectados e peças soltas / móveis antes do envio.
- ⇒ Os dispositivos de segurança de transporte devem ser remontados, se houver.
- ⇒ Proteja todas as peças, como, por exemplo, proteção contra correntes de ar, prato de pesagem, adaptador de alimentação, contra escorregões e danos.

## 6 Desembalar, configurar e colocar em serviço

#### 6.1 Lugar de instalação, local de uso

As balanças são construídas de tal forma que, em condições normais de operação, fornecem resultados de pesagem confiáveis.

A escolha do local de colocação correto da balança garante um trabalho preciso e rápido.

## As seguintes regras devem ser observadas no local de instalação:

- Coloque a balança numa superfície estável e plana.
- Evite temperaturas extremas, bem como flutuações de temperatura, colocando dispositivo, por exemplo, ao lado de um radiador ou num local exposto à luz solar direta.
- Proteja a balança contra a exposição direta a corrente de ar que ocorram com janelas e portas abertas.
- Evite choques durante a pesagem.
- Proteja a balança contra alta humidade do ar, vapores e poeira.
- Não exponha o dispositivo à humidade forte de longa duração. Uma geada indesejada (condensação no dispositivo de humidade contida no ar) pode ocorrer quando o dispositivo frio é colocado num ambiente muito mais quente. Neste caso, o dispositivo desconectado da rede deve ser submetido a aproximadamente 2 - horas de aclimatação à temperatura ambiente.
- Evite cargas estáticas do material a ser pesado ou do recipiente de pesagem.
- Não use o dispositivo em atmosferas potencialmente explosivas ou em atmosferas potencialmente explosivas com gases, vapores, névoas e poeira!
- Mantenha afastado dos produtos químicos (p. ex., líquidos ou gases) que podem afetar agressivamente as superfícies internas e externas da balança e danificá-las.

No caso de campos eletromagnéticos, cargas estáticas, assim como fontes de alimentação instáveis, grandes desvios de indicações (resultados incorretos de pesagem) são possíveis. Altere a localização então.


### 6.2 Desempacotamento, conteúdo da entrega

Remova o dispositivo e os acessórios da embalagem, remova o material da embalagem e coloque-os na área de trabalho designada. Verifique se todos os elementos incluídos no fornecimento estão disponíveis e sem danos.

## Âmbito de entrega / acessórios de série

- Balança
- Prato da balança
- Fonte de alimentação
- Tampa de trabalho
- Bateria interna
- Manual de instruções

## 6.2.1 Colocação

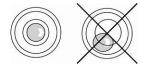

- ⇒ Nivele a balança usando os pés com parafusos de ajuste, a bolha de ar no nível deve estar na área marcada.
- ⇒ Verifique regularmente o nivelamento.

### 6.3 Fonte de alimentação

A alimentação elétrica é executada usando uma fonte de alimentação externa. O valor da tensão impressa deve ser compatível com a tensão local.

Utilize apenas fontes de alimentação originais da KERN. O uso de outros produtos requer o consentimento da KERN.

O LED acesso em verde próximo ao símbolo da fonte de alimentação tindica que a fonte de alimentação está conectada corretamente.

### 6.4 Trabalhar com energia da bateria

#### A bateria interna é carregada com a fonte de alimentação fornecida.

Antes do primeiro uso, a bateria deve ser carregada usando a fonte de alimentação por pelo menos 14 horas. A duração da bateria é de aproximadamente 160 horas sem a luz de fundo ligada e de aproximadamente 90 horas com a luz de fundo ligada. O tempo de carregamento até a recarga total é de aproximadamente 14 horas.

A indicação do símbolo de bateria no ecrã significa que a capacidade da bateria será esgotada em breve. Se a bateria não estiver carregada quando o LED vermelho estiver aceso, a balança desligará automaticamente após cerca de 20-30 minutos. Conecte a fonte de alimentação de rede assim que possível para carregar a bateria.

• A indicação do símbolo de bateria no ecrã significa que a capacidade da bateria será esgotada em breve. Carregue a bateria usando o adaptador AC fornecido.

| Símbolo visível  | Tensão da bateria debaixo de <b>5,6 V</b> |  |
|--|---|--|
| Símbolo piscando   | Tensão da bateria debaixo de <b>5,5 V</b> |  |
| Quando a tensão da bateria cair debaixo de 5,4 V, a balança será desligado |   |  |

Quando a tensão da bateria cair debaixo de **5,4 V**, a balança será desligada automaticamente.

## 6.5 Primeira colocação em serviço


Para obter resultados precisos de pesagem com as balanças eletrónicas, devemos garantir que as mesmas atinjam a temperatura operacional correta (veja o tempo de aquecimento - cap. 1). Durante o aquecimento, a balança deve ser conectada à fonte de alimentação (tomada, bateria ou pilha).

A precisão da balança depende da aceleração gravitacional local. As instruções no capítulo "Ajuste" devem ser rigorosamente respeitadas.


## 6.5.1 Ligação

Ligue a balança pressionando o botão


Após ligar, a versão do software será exibida por um momento:

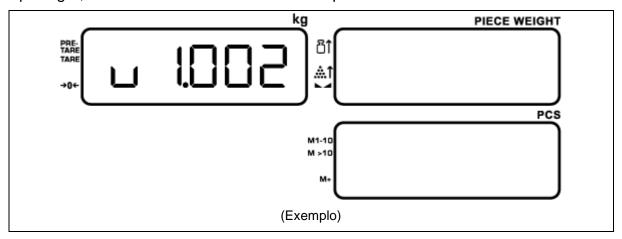

Em seguida, um ensaio de segmentos da balança é realizado:

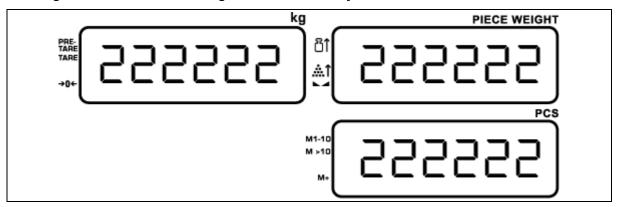

Em seguida, a balança mudará automaticamente para o modo de pesagem, as indicações de zero serão exibidas em todas as três janelas de exibição, o que significa que a balança está pronta para operação:

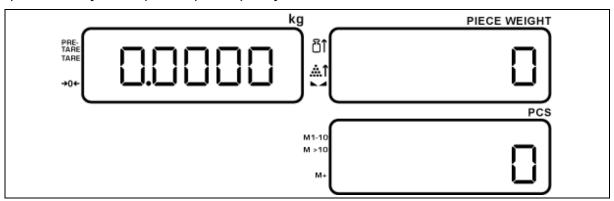

Pressionando e segurando o botão exibe-se a data de sistema durante a execução de um teste de segmentos. P. ex.: 2020-04-01.

## 6.5.2 Desligamento

Desligue a balança pressionando o botão

#### 6.5.3 Indicador de zero da balança

Influências do meio ambiente podem fazer com que o valor exatamente zero não seja exibido, apesar do prato de pesagem ser descarregado. No entanto, é possível zerar a exibição da balança a qualquer momento e, assim, garantir que a pesagem realmente comece do zero. Zerar com o peso colocado só é possível dentro de um determinado intervalo específico para o tipo. A impossibilidade de zerar a balança com o peso colocado significa que este intervalo (± 0,2% *Max*) foi excedido.

Para zerar a balança de novo, pressione o botão 

No ecrã ao lado do símbolo → 0 ←. um triângulo aparece ◀.

## 6.5.4 Indicador de estabilização

A balança está num estado estável quando no ecrã ao lado do símbolo **▲** um triângulo é exibido **◄**. Num estado instável, o indicador **◄** desaparece.

## 6.6 Ajuste

Como o valor da aceleração gravitacional não é igual em todos os lugares da Terra, cada balança deve ser ajustada - de acordo com o princípio da pesagem resultante da física básica - segundo a aceleração gravitacional existente no local de colocação da balança (somente se a balança não tiver sido ajustada em fábrica). Este processo de ajuste deve ser realizado durante a primeira colocação em serviço, após cada mudança de local, bem como em caso de flutuações na temperatura ambiente. Para garantir valores de medição precisos, também é recomendável realizar o ajuste da balança periodicamente, também no modo de pesagem.




- Prepare o peso de ajuste necessário, consulte o cap. 1.
   A massa do peso utilizado depende do intervalo de pesagem da balança. Se possível, o ajuste deve ser realizado com um peso de ajuste com uma massa semelhante à carga máxima. Informações sobre pesos padrão podem ser encontradas na Internet em: <a href="http://www.kern-sohn.com">http://www.kern-sohn.com</a>
- Garanta condições ambientais estáveis. Para a estabilização é necessário um aquecimento (ver cap. 1).

## 6.6.1 Menu de ajuste

Para ajustar a balança, as configurações iniciais devem ser feitas no menu de ajuste.

## Navegação no menu de ajuste

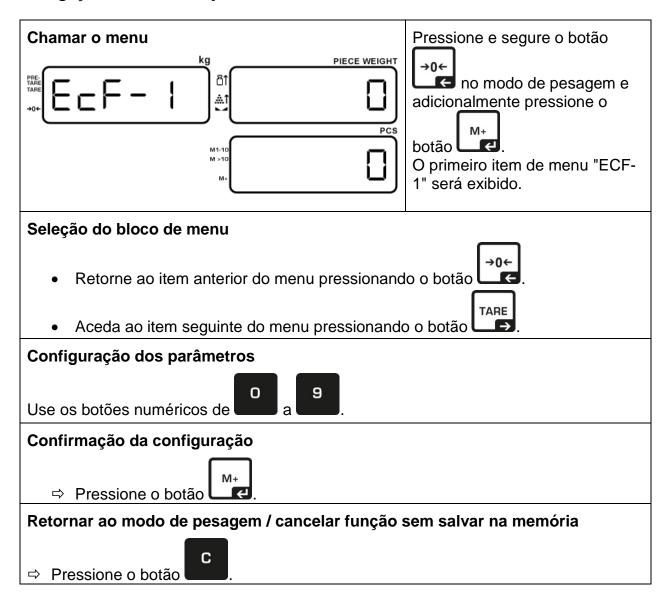

## Visão geral do menu de ajuste


| Ponto do menu | Descrição de funções                    |
|---------------|---|
| ECF-1         | Peso de ajuste                          |
| ECF-2         | Ajuste do ponto zero                    |
| ECF-3         | Peso de ajuste e valor do conversor A/D |

## Procedimento durante o ajuste:

Garanta condições ambientais estáveis. Para a estabilização é necessário um aquecimento (ver cap. 1). Não deve haver objetos no prato de pesagem.

#### Realização do ajuste

Certifique-se de que não há objetos no prato de pesagem.

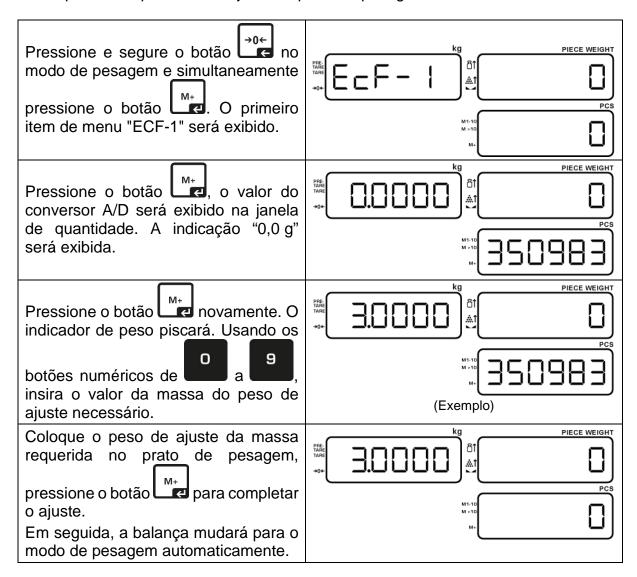


<sup>\*</sup> O ajuste deve ser feito com o peso de calibração recomendado (ver cap. 1 "Especificações técnicas"). O ajuste também pode ser realizado usando pesos de outros valores nominais, mas isso não é ideal do ponto de vista da técnica de medição. Informações sobre os pesos de ajuste podem ser encontradas na Internet em: <a href="http://www.kern-sohn.com">http://www.kern-sohn.com</a>.


## 7 Determinar o número de peças

Ao determinar o número de peças, pode contar as peças no recipiente ou descontar as peças removidas do recipiente. Para poder determinar mais peças, determine o peso médio por peça usando um pequeno número de peças (quantidade de referência). Quanto maior o número de peças de referência, maior a precisão de determinação do número de peças. No caso de peças pequenas ou muito diferentes, o valor de referência deve ser suficientemente alto.

#### 7.1 Determinação do peso de referência por pesagem

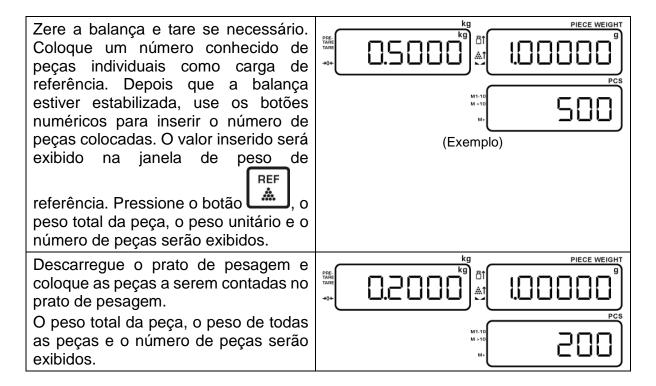

## 7.2 Inserção do peso de referência em formato numérico

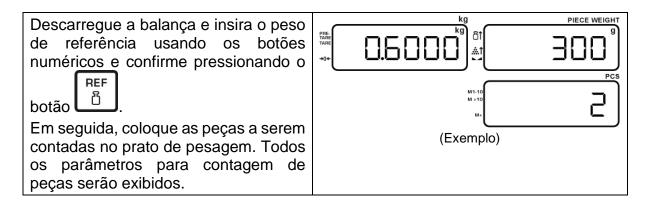


## 7.3 Apagamento de peso de referência

Pressione o botão com o prato de pesagem descarregado, isso apagará o peso de referência.

## 7.4 Otimização automática do valor de referência

Se não for possível determinar um valor de referência devido à instabilidade do material a ser pesado ou o peso de referência é muito baixo, o seguinte indicador será exibido [◀] ao determinar o valor de referência.

## O triângulo exibido ao lado do símbolo apropriado significa:

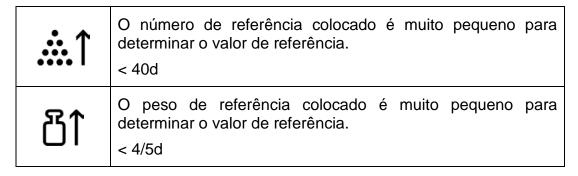

Adicione mais peças até que o indicador [◀] se desligue.


Após otimizar o valor de referência, um sinal soa.

Para cada otimização do valor de referência, o peso de referência será recalculado. À medida que as partes adicionais aumentam a base para cálculos, o valor de referência também se torna mais preciso.

## 7.5 Salvar / chamar peso de referência


50 locais de memória (+ 20 locais de memória rápida) estão disponíveis.

#### 7.5.1 Salvar com botões numéricos

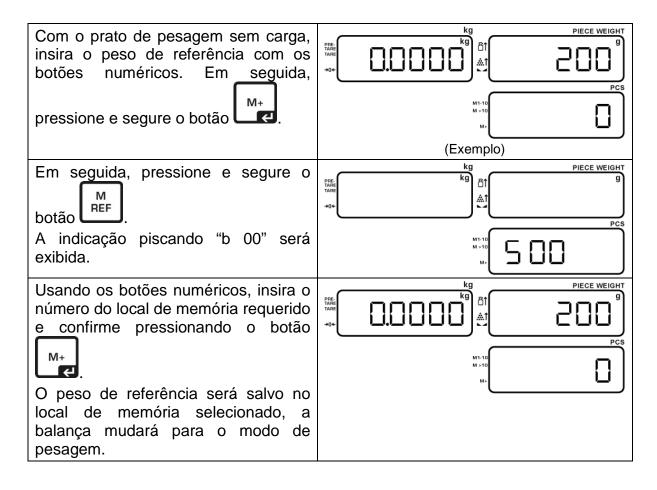


#### 7.5.2 Chamar com botões numéricos


Se o peso de referência for necessário posteriormente, pode ser chamado de novo pressionando o botão e inserindo o número do local de memória correspondente.

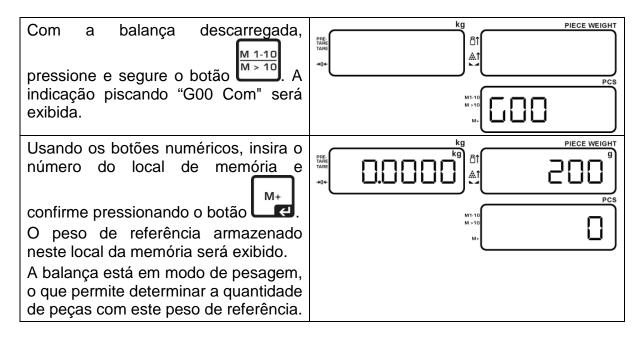

## 7.5.3 Salvar com botões de acesso rápido

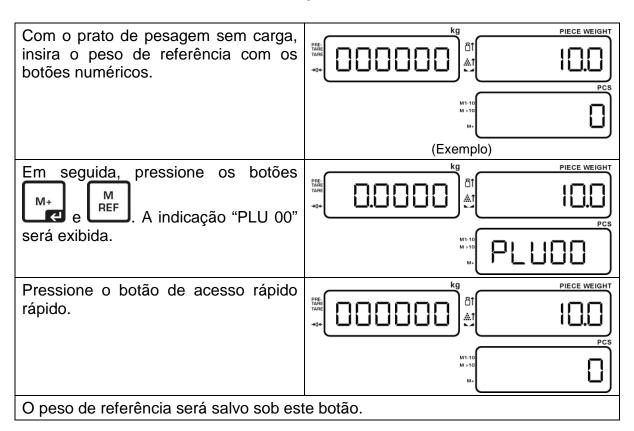

Usando o botão M > 10, pode alternar entre os locais de memória 1-10 e 11-20. O grupo de memória selecionado atualmente é indicado pelo [◀] na janela de número de peças.

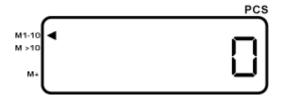

## 7.5.4 Chamar com botões de acesso rápido


Com o prato de pesagem descarregado, pressione o botão de acesso rápido correspondente, o peso de referência armazenado sob ele é mostrado. Pode-se proceder a determinar o número de peças.

## 7.6 Determinar o número de peças com o número alvo de peças

Esta função permite programar o número alvo de peças. Atingir o valor alvo é indicado por um sinal ótico e acústico.

| Valor alvo   | Sinal ótico                          | Sinal sonoro                             |
|--|--------------------------------------|--|
| Número de peças colocado menor do que o valor alvo   | A luz de fundo do ecrã<br>é amarela  | Sinais acústicos lentos, altos e curtos  |
| O número de peças colocado corresponde ao valor alvo | A luz de fundo do ecrã<br>é verde    | Sem sinais acústicos                     |
| Número de peças colocado maior do que o valor alvo   | A luz de fundo do ecrã<br>é vermelha | Sinais acústicos rápidos, altos e curtos |

## 7.6.1 Definir o número alvo de peças

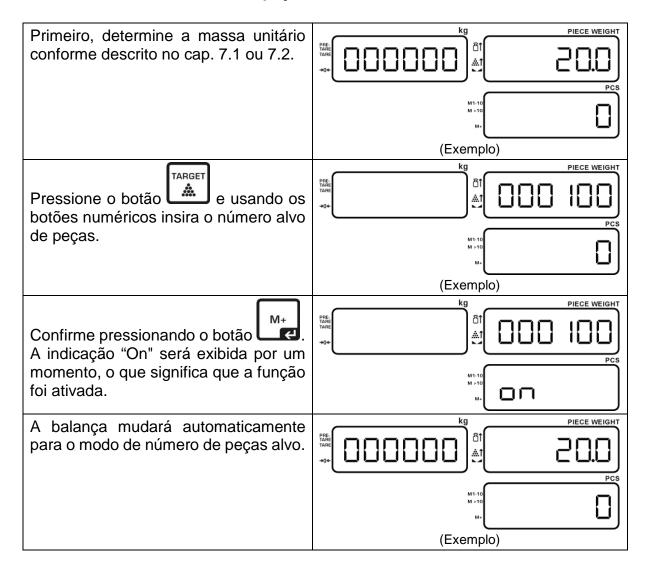

Adicione as peças, o indicador verde e nenhum sinal acústico significa que o número de pesas requerido foi atingido.

## Apagamento do valor de tolerância:

⇒ Pressione o botão no modo de pesagem, digite o valor "000000" e confirme pressionando o botão.


## 7.7 Determinação do número de peças com controle de tolerância - função "Fill to target"


Esta função permite que as peças sejam adicionadas dentro de uma tolerância predefinida.


Atingir o valor alvo é indicado por um sinal ótico e acústico.

| Valor alvo                                      | Sinal ótico                       | Sinal sonoro                             |
|---|-----------------------------------|--|
| Número de peças colocadas debaixo da tolerância | A luz de fundo do ecrã é amarela  | Sinais acústicos lentos, altos e curtos  |
| Número de peças colocadas dentro da tolerância  | A luz de fundo do ecrã é verde    | Sem sinais acústicos                     |
| Número de peças colocadas acima da tolerância   | A luz de fundo do ecrã é vermelha | Sinais acústicos rápidos, altos e curtos |


## 7.7.1 Inserção do intervalo de tolerância

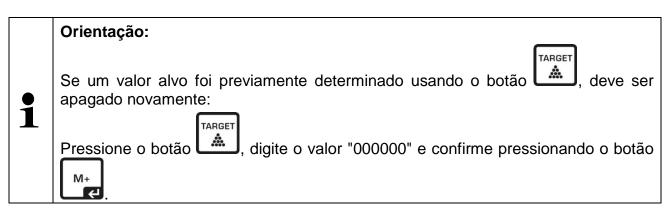

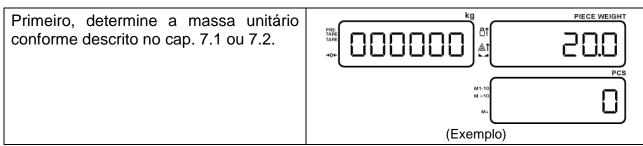

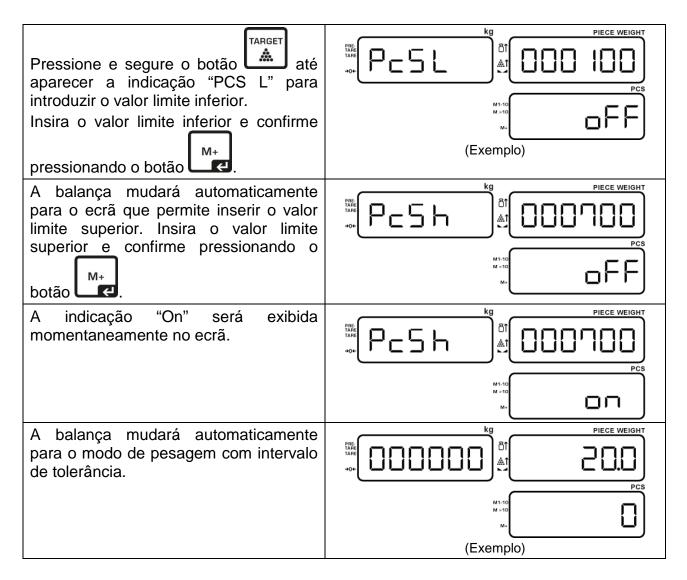

Adicione peças, quando o número de peças estiver dentro do intervalo de tolerância, a luz indicadora mudará para verde.

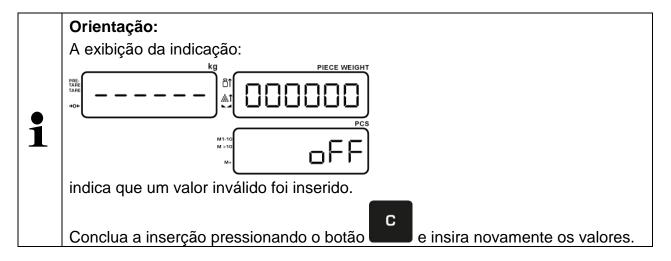


## Apagamento do valor de tolerância:

⇒ Pressione o botão no modo de pesagem, digite o valor "000000" e confirme pressionando o botão .

#### 8 Tarar

O próprio peso de qualquer recipiente usado para pesagem pode ser tarado pressionando este botão, de modo que, durante os processos de pesagem subsequentes, o peso líquido do material a ser pesado seja exibido.


## 8.1 Determinação da tara por método de pesagem

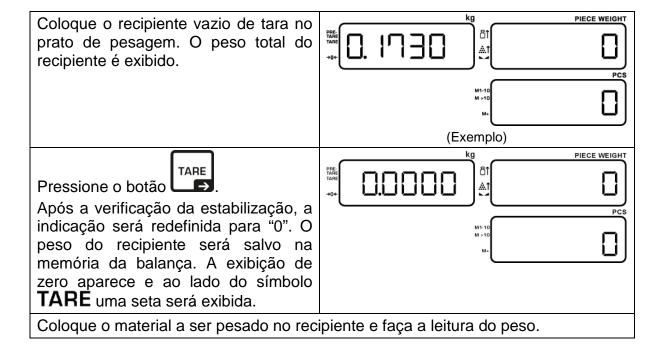



- Depois de descarregar a balança, o valor da tara memorizado será exibido com um sinal negativo de valor.
- Para apagar o valor de tara armazenado, retire o prato de pesagem e pressione o botão TARE, a indicação [◄] ao lado do símbolo TARE apaga-se.
- O processo de tarar pode ser repetido inúmeras vezes. O limite é atingido quando todo o intervalo de pesagem se esgota.

## 8.2 Inserção da tara em formato numérico (função PRE-TARE)

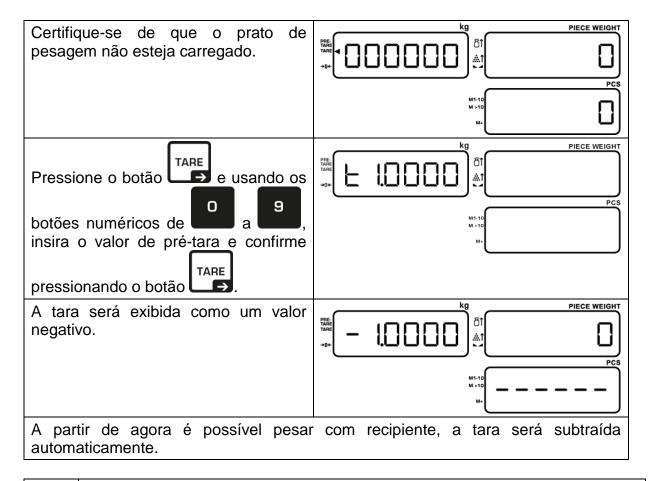



Para apagar o valor de pré-tara, depois de descarregar o prato de pesagem, pressione o botão

TARE

Description de pré-tara, depois de descarregar o prato de pesagem, pressione o botão.


TARE

Description de pré-tara, depois de descarregar o prato de pesagem, pressione o botão.

## 9 Adição

A balança está equipada com uma memória de adição de cálculos para determinar o número total de peças ou o peso total somando as mesmas peças contadas.


#### Adição - "Número de peças"

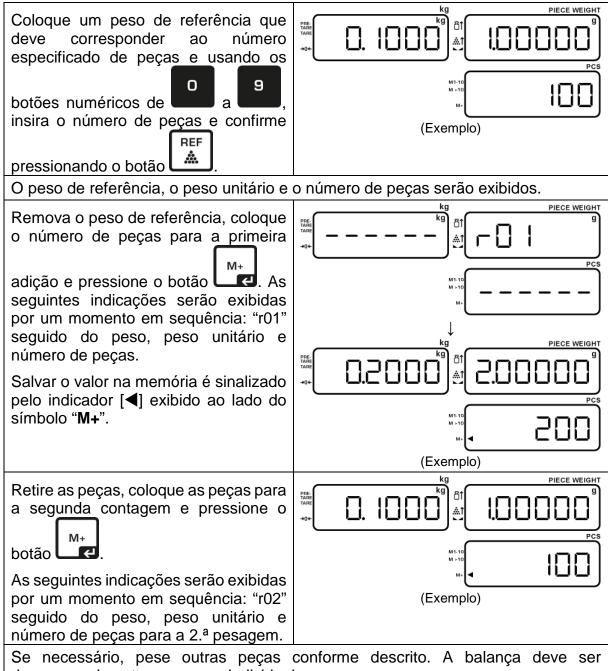


descarregada entre pesagens individuais.

Este processo pode ser repetido 99 vezes ou até que o intervalo de pesagem da balança esteja esgotado.

### Exibição dos dados de pesagem salvos:

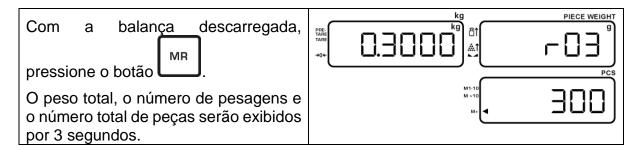


## 9.2 Adição - "Massa"

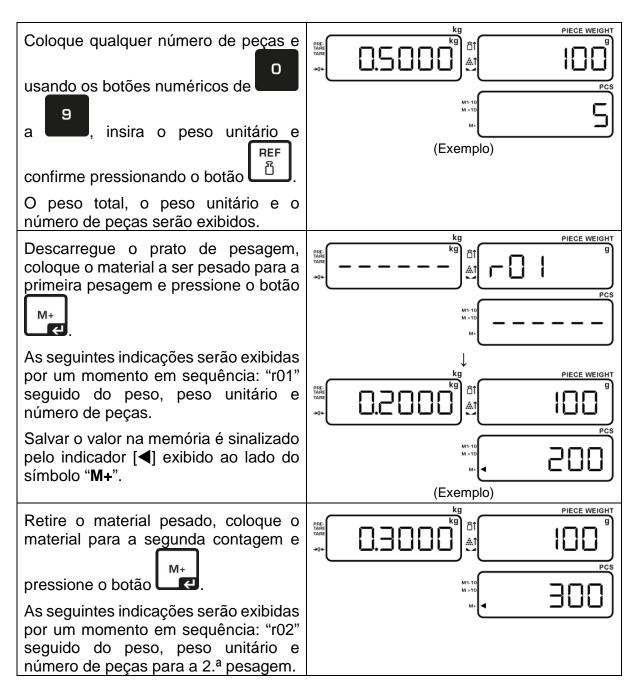

Se necessário, efetue outras pesagens conforme descrito. A balança deve ser descarregada entre pesagens individuais.

Este processo pode ser repetido 99 vezes ou até que o intervalo de pesagem da balança esteja esgotado.

## Exibição dos dados de pesagem salvos:

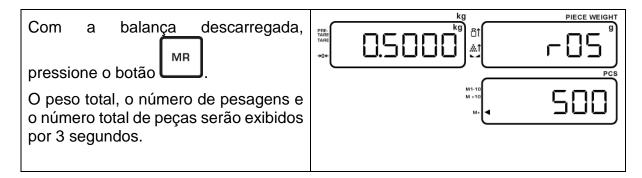

## 9.3 Apagamento de valores salvos


Para apagar os dados de pesagem salvos, pressione e segure o botão até que o sinal acústico soe duas vezes. Valores salvos: peso total, número total de peças e número de pesagens serão zerados.

O indicador [◀] próximo ao indicador "**M+**" apaga-se.

### 10 Menu

O menu permite alterar as configurações da balança para adaptá-la às necessidades individuais de pesagem.

## 10.1 Navegação no menu

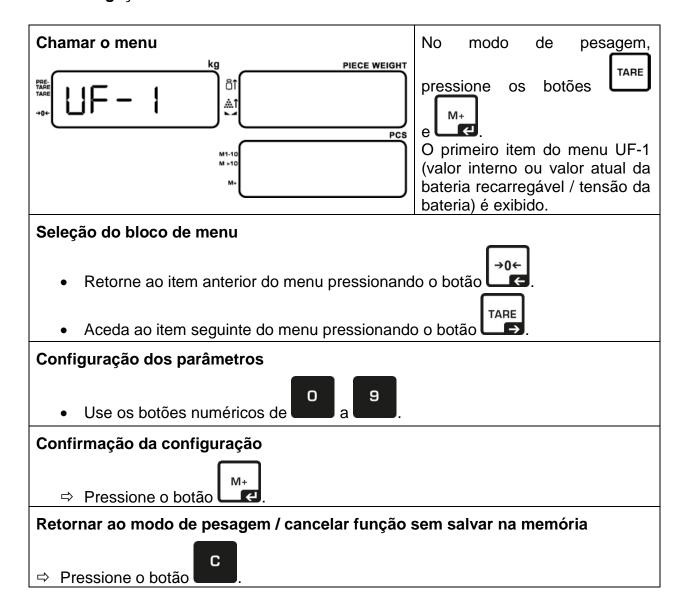

## 10.2 Visão geral do menu de funções "UF 1-10"

| Ponto do menu                                       | Submenu  | Descrição de funções  |  |
|---|--|---|--|
| UF-1<br>Valor interno /<br>capacidade da<br>bateria | 864650   | Valor interno   |  |
|   | bat. 6,4   | Mostra o valor atual da tensão da bateria   |  |
|   | 350994   | Valor interno   |  |
| UF-2  |  | Peso unitário médio para otimizar o valor de  |  |
| Peso unitário                                       |  | referência  |  |
| médio   | AavG 1   | Ativado   |  |
|   | AavG 2   | Desativado  |  |
| <b>UF-3</b><br>Função "Auto-<br>Off"                | AoFF00   | <ul> <li>O valor AoFF00 é definido por padrão</li> <li>Valores no intervalo de 0 a 99 podem ser inseridos (em minutos).</li> <li>Valor 00 - função "Auto-off" desativada</li> </ul> |  |
| UF-4  | Lit 0  | Luz de fundo automática   |  |
| Luz de fundo  | Lit 1  | Luz de fundo ativada  |  |
|   | Lit 2  | Luz de fundo desativada   |  |
| UF-5  | Primeiro valor "A":                                  |   |  |
| Configurações                                       | 0  | O indicador de estabilização deve ser exibido   |  |
| da função de<br>adição                              | 1  | O indicador de estabilização não precisa ser exibido  |  |
|   | Segundo valor "B":                                   |   |  |
|   | 0  | Deve passar pelo zero para realizar a próxima adição  |  |
|   | 1  | Não é necessário passar pelo zero para realizar a próxima soma  |  |
|   |  |   |  |
| UF-6<br>Interface RS-<br>232                        |  | Sem interface disponível  |  |
|   | Γ  |   |  |
| UF-7  | Speed 1 O parâmetro "Speed" pode ser definido de 1 a |   |  |
| Taxa de atualização do                              | Speed 2  | (1 = lento (7,5 Hz), 2 = médio (15 Hz), 3 = rápido (30 Hz)  |  |
| conversor A/D                                       | Speed 3  |   |  |


| UF-8       | ZP 0 | Não documentados                               |
|------------|------|--|
|            | ZP 1 |  |
|            | ZP 2 |  |
|            | ZP 3 |  |
|            | ZP 4 |  |
|            | ZP 5 |  |
|            |      |  |
| UF-9       |      | Função bloqueada                               |
| Gravitação |      | O valor pode ser ajustado pressionando o botão |
|            |      | de ajuste.                                     |
|            |      |  |
| UF-10      |      | Não documentados                               |


### 11 Trabalho

## 11.1 Função de desligamento automático - "UF-3"

Aqui pode definir o número de minutos após os quais a balança desligará automaticamente. Valores no intervalo de 0 a 99 podem ser inseridos.

A função de desligamento automático pode ser definida da seguinte forma:

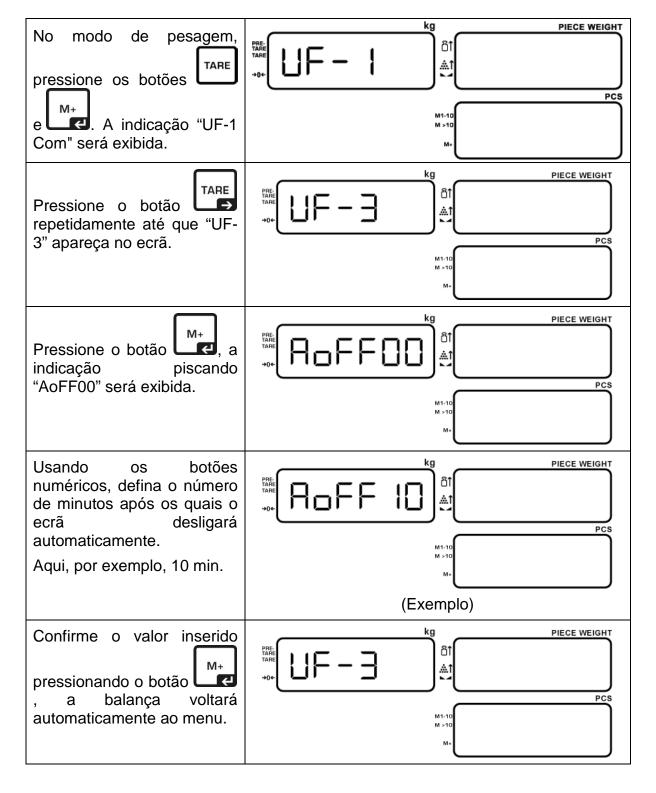

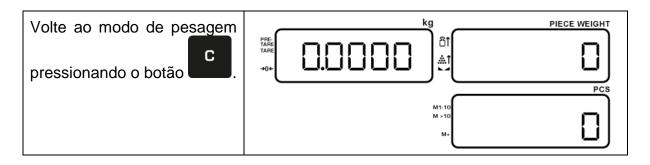


1

Quando "AoFF00" for inserido, a função de desligamento automático será desativada.


## 11.2 Luz de fundo do ecrã - "UF-4"

A luz de fundo pode ser definida da seguinte forma:

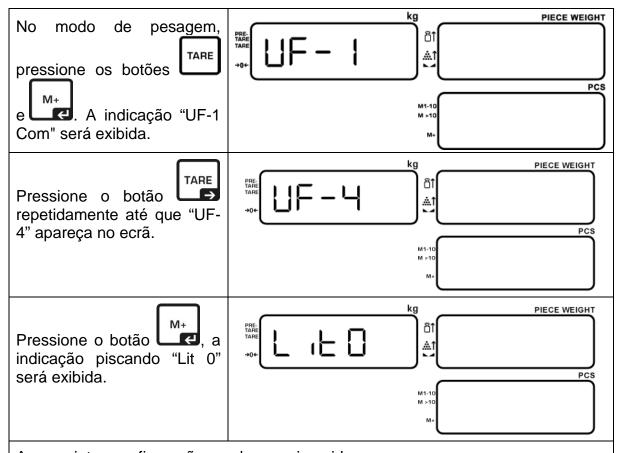

As seguintes configurações podem ser inseridas:

- Lit 0 = luz de fundo automática (a luz de fundo será desligada 10 s após atingir um valor de pesagem estável)
- Lit 1 = luz de fundo ligada
- Lit 2 = luz de fundo desligada

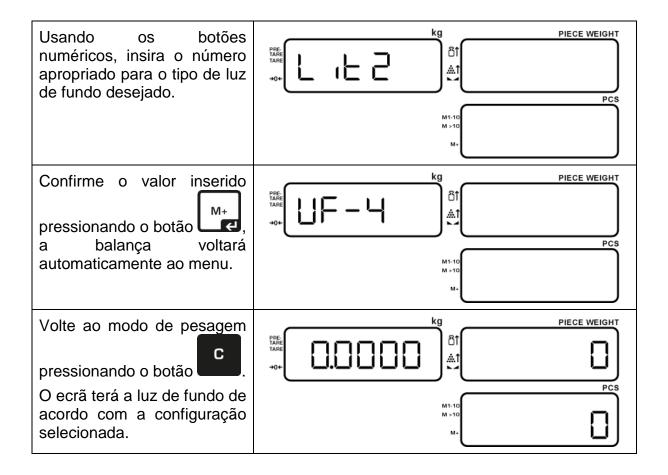

## 12 Manutenção, estado fiável, eliminação

## 12.1 Limpeza

Antes de limpar, desconecte o dispositivo da fonte de energia.

Não use agentes de limpeza agressivos (solventes, etc.), mas limpe o dispositivo somente com um pano embebido numa solução de sabão neutro. O líquido não deve entrar no dispositivo, após a limpeza o dispositivo deve ser secado com um pano macio.

Amostras soltas / resíduos de pó podem ser cuidadosamente removidos com uma escova ou aspirador portátil.

#### Remova o material derramado imediatamente.

#### 12.2 Manutenção, estado fiável

O dispositivo pode ser operado e mantido apenas por técnicos de manutenção treinados e autorizados pela KERN.

Desligue da corrente antes de abrir.

## 12.3 Eliminação

A eliminação da embalagem e do dispositivo deve ser realizada de acordo com a lei, nacional ou regional, em vigor no local de utilização do dispositivo.

#### 12.4 Mensagens de erro

| Mensagem de erro | Indicador       | Descrição                         |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Err n            | Peso            | Carga instável                    |
| Err H            | Peso            | Erro interno                      |
| Err L            | Peso            | Erro interno                      |
| hhhhh            | Peso            | Sobrecarga                        |
| hhhhh            | Número de peças | Número de peças fora do intervalo |

## 13 Ajuda em caso de avarias menores

Em caso de interferências no programa, a balança deve ser desligada por um momento e desconectada da rede elétrica. Em seguida, o processo de pesagem deve ser iniciado novamente.

| Problema  | Causa possível  |
|---|---|
| O indicador de peso não acende.                   | A balança não está ligada.  |
|   | Conexão interrompida à rede (cabo de rede desconectado/danificado).   |
|   | Perda da tensão da rede.  |
|   | Baterias inseridas incorretamente ou descarregados.   |
|   | Sem baterias.   |
| A exibição de peso está mudando constantemente.   | Correntes/movimentos de ar.   |
|   | <ul> <li>Vibrações da mesa/do chão.</li> </ul>  |
|   | O prato de pesagem está em contato com<br>objetos estranhos.  |
|   | <ul> <li>Campos eletromagnéticos/cargas<br/>estáticas (escolha um local diferente para<br/>a balança / se possível, desligue o<br/>dispositivo que causa a interferência).</li> </ul> |
| O resultado da pesagem está obviamente incorreto. | <ul> <li>A indicação de peso não foi reposta a zero.</li> </ul>   |
|   | Ajuste incorreto.   |
|   | Existem fortes flutuações de temperatura.   |
|   | <ul> <li>Campos eletromagnéticos/cargas<br/>estáticas (escolha um local diferente para<br/>a balança / se possível, desligue o<br/>dispositivo que causa a interferência).</li> </ul> |

Se alguma outra mensagem de erro ocorrer, desligue e ligue novamente a balança. Se a mensagem de erro persistir, contacte com o fabricante.

## 14 Declaração de conformidade

A atual declaração de conformidade CE/UE está disponível online em:

www.kern-sohn.com/ce

No caso de balanças legalizadas (= balanças sujeitas ao procedimento de avaliação da conformidade), a declaração de conformidade está incluída no volume de fornecimento.