



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel.: +49-[0]7433-9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## Istruzioni per montaggio di stativo

### KERN SFE-A01 / A02 / A03

Versione 2.0

04/2014

I



Esempio SFE-A02

SFE-A01/A02/A03-IA-i-1420



# KERN SFE-A01 / A02 / A03

Versione 2.0 04/2014

## Istruzioni per montaggio di stativo


### Sommario

1	Caratteristiche tecniche.....	2
2	Componenti della fornitura .....	3
3	Montaggio .....	3
3.1	Montaggio dello stativo su una bilancia.....	3
3.2	Montaggio del display sullo stativo .....	4

### 1 Caratteristiche tecniche


KERN	SFE-A01	SFE-A02	SFE-A03
<b>Altezza di stativo</b>	20 cm	40 cm	60 cm
<b>Peso netto</b>	800 g	1600 g	2400 g
<b>Per i modelli SFE con piatto di pesatura (mm)</b>	tutte le dimensioni	400 x 300 x 118 500 x 400 x 137 650 x 500 x 142	500 x 400 x 137 650 x 500 x 142

## 2 Componenti della fornitura

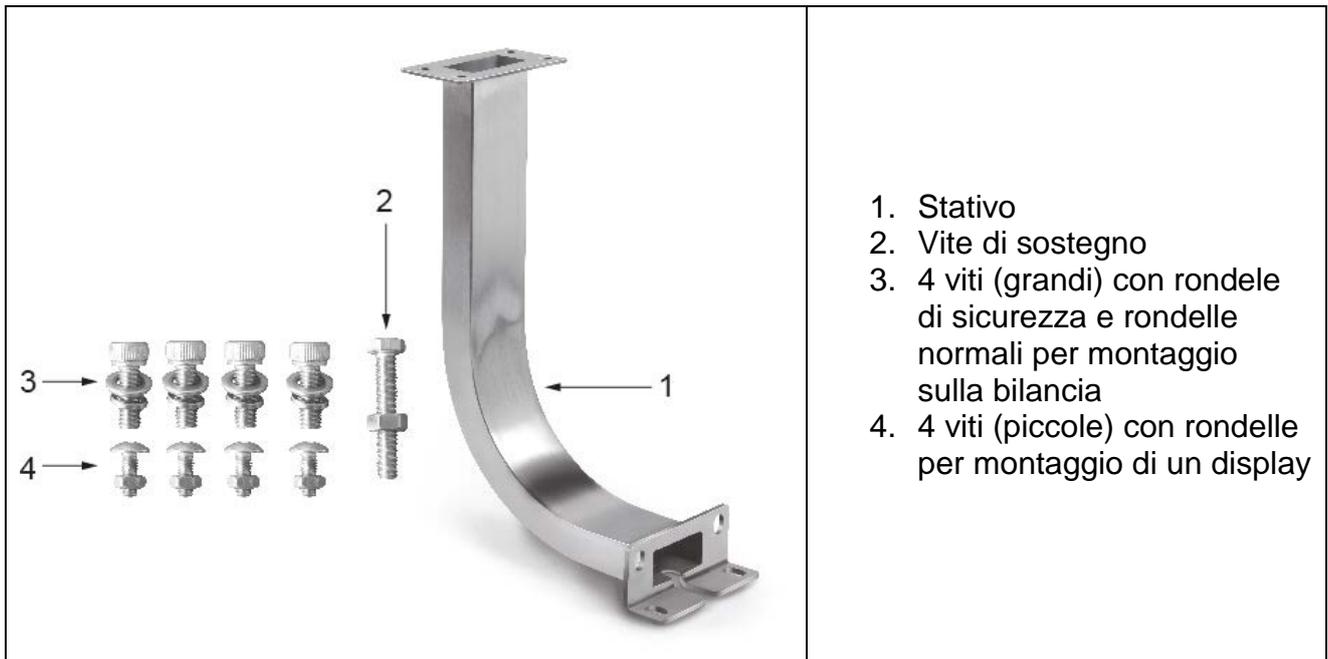


## 3 Montaggio

### 3.1 Montaggio dello stativo su una bilancia

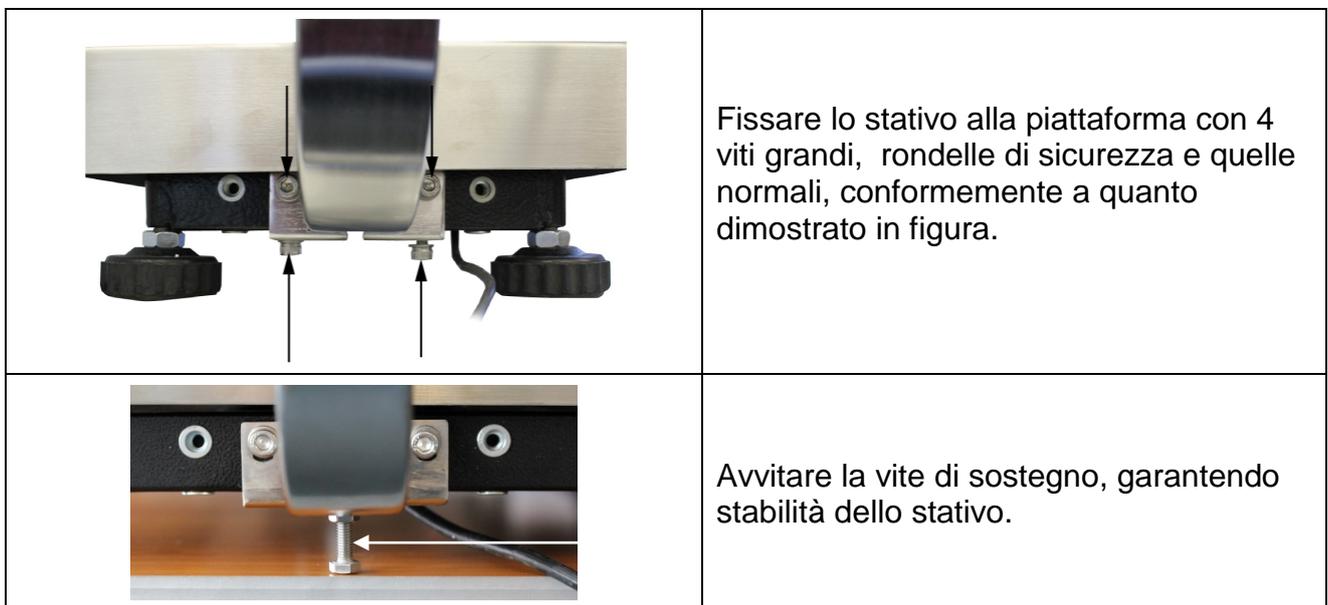

### 3.2 Montaggio del display sullo stativo

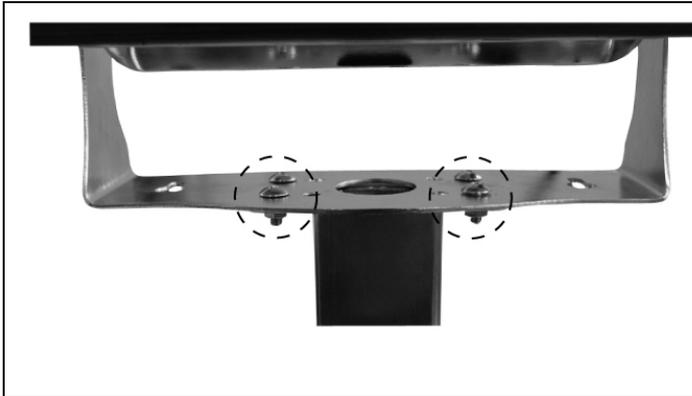

Fissare il display allo stativo con le 4 viti piccole con rondelle, conformemente a quanto dimostrato in figura.

Fissare il cavo di alimentazione con le apposite fascette in modo che non dia fastidio durante il lavoro.